

使用教程

3DViewStation

最佳实践



K KISTERS

The software programs described in this document and the information contained in this document are confidential and proprietary products of KISTERS or its licensors. KISTERS waives copyright for licensed software users to print out parts of the documentation in hard copy for their own use only. This documentation may not be transferred, disclosed, or otherwise provided to third parties. In duplicating any part of this document, the recipient agrees to make every reasonable effort to prevent the unauthorized use and distribution of the proprietary information.

No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

KISTERS reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this publication without prior notice.

KISTERS makes no warranty of any kind with regard to this material including, but not limited to, the implied warranties or merchantability and fitness for a particular purpose.

KISTERS shall not be liable for any incidental, indirect, special or consequential damages whatsoever (including but not limited to lost profits) arising out of or related to this documentation, the information contained in it or from the use of programs and source code that may accompany it, even if KISTERS has been advised of the possibility of such damages.

Any errors found in any KISTERS product should be reported to KISTERS where every effort will be made to quickly resolve the problem.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

版权所有
网址 : 2025 Kisters AG
电子邮件 viewer.kisters.de
电话 : support-viewer@kisters.de
+49 (0) 2408 9385-360
作者 :
当前版次 Kisters AG :
当前程序版本 : 08.05.2025
Latest



目录

章	基本操作	5
1.1	界面方案	8
1.2	新用户界面概念	9
1.3	2025 编辑界面	11
1.4	快速访问工具栏	14
1.5	键盘快捷方式 (标准占用)	15
1.6	打开一个 CAD 文件 导入设置	16
1.7	设置	18
1.8	配置	19
章	数据的分析和处理功能	21
II	3D	
2.1	对齐模型	23
2.2	飞行模式	24
2.3	选定对象	24
2.4	保存选择	25
2.5	显示和修改选定对象的属性	26
2.6	选择模式	28
2.7	功能用于某一选定项或所有对象	30
2.8	幻影模式	30
2.9	邻域搜索	31
2.10	调整图示	33
2.11	多视图	33
2.12	测量	35
2.13	尺寸	36
2.14	切割	36
2.15	部件、组件和图纸的比较 (和)	38
2.16	3D 2D 投影面	40
2.17	中性纤维, 计算拉伸长度	40
2.18	拔模角度分析	42
2.19	壁厚: 热图	42
2.20	碰撞检测	47
2.21	条带分析	47
2.22	曲率分析	51
2.23	转换 (平移、旋转、镜像、分解)	55
2.24	注解 / 标记	66
2.25	搜索 / (过滤)	67
2.26	技术文档 () 和零件清单 ()	67
2.26.1	TechDoc BOM 创建物料清单	68
2.26.2	标注	72

2.27	创建、复制和移动节点	75
2.28	重新加载节点	76
2.29	再镶嵌节点	77
2.30	创建坐标系	78
2.31	创建辅助几何体	79
2.32	字体替换 () 2D	82
2.33	Attribut-CSV-Import	87
章	导出和打印	89
III 3.1	保存, 另存为 (导出)	91
3.2	导出 (截屏)	91
3.3	2D 导出设置	92
3.4	利用模板导出 3D PDF 格式	93
3.5	打印	98
章	其它	99
IV 4.1	3Dconnection 3D 的鼠标	101



章

|:

基本操作


 KISTERS

The Kisters logo consists of a stylized 'K' symbol followed by the word 'KISTERS' in a bold, sans-serif font.

1 基本操作


若要启动3DViewStation，则请使用操作界面上的图标或通过开始 > 应用设置 > KISTERS > 3DVIEWSTATION进行。


启动之后的屏幕界面如下(此时 物料清单工具处于激活状态)：

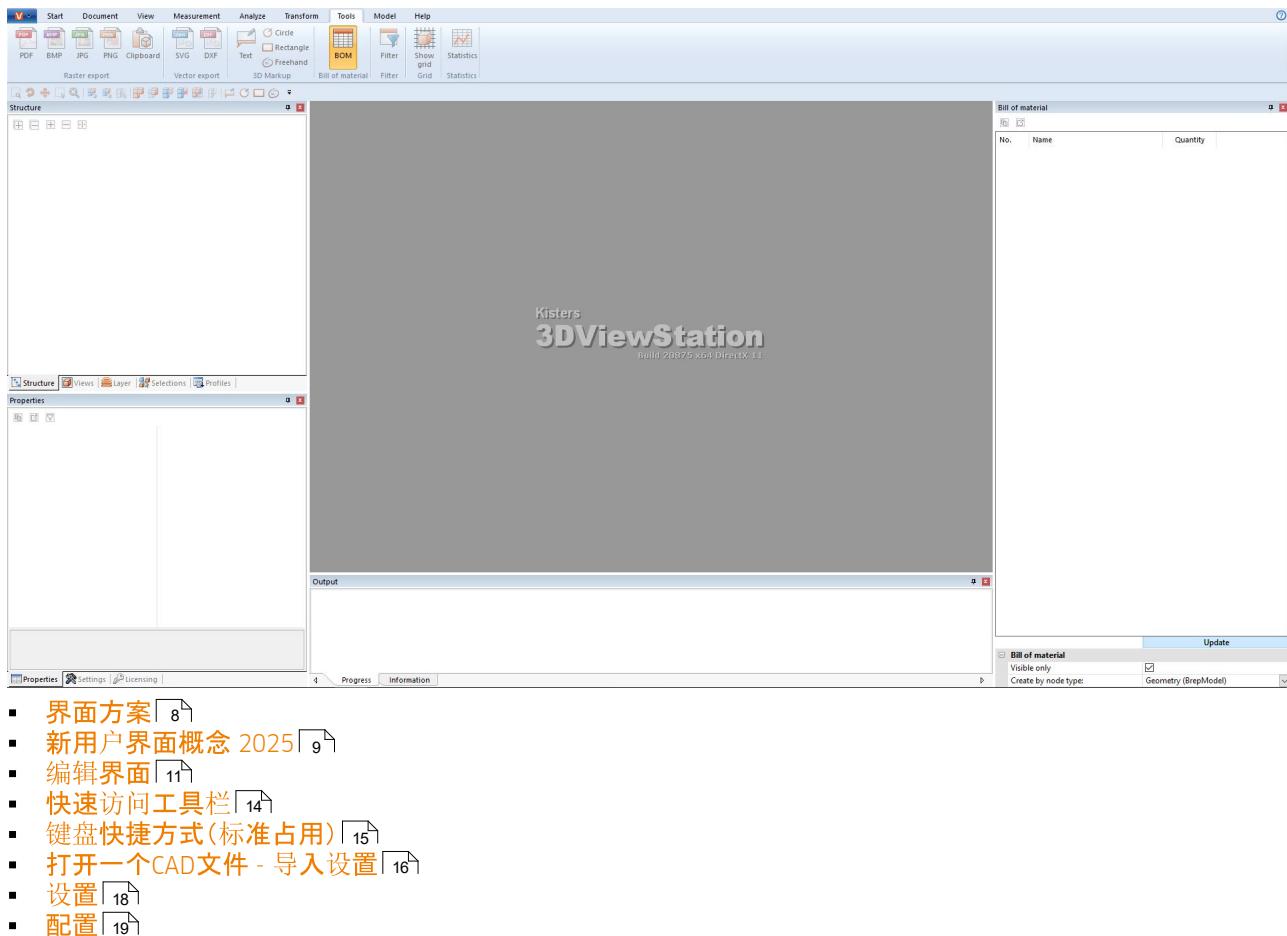

1.1 界面方案







3DViewStation的界面结构分为下列区域(此时零件清单工具处于激活状态):

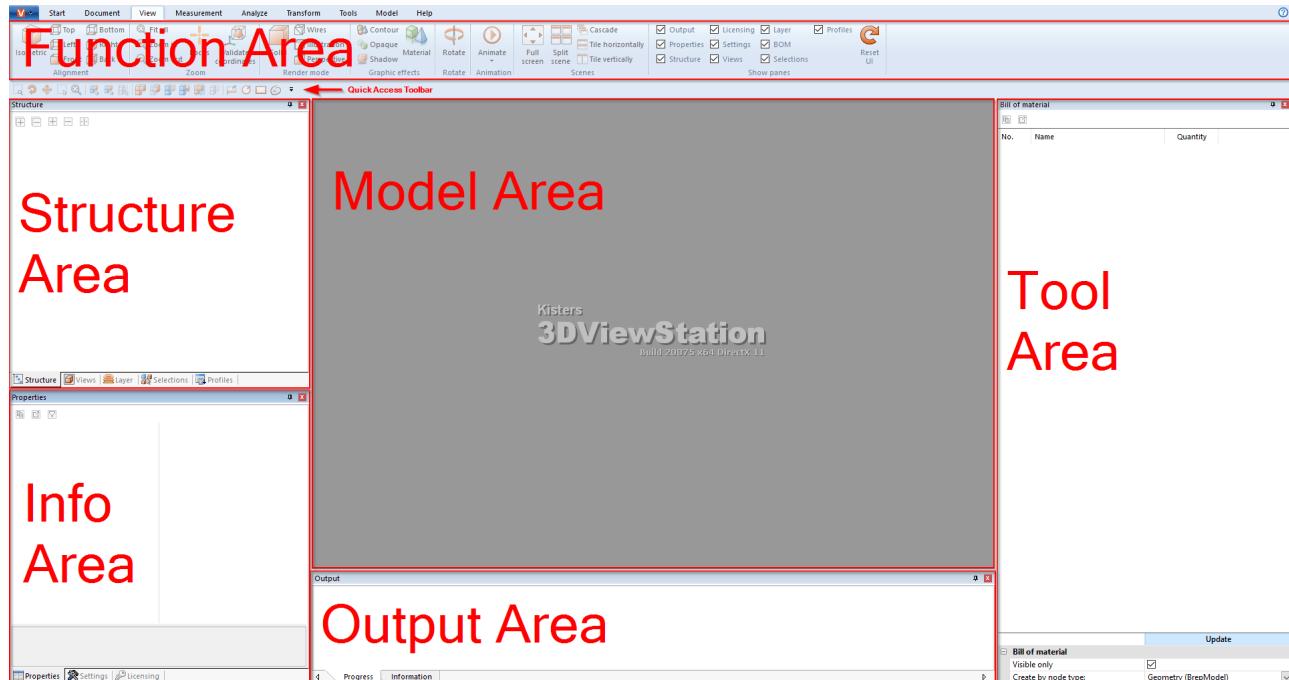


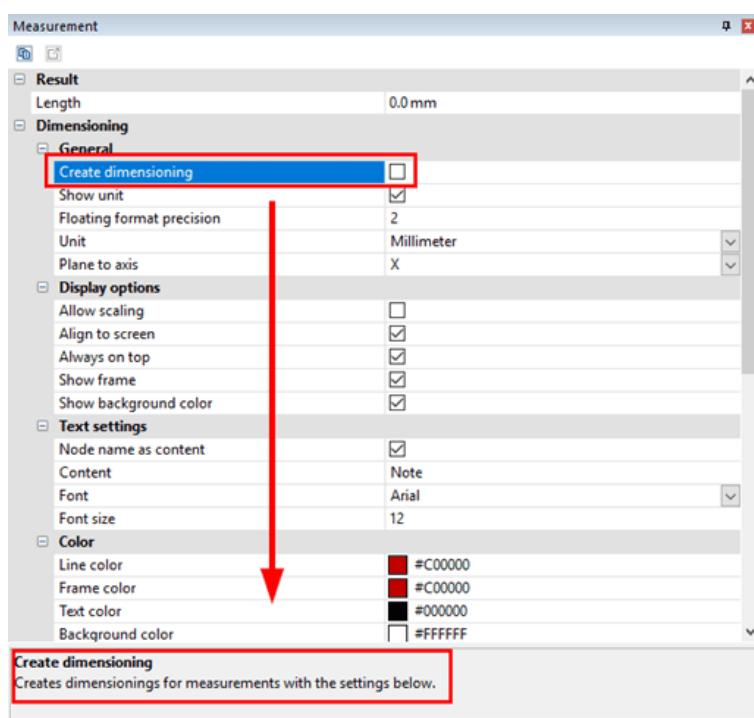区域	描述
输出区	例如输出区显示关于模型加载过程的信息。
功能区	在具体主题的寄存器上可找到3DViewStation的所有分组操作信息。
信息区	在信息区提供三个窗格： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 属性：显示的是与当前选定对象上下文相关的属性，并可以对其进行编辑。 ▪ 设置：包含3DViewStation的所有配置参数，根据配置、导入、导出和程序设置分类。 ▪ 许可证授权：显示的是与许可证相关的信息，且可通过激活密匙进行激活，如果是网络许可证，则可借用一段特定时间（参见章节安装和许可证授权）。
模型区	在此主区域显示当前加载的模型（单个部件或组件）的3D几何数据。
快速访问工具栏	此工具栏提供快速访问所选功能的方式。可通过右侧最后一个图标编辑功能选项（参见快速访问工具栏 ¹⁴ 一章）。
结构区	在该区域中显示所加载模型的结构。可以在视图窗口中保存和修复活动着的模型区（参见章节视图 ³³ ）。
工具区	该区域显示出具体功能有关的窗格，例如测量或剪切。
帮助工具箱	点击菜单条目和一些按钮后会在相应窗格的下方区域中显示出相关帮助信息。 

1.2 新用户界面概念 2025

自 2025 年以来，我们重新排列了功能区中的功能和图标，以简化工作流程、改进导航功能并提高整体效率。在下面的截图中，您将看到新旧布局的清晰对比，以及指导您使用更新界面的有用提示。

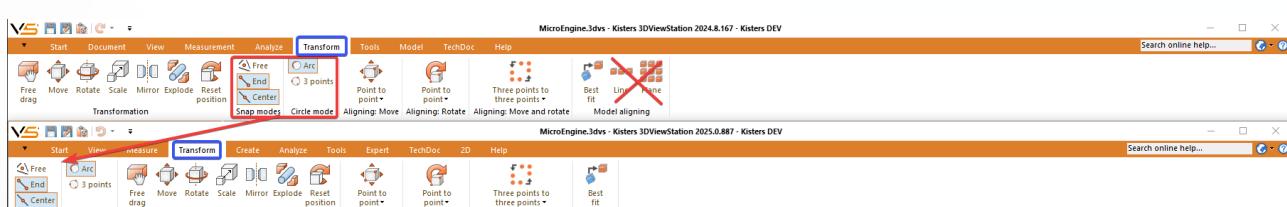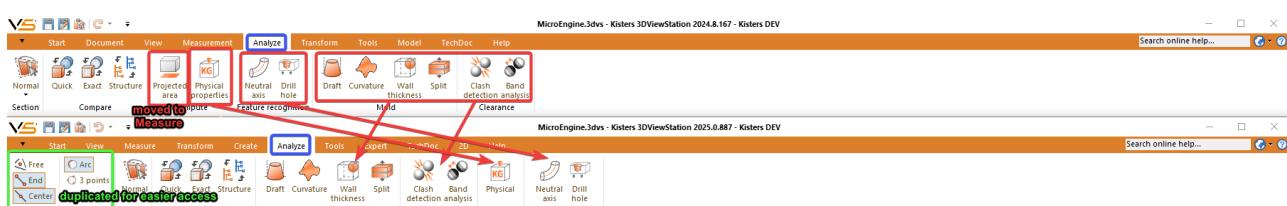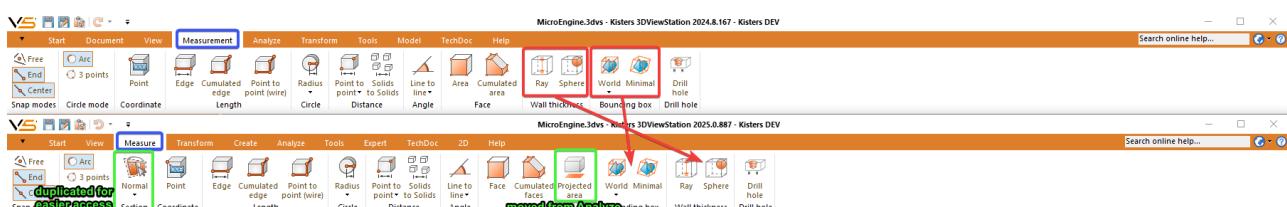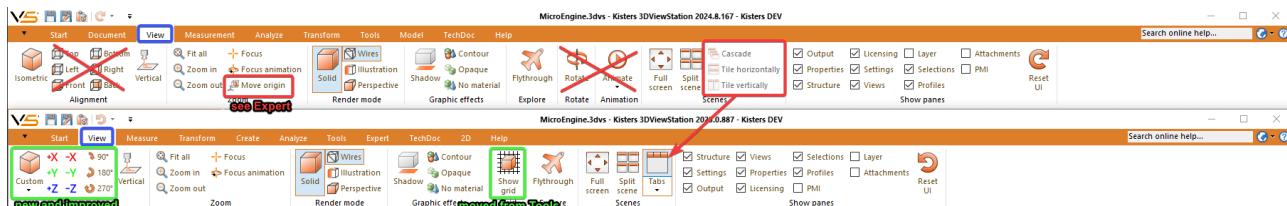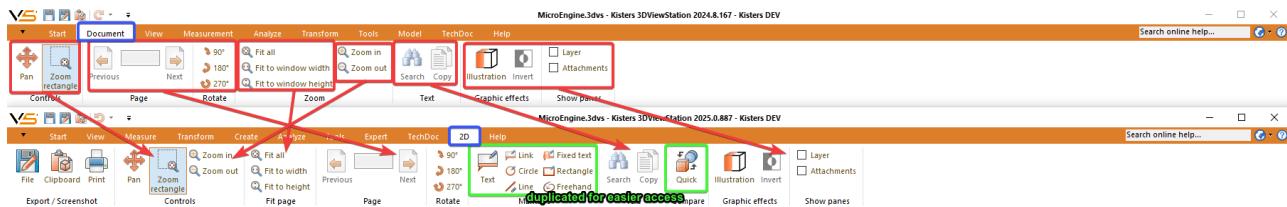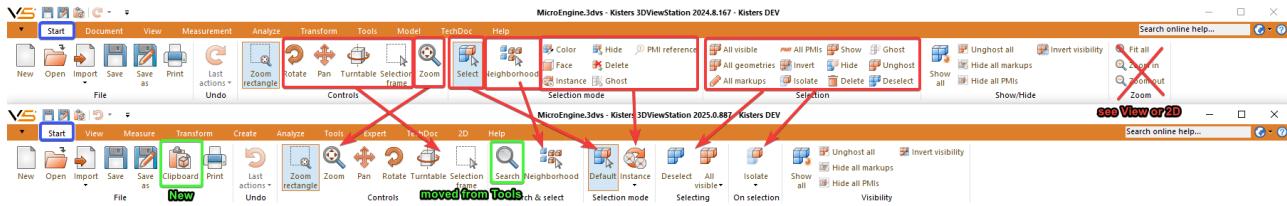


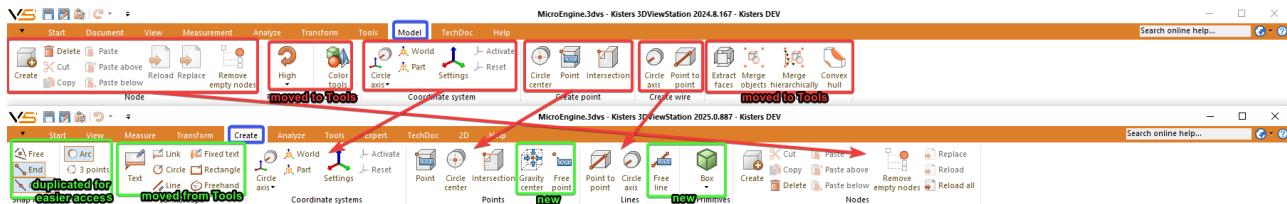


1.3 编辑界面


可通过拖动鼠标的方式在相应标题栏上任意放置所有窗格并分组。例如使用两个显示器工作时，一个可用于显示模型，另一个显示所需功能的窗口。

使用鼠标右键点击功能区和选择最小化RIBBON上下文菜单项之后可将其最小化。

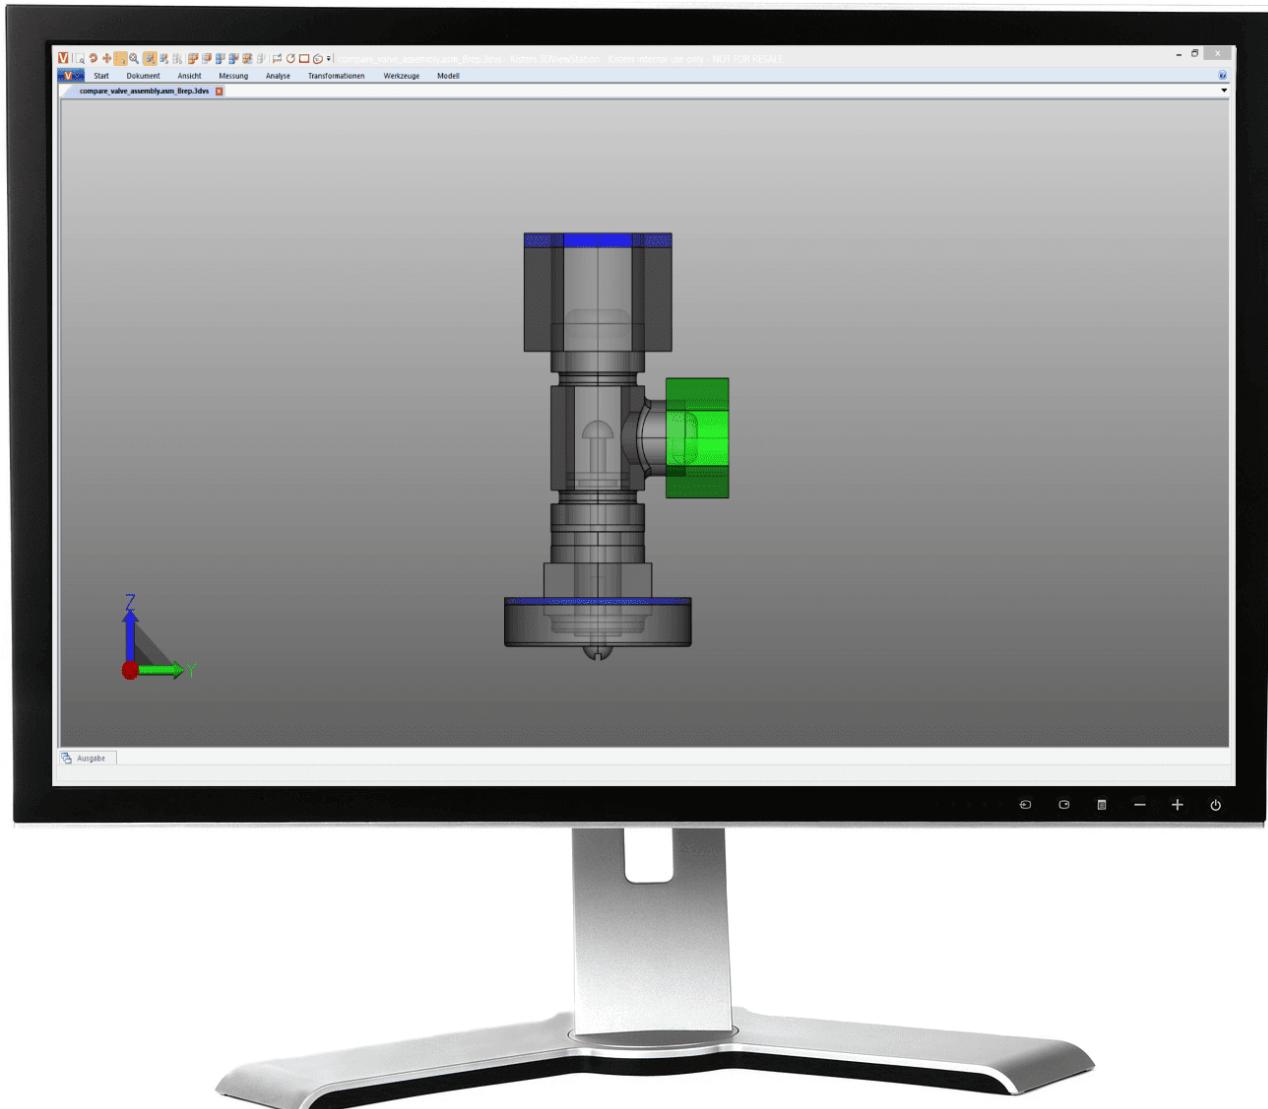

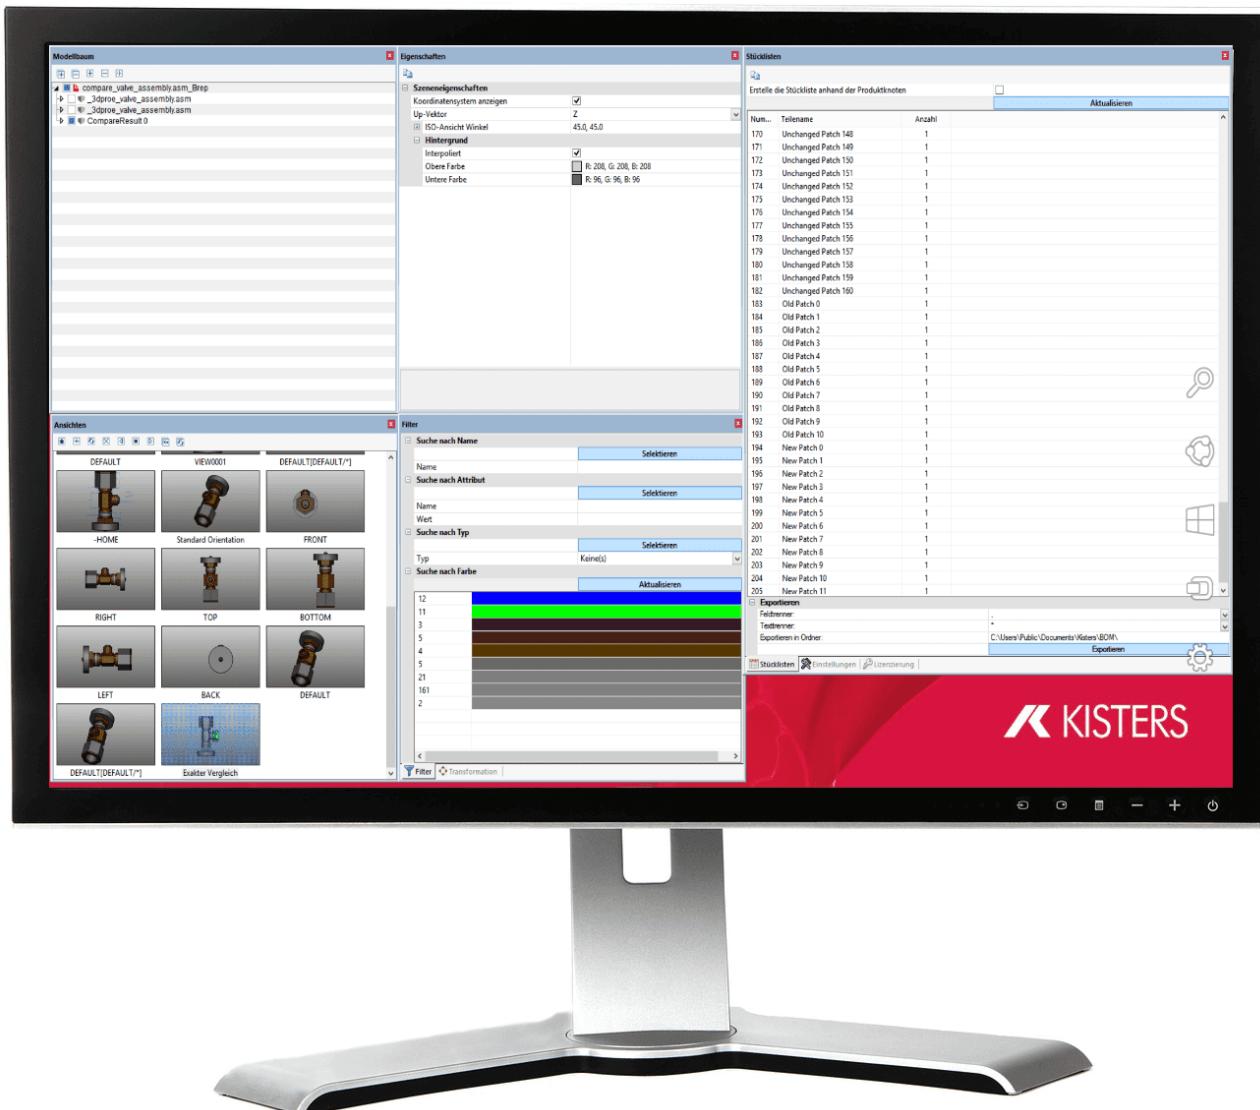

拖动一个窗格至所示的任意一个帮助对象(如 或)上之后, 可以将它定位至其他窗口的相对位置:

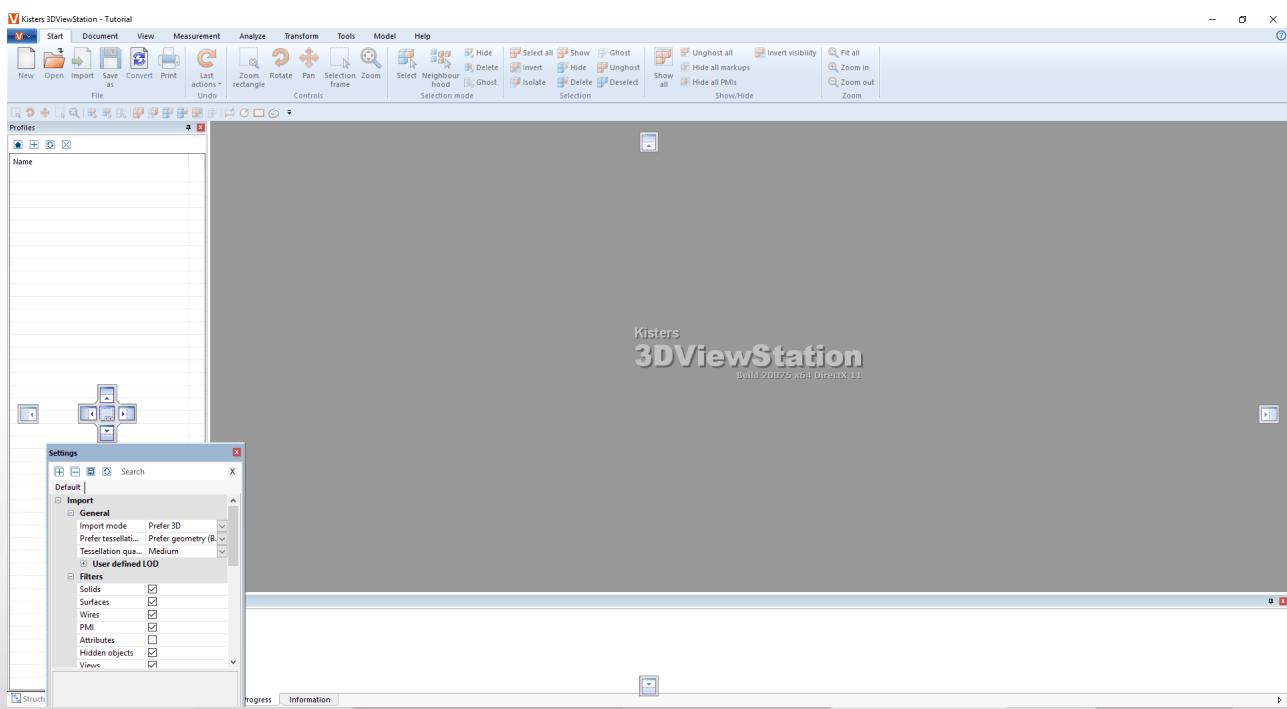

- 在对窗格 (□) 分组时请注意：在模型中选择时或激活某项功能时会将一些窗口（属性或工具窗口）置于前台。在这种情况下，该组的其他窗口处于隐藏状态。
- 可通过在 视图选项卡中点击重置UI (C) 按钮将界面部件再次复位至出厂状态（需要重启3DViewStation）。
- 可以在显示窗格区中隐藏和显示不需要用到的窗口。

1.4 快速访问工具栏

可以在此放置经常会用到的功能。选项卡中的所有功能都可使用。




点击右侧的黑色图标，打开下列选项：

功能	描述
打开	为快速访问工具栏添加打开功能。
另存为	添加另存为功能至快速访问工具栏中。
MORE COMMANDS	打开CUSTOMIZE窗口（参见下图）。
SHOW ABOVE THE RIBBON	将快速访问工具栏置于3DVIEWSTATION窗口的标题栏中
MINIMIZE THE RIBBON	最小化功能区并在点击功能区之后才显示出功能。

若要调整快速访问工具栏，

- 通过更多指令条目打开自定义窗口。

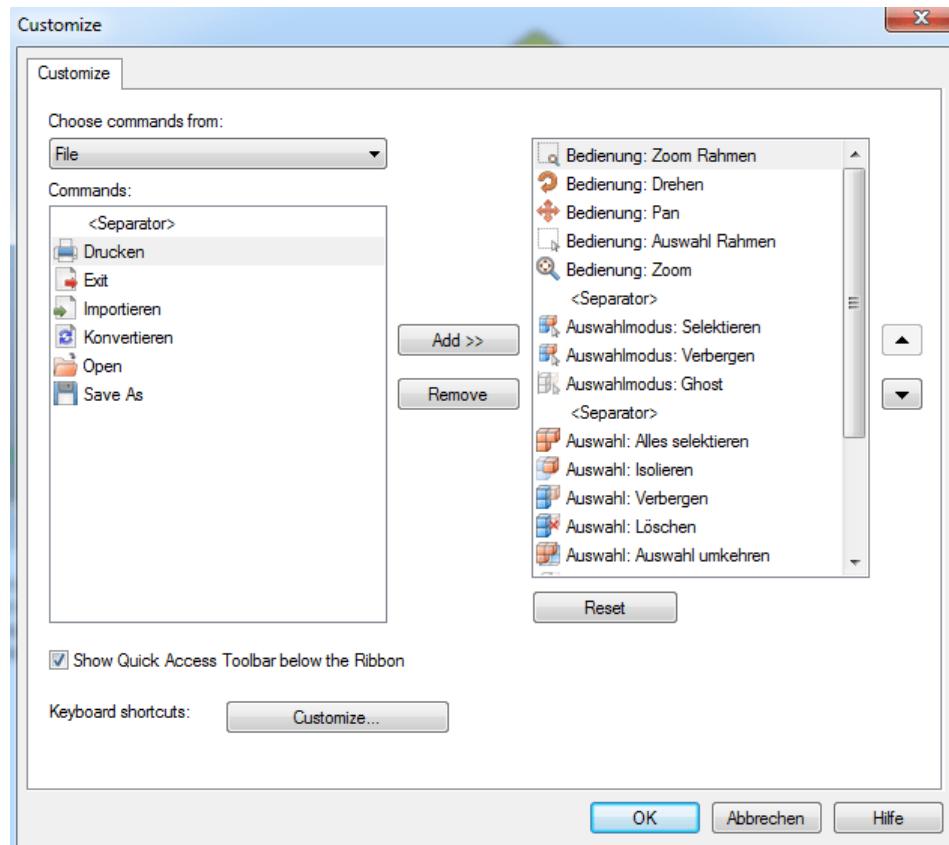

可在选择指令对象项下找到3DViewStation的功能区。

- 在此选择想要将其功能添加至快速访问工具栏的区域。
在指令项下会显示出相应的功能。
- 在左侧窗口中选择想要添加的功能并点击[添加]。
- 在右侧窗口中选中想要移动的功能，并在窗口右边缘点击其中一个箭头。
- 点击[REMOVE]可从快速访问工具栏中删除在右侧窗口中选中的功能。

小贴士:为了能添加一项功能至快速访问工具栏，您可以用鼠标右键点击该功能并选择添加至快速访问工具栏。

1.5 键盘快捷方式（标准占用）

默认预设以下键盘快捷键

键盘快捷键	功能
[CTRL]	额外选择要素或取消选择
[ESC]	退出当前功能，激活选择模式
[↑]	按区域选择要素或取消选择
[ALT]+[G]	鼠标指针下的对象幻影模式
[ALT]+[S]	幻影模式反序显示
[ALT]+[H]	隐藏对象

键盘快捷键	功能
[ALT]+[A]	显示所有对象
[ALT]+[I]	隔离选择
<hr/>	
[CTRL]+[A]	全选
[CTRL]+[↑]+[A]	全部取消选择
[CTRL]+[I]	反向选择
[CTRL]+[C]	复制对象
[CTRL]+[V]	粘贴复制了的对象
[CTRL]+[U]	开启/关闭网格显示
[CTRL]+[Z]	撤消上一个操作
<hr/>	
[F1]	帮助 - 查看教程
[F5]	适配缩放
[F9]	开启/关闭镶嵌图像
[F11]	开启/关闭全屏模式

可任意补充和调整键盘指令。对此请打开[快速访问工具栏](#)¹⁴的自定义窗口并点击下方的键盘快捷键：[\[CUSTOMIZE\]](#)。


请注意：[F1]和[F11]不能重新分配。

1.6 打开一个 文件 导入设置

使用开始选项卡上的打开功能后，会出现一个文件选择对话框，您可以在此选择要打开的文件。如果已经载入了一个或多个模型，则可以通过选择导入功能将更多的模型导入活动的模型区中。

可以选择通过鼠标拖放操作将一个来自例如 Windows 文件浏览器中的文件拖至功能区中，以便能在一个新的寄存器中打开模型，或者将模型导入活动着的模型区中。

可在信息区中的 设置值窗格中导入项下执行导入或打开CAD文件所需的设置。

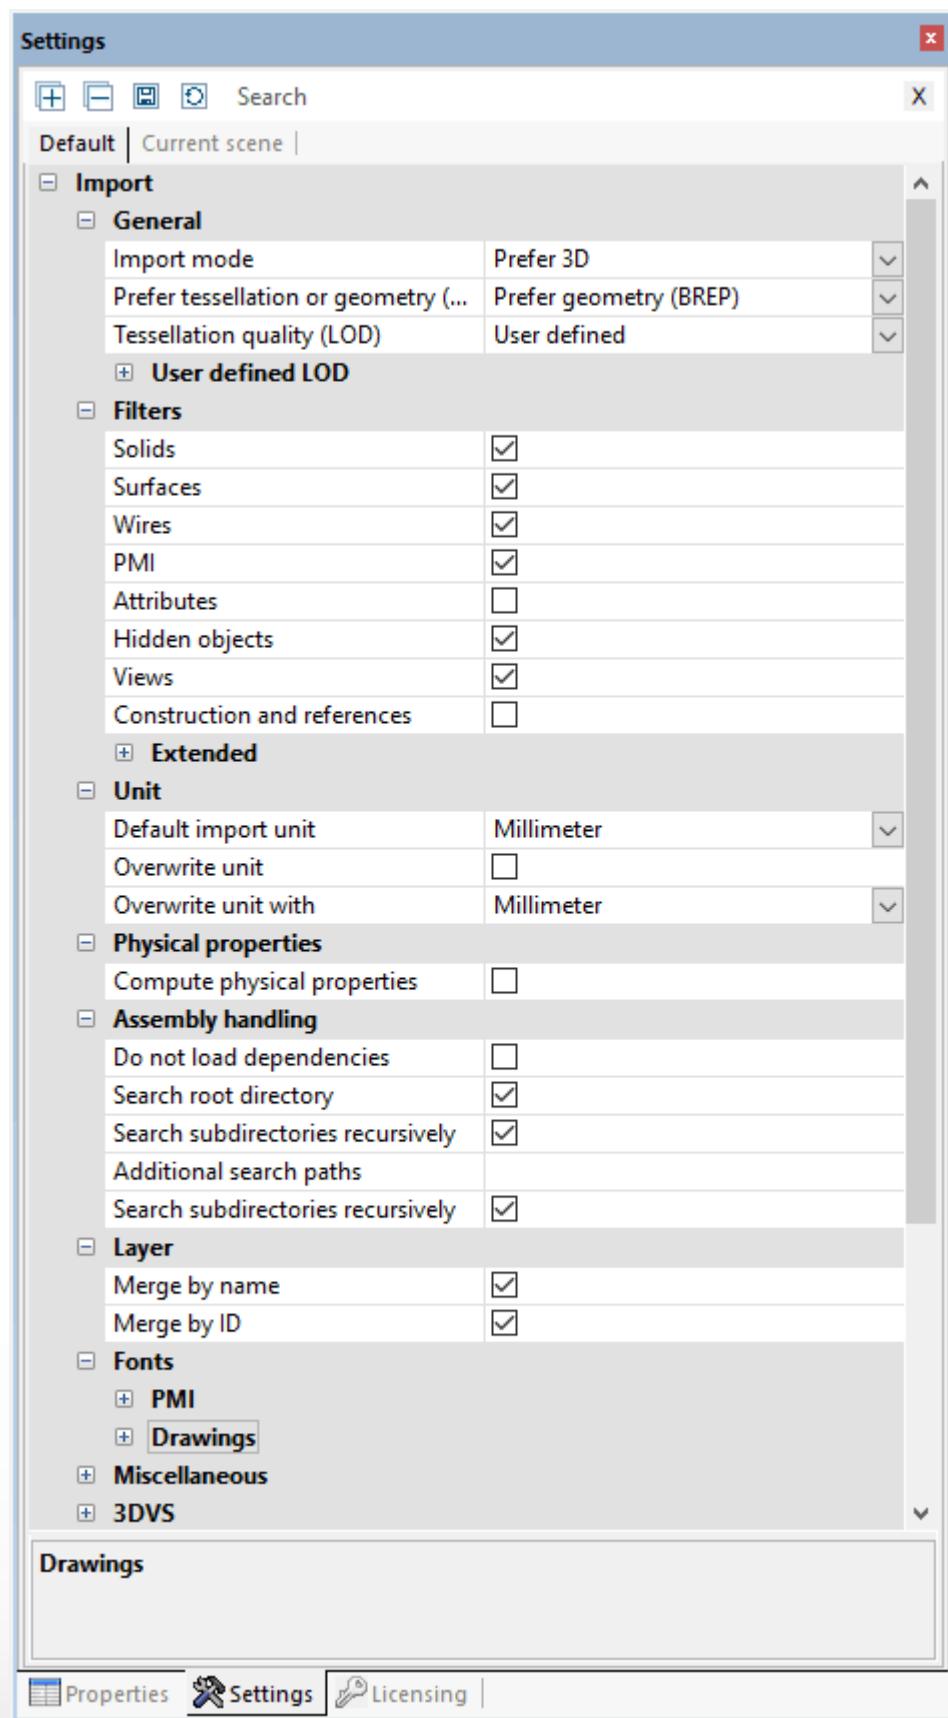

通用

首选选取镶嵌或几何体设置项确定在载入CAD模型时是使用一个已存在的镶嵌演示文件，还是基于几何信息(BREP)计算出一个新的镶嵌图形。通过镶嵌图像质量(LOD)确定分辨率(格点数)。如果选择了首选镶嵌图像作为

读取模式，则不使用该设置项。当选中首选镶嵌图像模式，且待加载模型未含有镶嵌数据时，将自动使用几何体，反之亦然。

此设置具有以下作用：

- 若需要加载的CAD模型已经包括镶嵌图像（如CATIA V5 CGR），它们可以更快速度被载入镶嵌偏好模式，此时必须通过3DViewStation进行计算。所示镶嵌图像与CAD系统生成的图像一致。
- 当加载模型，将它们转换为另一种格式（如STEP）时，可以通过读取模式 首选几何体（BREP）影响镶嵌图像的质量。此外，该设置项会影响含有镶嵌图像信息的格式的文件大小，例如3DVS、JT、STL或VRML格式。

在[再镶嵌节点](#)一章中获取关于镶嵌图形质量的更多信息。

通常设置


在此确定待加载的对象类型。如果加载的是隐藏的对象，则它们一开始处于隐藏状态，但可通过模型树或右键点击显示所有进行显示。

高级设置

在设置中的物理属性下，可在导入时即以非常高的精度（针对几何体读取模式）计算出模型密度等物理属性。视模型尺寸而定，可能需要较长的加载时间。因此也可以仅在需要时才计算出某一选项对应的物理属性。对此请使用分析选项卡中的物理属性按钮。在这样的情况下精度与所设定的镶嵌图像质量有关。在导入期间计算仅含有镶嵌图像的模型时，其质量与该镶嵌图像有关。


1.7 设置

3DViewStation的设置位于界面的左下方信息区域。如果尚未加载模型，则窗口仅包含 默认选项卡。一旦模型被加载，此处会额外显示激活的场景选项卡。

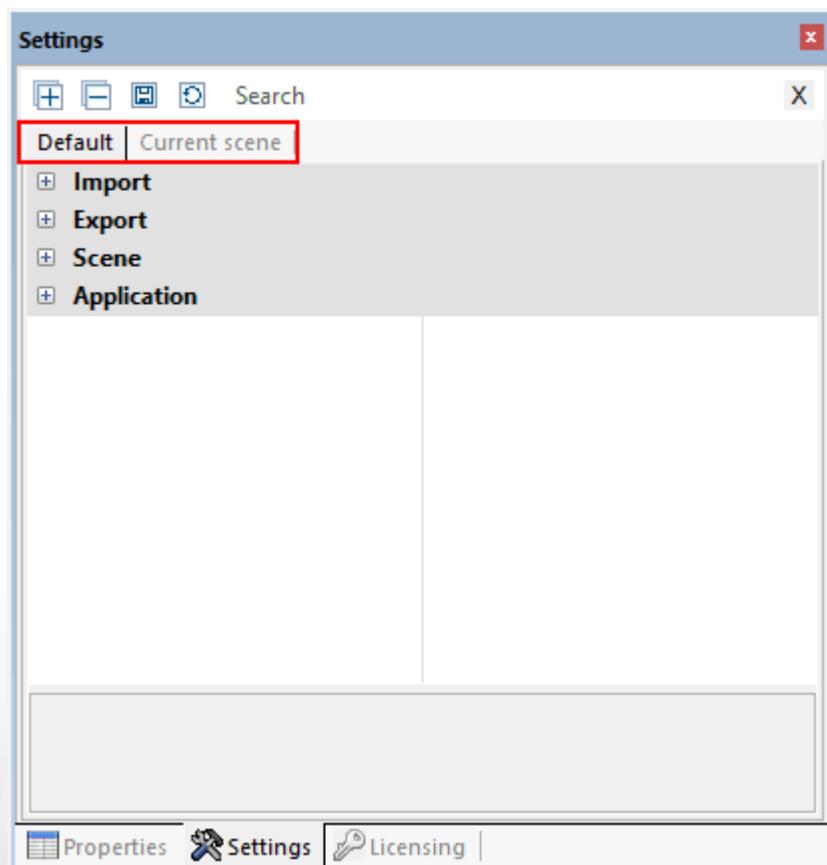

- 首次启动3DViewStation时，默认选项卡中的设置与出厂设置相对应。
- 如果您想永久更改默认设置，例如更改小数位数、选择不同的背景或配置工具，则可以在此处进行适当设置。


- 如果模型被加载，使得现在3D或2D场景存在，则会显示附加选项卡激活的场景。
- 激活的场景选项卡最初对应于默认>场景选项卡中的设置。举例来讲，包括工具配置、可视化操作设置和其他信息。
- 如直接在活动工具或模型中改变设置（活动场景），则这些更改对应于激活的场景选项卡设置。
请注意：在模型或活动场景中的更改是暂时的，因此默认不会被保存。但您会收到一条允许在默认设置中应用临时设置的提示消息。

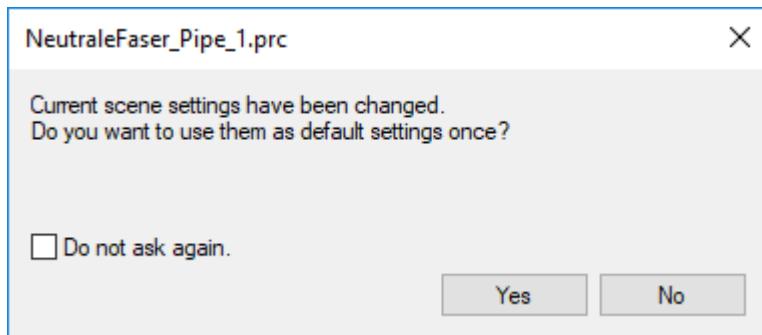

- 如果打开了几个模型，激活的场景选项卡中的设置始终与当前可见模型（激活的场景）中的设置相对应。这使得您可以尝试和更改模型中的设置，而不必担心对未来工作或模型产生任何负面影响。
- 但是，如果您想永久使用修改后的设置，可以直接在默认设置中如前文所述执行此操作。您还可以将在活动场景（模型）中所做的设置转换为默认设置，以供将来所有工作使用。只需按下标签上方的圆圈符号即可。
- 将鼠标移到标题栏中的图标上可查看有关这些按钮功能的信息。
- 要查找特定设置，您可以使用搜索功能。只需在搜索窗口中输入单词或短语，并显示包含单词这些部分的所有可用设置。通过覆盖之前的搜索开始新搜索，或通过在搜索窗口中的X符号来重置搜索。
- 您的默认设置存储在Current.xml文件中。您可以通过功能区域中的帮助标签轻松访问此文件。打开用户文件夹，然后打开SETTINGS文件夹。
- 有关更多管理选项（如软件分发），请参阅我们的许可证授权和安装或者联系我们的支持团队。

1.8 配置

可用上述配置保存不同的设置。配置文件管理位于模型树区域中。将鼠标移到标题栏中的图标上可获取功能的相关信息。

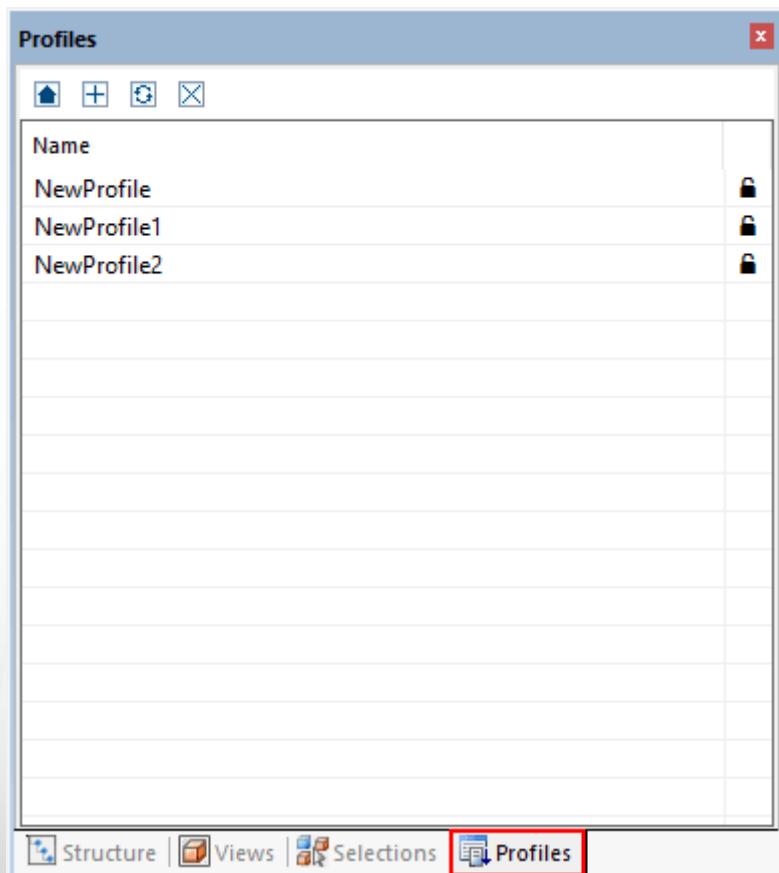

- 如果没有模型是打开的(没有活动场景), 并且您通过按键[+]创建新的配置文件, 新配置文件中的设置与标准选项卡中的设置相对应。
- 如果打开一个或多个模型并创建配置文件, 配置文件中的设置与活动场景的设置相对应(参见[设置](#)一章)和选项卡标准中的非特定场景设置: 导入设置, 导出, 应用设置。
- 通过选择一个配置文件, 然后按功能键[F2]即可重命名配置文件。也可在选择配置文件后重新点击配置名称。
- 配置文件以XML文件存储。配置文件可通过功能区域中的帮助选项卡轻松访问。打开“用户文件夹”, 然后打开SETTINGS > PROFILE文件夹。
- 配置文件可以根据需要重命名并在不同的计算机之间交换。[设置](#)一章中描述的Current.xml(默认设置)也可以复制, 重命名并添加到配置文件文件夹。
- 在窗口右侧标有闭锁的配置文件是只读的, 无法在3DViewStation中进行编辑或删除。
- 配置文件可以通过双击来激活。存储在配置文件中的设置以默认设置写入(参见[设置](#)一章), 因此可以在下一次使用时打开或导入。
- 使用▲按钮, 可以在激活配置文件之前将由配置文件更改的默认设置恢复到初始状态。
- 退出时保存由配置文件更改的默认设置。您现在正在永久使用此配置文件, 前提是不需要进一步更改。为防止发生这种情况, 可以停用保存设置功能。每次重新启动3DViewStation后, 现在的默认设置都是相同的。
- 有关更多管理选项(如软件分发), 请参阅我们的许可证授权和安装或者联系我们的[支持团队](#)。



章 11:

3D 数据的分析和处理功能



2 数据的分析和处理功能

3D

本章将详细说明以下功能：

- 对齐模型 [23]
- 飞行模式 [24]
- 选定对象 [24]
- 保存选择 [25]
- 显示和修改选定对象的属性 [26]
- 选择模式 [28]
- 功能用于某一选定项或所有对象 [30]
- 幻影模式 [30]
- 邻域搜索 [31]
- 调整图示 [33]
- 多视图 [33]
- 测量 [35]
- 尺寸 [36]
- 切割 [36]
- 部件、组件和图纸的比较(3D和2D) [38]
- 投影面 [40]
- 中性纤维, 计算拉伸长度 [40]
- 拔模角度分析 [42]
- 壁厚:热图 [42]
- 碰撞检测 [47]
- 条带分析 [47]
- 曲率分析 [51]
- 转换(平移、旋转、镜像、分解) [55]
- 注解 / 标记 [66]
- 搜索(过滤) [67]
- 技术文档(TechDoc)和零件清单(BOM) [67]
- 创建、复制和移动节点 [75]
- 重新加载节点 [76]
- 再镶嵌节点 [77]
- 创建坐标系 [78]
- 创建辅助几何体 [79]
- 字体替换(2D) [82]
- Attribut-CSV-Import [87]

2.1 对齐模型

提供多种功能用于对齐模型。打开模型后默认激活缩放框和选择两项功能，通过鼠标左键控制。



点击鼠标左键执行选择 [24] 功能。您可以在选项卡开始 > 选择模式选项中点击鼠标左键更改此功能。

还可用鼠标左键控制同样激活的缩放框：如果按住鼠标左键，则可在模型窗口中拉动一个框。以这种方式，显示区域匹配框的内容所需。鼠标左键的功能可在开始 > 控制 选项卡中进行变换。

可通过双击模型窗口的空白处或通过 缩放 及 调整 功能根据所有对象显示的要求匹配模型区大小。

转动鼠标滚轮，或通过 放大 或 缩小 功能，还能放大或缩小图示。

按鼠标右键，并在模型区中同时移动鼠标可以旋转视图。此时，相机可围绕模型移动，而模型本身并不旋转。旋转点位于模型中心，或者使用鼠标右键点击模型时，则位于点击点处。这个旋转点配有一个十字标志。

用鼠标右键点击一下，打开上下文菜单，并提供对常用功能的快速访问，这些功能将在以下章节中详细介绍。

按下鼠标的左右键或鼠标的中间键（鼠标滚轮）并同时移动鼠标，可以将视图移动至模型。


在设置值 > 默认 > 场景 > 鼠标下，您可以进一步调整鼠标设置和预分配情况（另请参阅 设置 [18]一章）。

对齐和显示模型的更多选项在 布局调整 [33]一章描述。

2.2 飞行模式

通过飞行模式可用相机掠过任意几何体，例如为了测量建筑内部或者获得关于尺寸比例的印象。

飞行模式功能位于视图 > 勘察菜单项下。

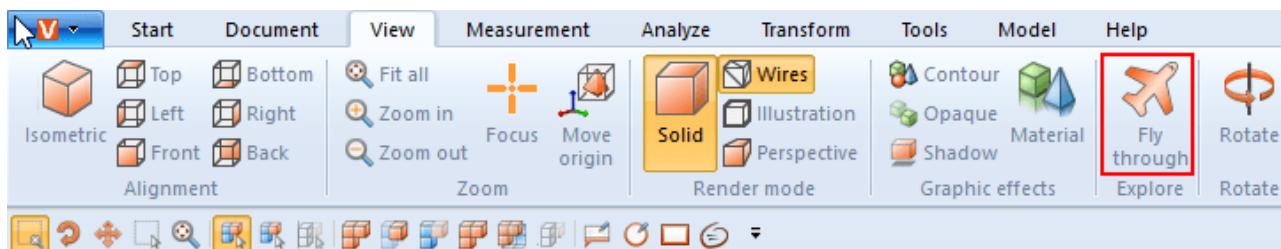

进入飞行模式时，透视渲染模式先被激活（为此参见布局调整³³一章）。此时根据所需的透视布局先调整几何体的距离。为了避免相机大幅跳动，可先在视图渲染模式下激活透视。同时根据相机朝上向量下已设置的值设置朝上向量（上部已定义），飞行模式的走向保持不变，以避免相机倾斜。

控制

可通过键盘、鼠标或3Dconnexion 3D鼠标移动相机。

- 通过[W] / [A] / [S] / [D]键或箭头键可向前或侧面移动相机。
- [空格键] / [C]键或图象上下键用于向上和向下移动。
- 按住鼠标左键或右键，不移动鼠标，相机向前或向后，然后移动鼠标同时调整相机的移动方向。
- 像一般程序一样，按下鼠标右键同时移动鼠标可调整相机的视角方向。触发按下鼠标键飞行的延迟可在按下鼠标时的延迟选项下调整。
- [+] / [-]调整模型飞行的速度。

在工具区域中点击设置来获取关于各设置的提示。在下部区域这种 - 所谓的帮助工具箱⁹中 - 获取各项设置的详细说明。创建视图³³时保留针对飞行模式包括相机位置所进行的设置。退出飞行模式时，相机重置为最后已知的位置。

2.3 选定对象

许多其他工具需要更早版本进行的选择。可以通过以下功能创建选定项，并如保存选择²⁵一章所述进行保存：



可以通过直接点击模型区或通过点击模型树中相应的条目选定组件的各部件，用于后续处理步骤。

可按[ESC]键、点击模型区的背景或模型树中的背景取消选择。

可通过有针对性地按下 [CTRL] 按键添加更多所选几何体。再次点击所选几何体时，会取消选定相应几何体。

此外，可在模型树中同时按下[⇧]键选定所有部件，从第一项点击选定的条目至最后一项点击选定的条目构成一个结构组。

点击一个对象后首先选择的是相应的几何体（模型树视图中最下层）。再次点击已选的对象会选择模型树中的倒数第二层，直至选定了所有的模型为止。接下来的一次点击会再次选择单一的几何对象。可在设置 > 场景 > 通用下禁用此高级选项。

在开始 > 控制下，还可以选择选择框。这可以通过在按住鼠标左键的同时在模型窗口中拖动框架来使用。由此，选中框架内容。

注意，当框架从左到右被拉动时，选择至少部分在选择框内的所有几何体。另一方面，从右向左拉，只有那些完全在框架内的几何体被选中。

在选择区域，您可以使用 [全选] 或快捷键 [CTRL]+[A] 选择所有可见的几何体。


创建特定选择的其他方法在邻域搜索³¹和过滤器(搜索)⁶⁷一章描述。

2.4 保存选择

3DViewStation为您提供将组件中选定对象保存至选择的功能。

保存选择

- 选择一个组件的一个或多个对象。参见[选定对象](#)
- 在[结构区](#)中选择选项卡选择。
请注意：如果“选择”选项卡被隐藏，则可通过视图 > 显示窗口 > 选择取消隐藏。
- 点击图标

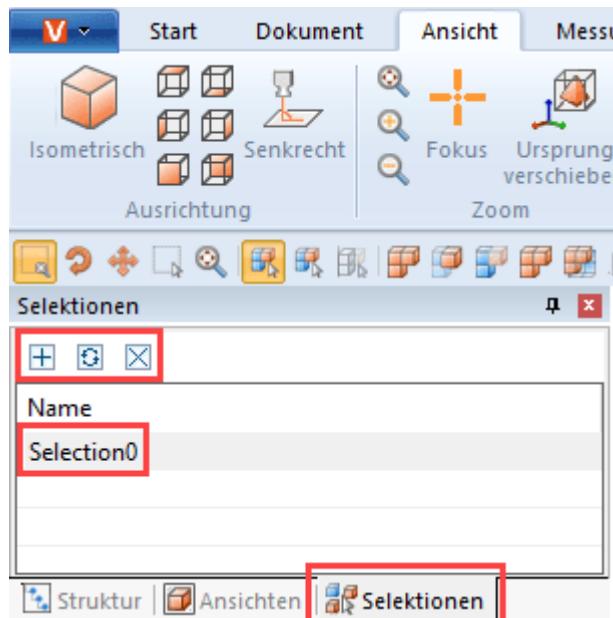

您的选择将被创建为名称SELECTION0的列表条目。

重命名选择

- 在信息区中选择选择选项卡。
- 从列表条目中选择所需的选项。
- 再次点击列表条目或按[F2]键激活编辑模式。

更新选择

- 在信息区中选择选择选项卡。
- 从列表条目中选择所需的选项。
- 按住 [CTRL] 键并选择组件中的其他对象。
再次选择已选的对象可将其取消选择。
- 点击图标以更新选择。

删除选择

- 在信息区中选择选择选项卡。
- 从列表条目中选择所需的选项。
- 点击~~图标~~图标或按下按键[DEL] 可删除选择

小贴士


- 与选择多个几何体类似，可以通过同时按 [CTRL] 键组合已保存的不同选定项。
- 在以3DVS格式保持文件时，您的选择也将同时被保持。




2.5 显示和修改选定对象的属性

选定了某一对象之后，会在属性窗格中将显示其节点属性，您可在此进行编辑(参见左图一)：

若选定了多个对象，在节点属性项下仅显示出所有选定对象的相同属性。否则会出现其它条目(参见右图二)：

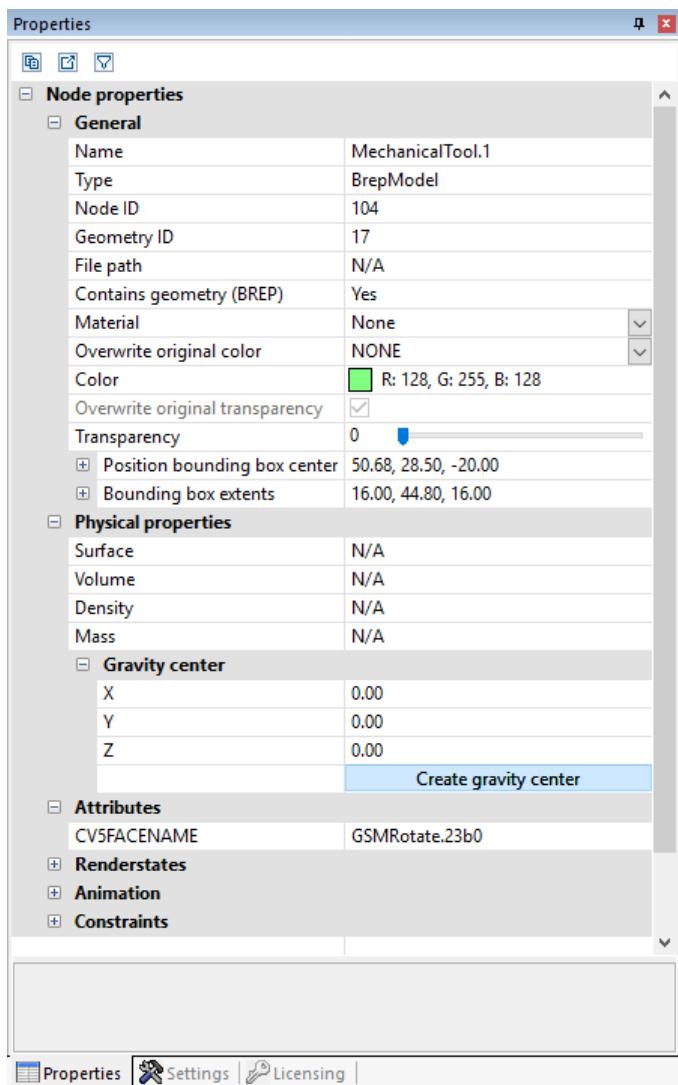

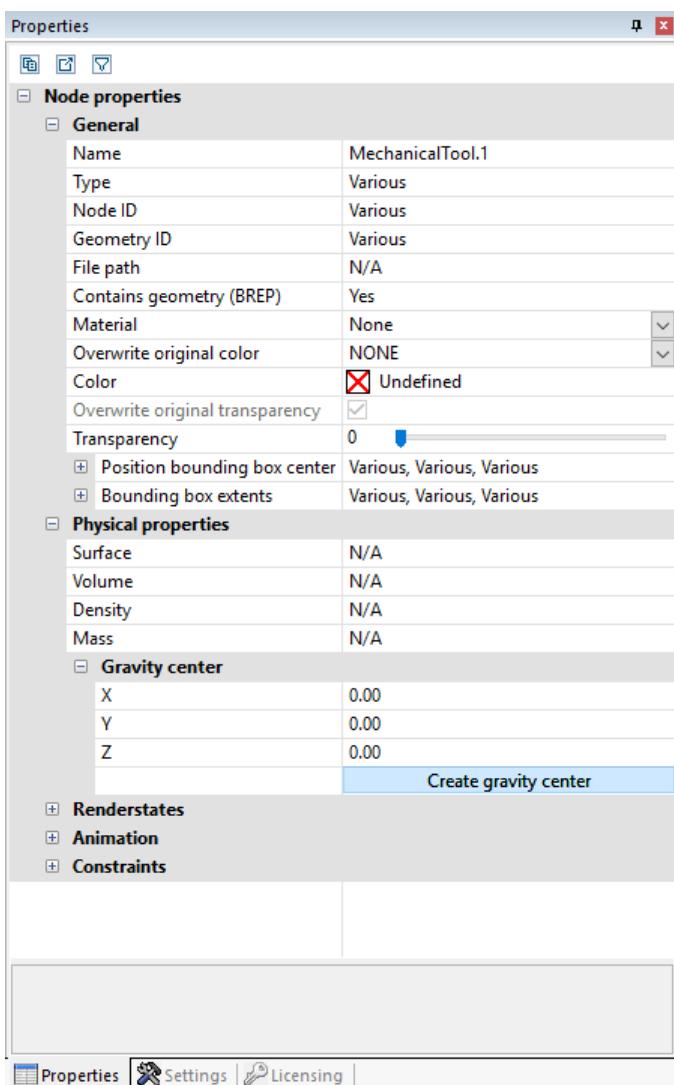

若显示为其它的多个选定对象出现了一项更改(如颜色属性),那么这项更改将影响所有选定的对象。


在背景点击鼠标将删除现有的选择,并显示当前活动场景的属性。这些场景属性也可以在 设置 > 激活的场景 下找到,相应地也可以在 设置 > 默认 > 场景 之下新场景的预配置。

如果属性窗口被另一个窗口遮挡,则创建的选择会将属性窗口置于前景。可以在 设置 > 默认 > 应用设置 > UI设置 > 属性窗口在前景 项下关闭这种情况。

在某些窗口以及属性中,可以使用窗口顶部的两个按钮将其内容导出为CSV文件或将其保存在Windows剪贴板中。

2.6 选择模式

可通过激活选择模式区中开始选项卡上相应的隐藏、删除或幻影化模式(临时)隐藏、(永久)删除或幻影化使用鼠标选定的所有对象(参见 Ghost模式 30章节),直至通过按下[ESC]键或点击选定功能以关闭该功能为止。

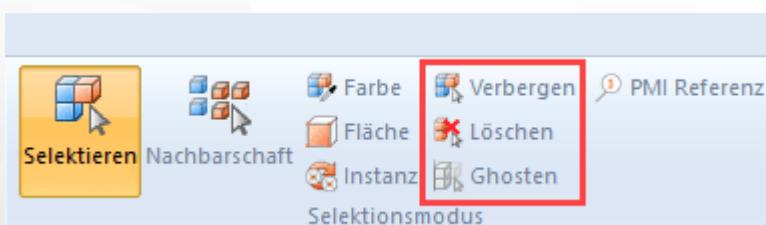


颜色

颜色选择模式可使您选择组件中带有特定颜色的所有对象。

面

面选择模式可使您选择对象的各个面。当您选择一个面后，按住[CTRL]键可选择多个面。


在**信息区**中，您可以在面属性中自定义颜色和所选面的透明度。

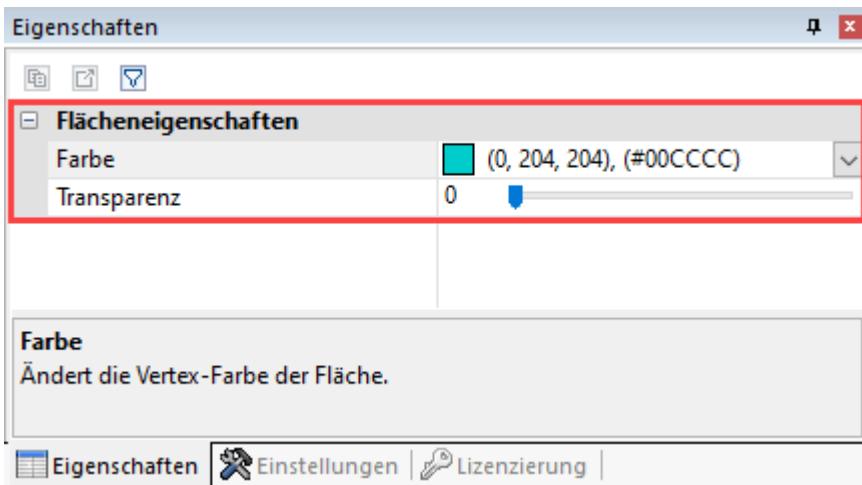

实例

相同的对象将被3DViewStation视为单个实例。您可以使用实例选择模式选择这些对象组。

- 请在开始选项卡的选择模式区域中激活实例模式。
- 选择在组件中以相同形式多次出现的对象。

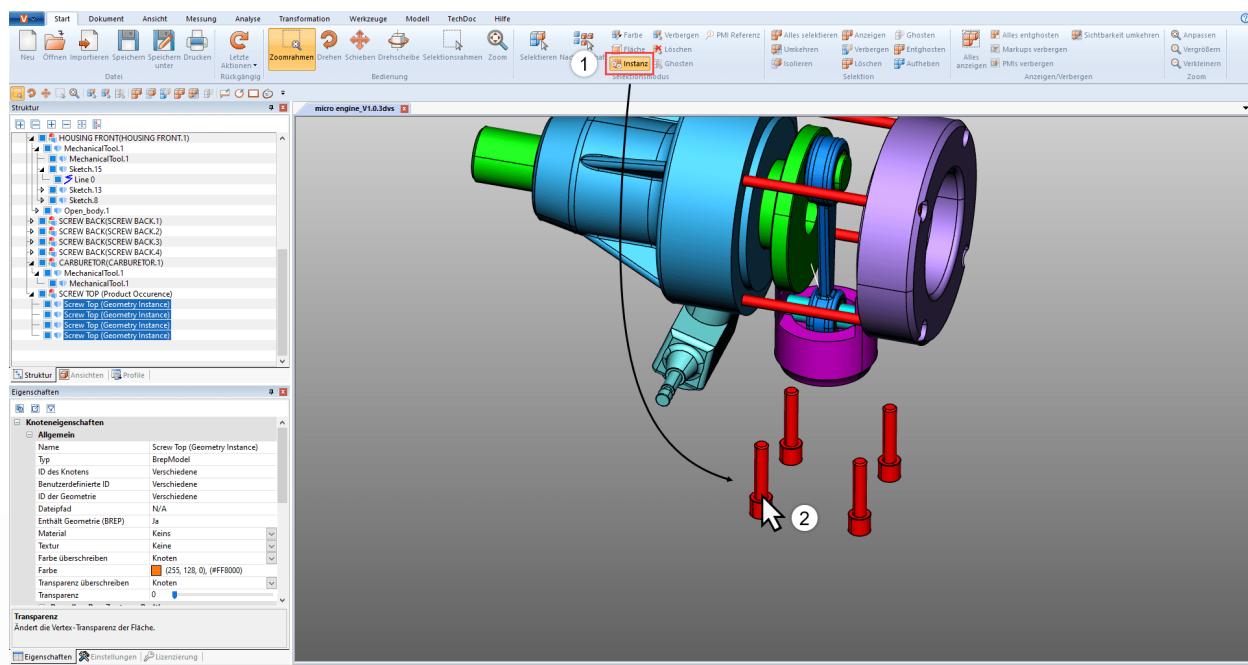


所有与初始选择相同的对象都将被选择。

PMI参考

通过**PMI参考选择模式**，您可以显示与某一个面相匹配的PMI参考（产品制造及设计信息）。

- 请在开始选项卡的选择模式区域中激活**PMI参考模式**。
- 在模型中选择一个面。

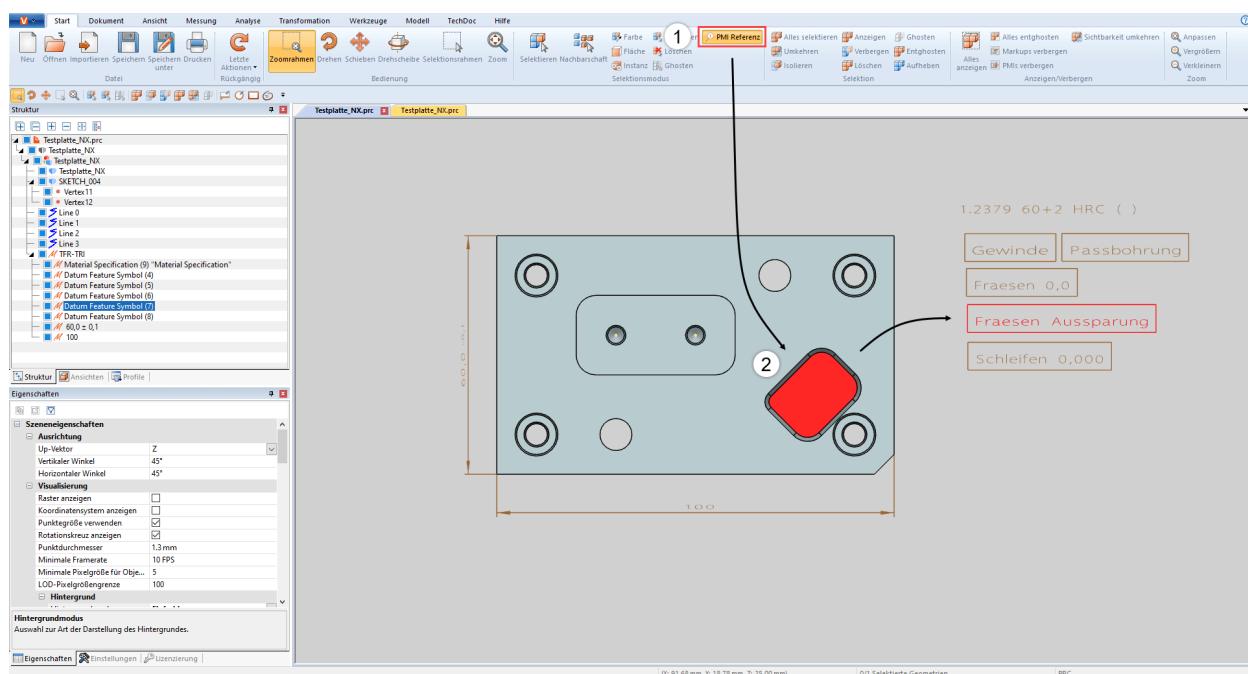

与此面相关的PMI引用(如果有)将以颜色突出显示。

2.7 功能用于某一选定项或所有对象

除了直接选择模式之外, 还可通过开始 > 选择区中的相应按钮隐藏、隔离或删除之前选定的对象。显示 > 隐藏区中的功能始终用于所有对象。

其中的一些功能都可以通过右键单击快捷菜单或键盘快捷键来达到。




2.8 幻影模式

尽管幻影模式也为组件提供了透明度, 但仅与透明几何体相比, 模型区域中的幻影几何体不再可选。即: 可以选定并计量其后的部件。在模型树中以灰化的图标表示这些几何体。

为了以幻影模式处理部件, 可通过开始 > 选择模式 > 幻影激活该模式, 或通过选定所需对象并按下开始 > 选择 > 幻影按钮。也可以点击[ALT]+[G]组合键, 使鼠标下的对象幻影化(不必事先选定)。

为了能再次看见幻影化的组件, 可在显示 > 隐藏区中选择全部解除幻影功能。按下功能项查看全部按钮后, 幻影模式也将被禁用。使用[ALT] + [S]组合键可以以相反顺序再次显示组件。通过选择模型树中的相应几何体, 然后在选择区域中选择取消幻影功能, 可以选择性地关闭幻影模式。

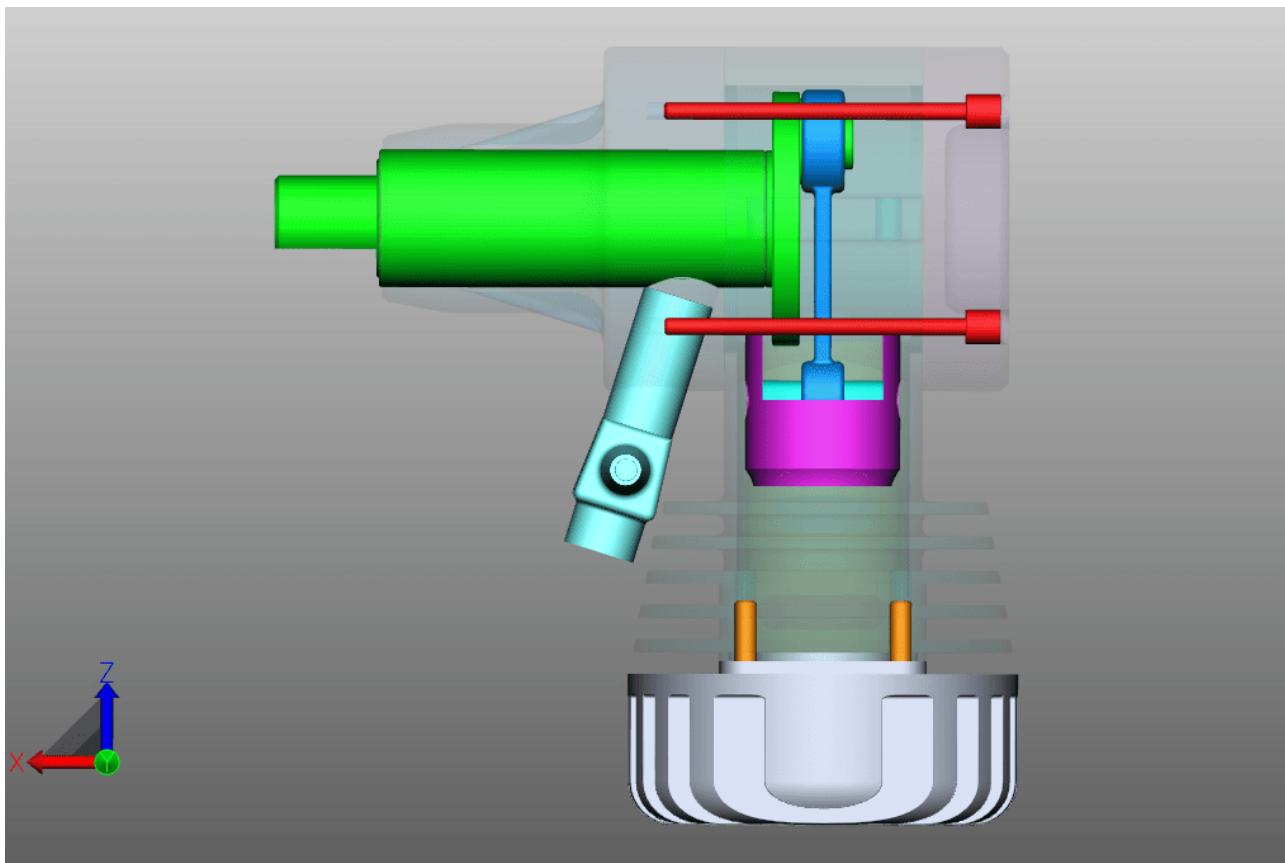



2.9 邻域搜索

邻域搜索可发现所有满足下列条件的几何体:在搜索时其边界框(船体四边形)与以当前选定位置为中心的球体(半径在搜索时指定)相交。

对组件中某个对象进行邻域搜索

- 使用选择模式区开始选项卡中的邻域搜索按钮开始领域搜索并点击所需几何体。也可以选择先选定, 然后点击领域搜索按钮。
“邻域搜索”窗口出现在右工具区中, 可在此更改搜索半径或搜索距离。此时, 搜索半径会首先设为选定初始几何体的边界框的维数。
- 视所选的选项而定, 可以选定和/或隔离找到的几何体。隐藏的几何体也可以考虑在内。
关于邻域搜索各个选项的更多信息, 请访问相应选项的帮助工具箱。参见[表面概念](#)


- 在工具窗口中点击[计算]按钮开始搜索。

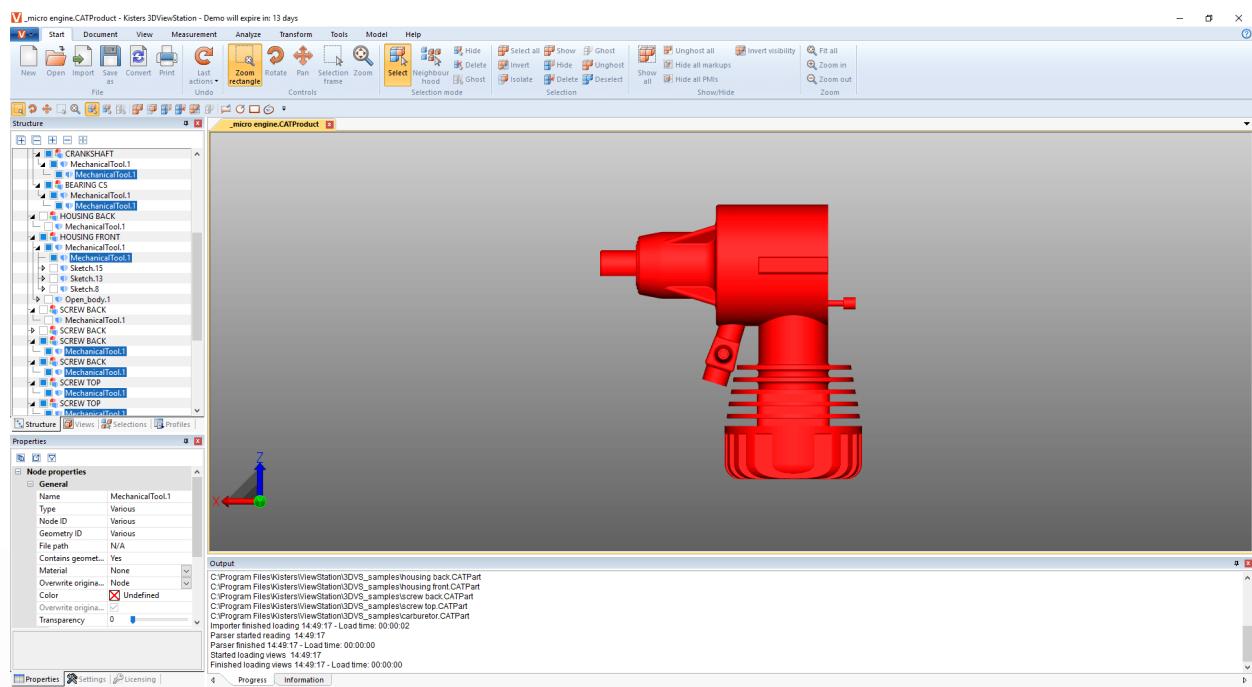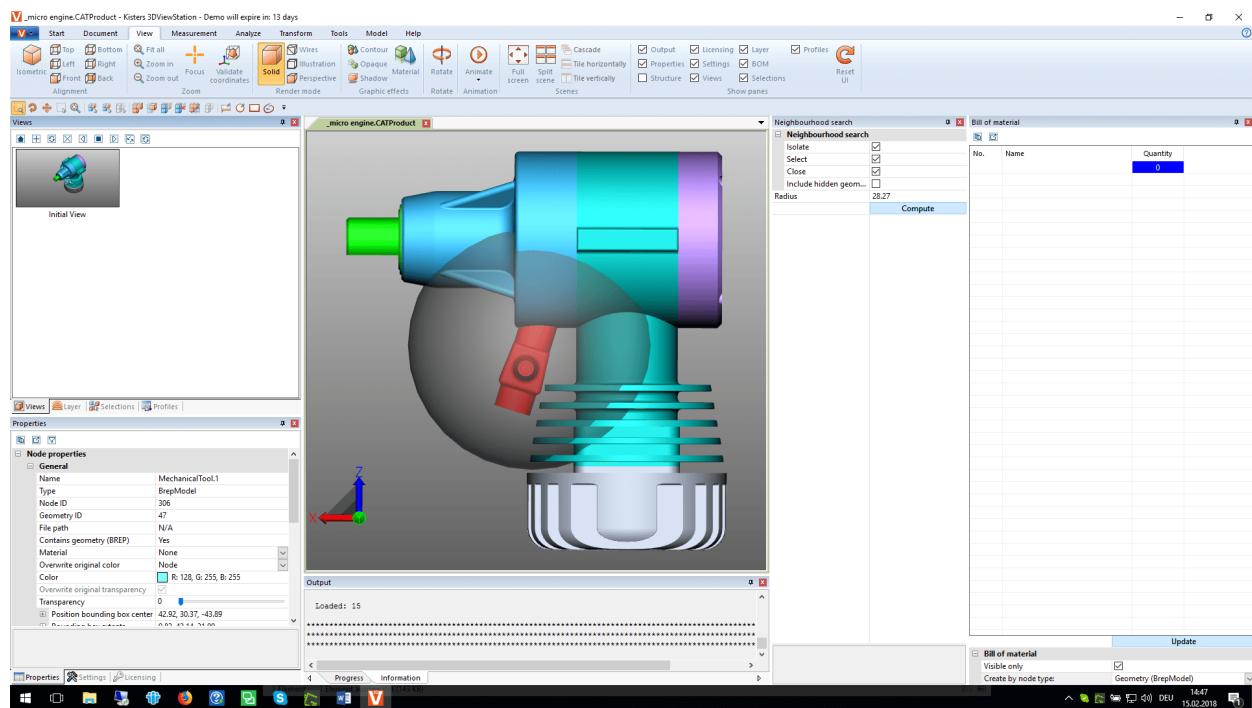

对组件中多个对象进行邻域搜索

您可以同时针对多个选定对象进行邻域搜索。

- 在选择模式区域的启动选项卡中通过邻域按钮启动邻域搜索功能。
- 点击组件中所需的某个对象。
- 按住 [CTRL] 键并点击组件中任意数量的其他对象。参见[选定对象](#) [24]
- 第一步，在邻域搜索工具窗口中自定义搜索半径或搜索距离。
- 第二步，点击应用所有按钮。

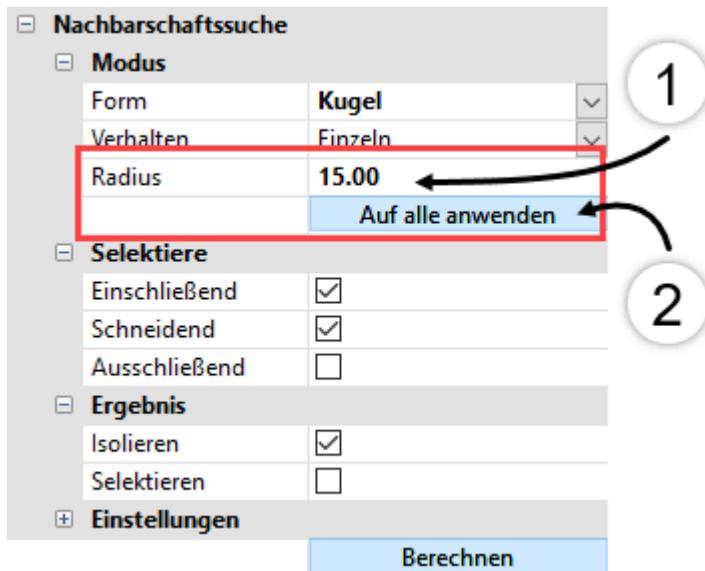

- 在工具窗口中点击[计算]按钮开始搜索。

2.10 调整图示

在视图选项卡中还有其它的图示方式供选。



等轴视图的预设垂直角和水平角都为45°。您可在设置值 > 默认 > 场景 > 定向项下修改该角度的配置(参见 [设置值](#) 18一章)或在属性 > 场景属性 > 定向项下点击背景针对当前活动场景进行修改(参见 [显示和修改选定对象的属性](#) 26一章)。

可在缩放区中通过焦点功能 对模型区中的选项定心(参见 [选定对象](#) 24和 [保存选择](#) 25)一章。对模型树中选定的一个节点进行聚焦时，该功能尤其有用(例如子组件)。此功能也可在上下文菜单中使用(右键单击)。

渲染模式和图形效果功能会更改所显示模型的外观。例如可以显示无填充框模型，以黑白方式表示模型时切换至插图模式，或通过操作 无透明性 按钮临时去除所有几何体的透明性。这就是说，这些仅仅是显示效果，对导出没有影响。

此外，您还可以使用阴影选项添加一个从组件投射的阴影。您可以在属性 > 场景属性 > 可视化 > 阴影中调整阴影的属性。

分割场景功能为您提供四个相互独立的模型视图。

可在 选项卡视图(出厂设置)中通过将选项卡拖动至模型区中的方式同时显示多个模型。将该选项卡拖回至另一个选项卡旁边，以便返回至原始视图。

如果使用的是窗口视图而非选项卡视图，则可使用级联、横向平铺窗口和垂直平铺窗口按钮布局模型窗口。如果在 设置值 > 应用设置 > UI设置值 中禁用了选项卡视图，则窗口视图激活。

在显示窗口下，许可证窗口等窗口可以隐藏或再次显示。也可以将整个界面重置为出厂设置，但不会影响 设置 或 个人资料。


2.11 多视图

可通过结构区域中的视图窗格以创建一个当前图像的视图方式确定特定的工作步骤。




功能	描述
开始	激活在保存时可见的视图。
创建	从当前图像中创建一个视图。
更新	使用当前图像覆盖选定视图。
删除	删除选定视图。
播放	从选定的视图开始依次显示前置(倒着播放)或后置(播放)视图。
停止	暂停播放视图。
逆序	颠倒所选视图的顺序。
更改视图颜色	仅更新所有选定视图的背景色。
将视图另存为PDF	将所有视图保存为PDF
将视图另存为PNG	将所有视图保存为PNG
将所有视图概览保存为PDF	将所有视图保存至一页PDF

- 通过双击视图修复该图像。
- 可通过点击和拖动鼠标将一个视图移至另一个位置。
- 用鼠标左键点击选定视图的名称，可以重命名。
- 可使用另存为功能(参见保存一章)将带有该视图的模型保存为KISTERS 3DVS格式。

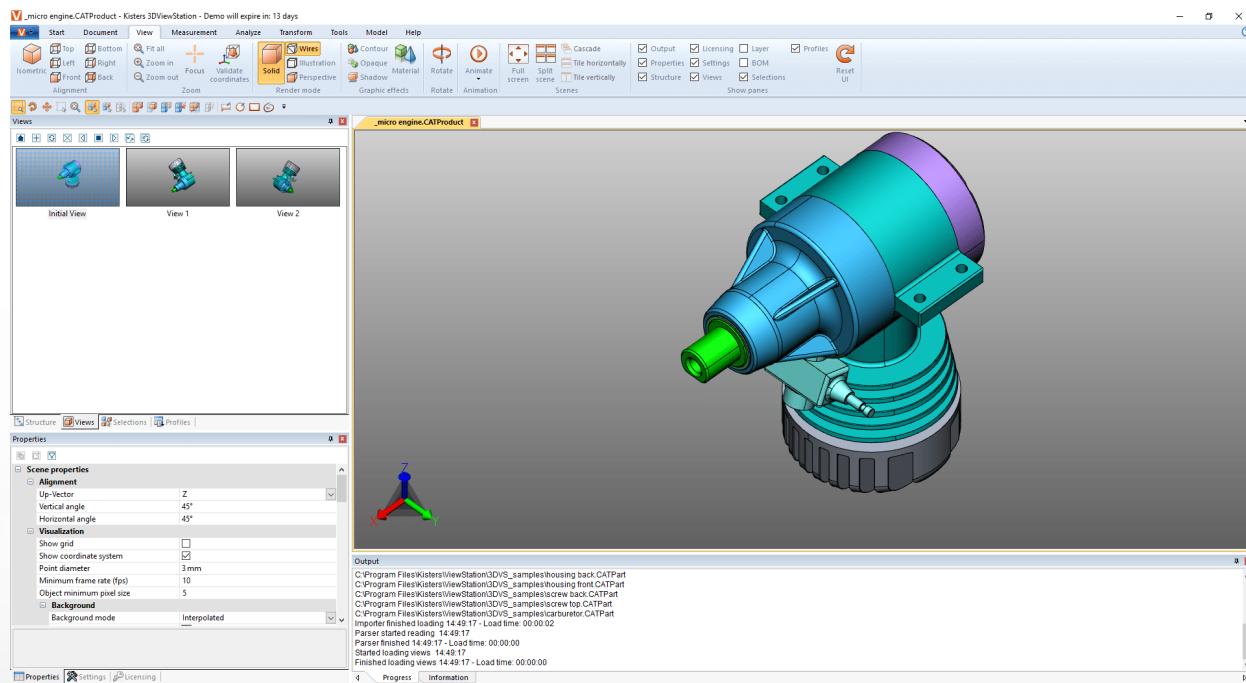


2.12 测量

为了在模型中于无注解情况下进行测量, 需执行以下步骤。若在有注解情况下进行测量, 则请参阅章节尺寸³⁶:

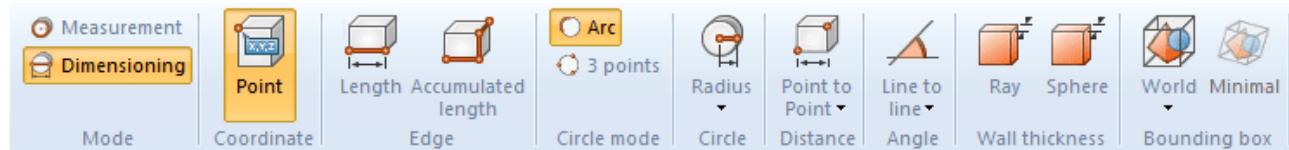


- 在“测量”选项卡中激活“测量”模式和其中一项测量功能。
- 将鼠标放在您想要测量的几何体上。视测量功能而定, 将找到的参考对象高亮显示, 作为测量方法建议。通过点击鼠标左键将该参考对象用于实际测量。
- 此外, 在工具窗口的底部区域中会显示操作提示。您也可以继续使用缩放操作(=鼠标中间滚轮)、旋转视图(鼠标右键)或移动视图(=按住鼠标中键)的导航功能, 以便导航至所需对象。
- 测得的值会显示在测量窗格中。
- 再次单击功能区的相应按钮、点击工具窗口中的或按[ESC]键可停止测量功能。

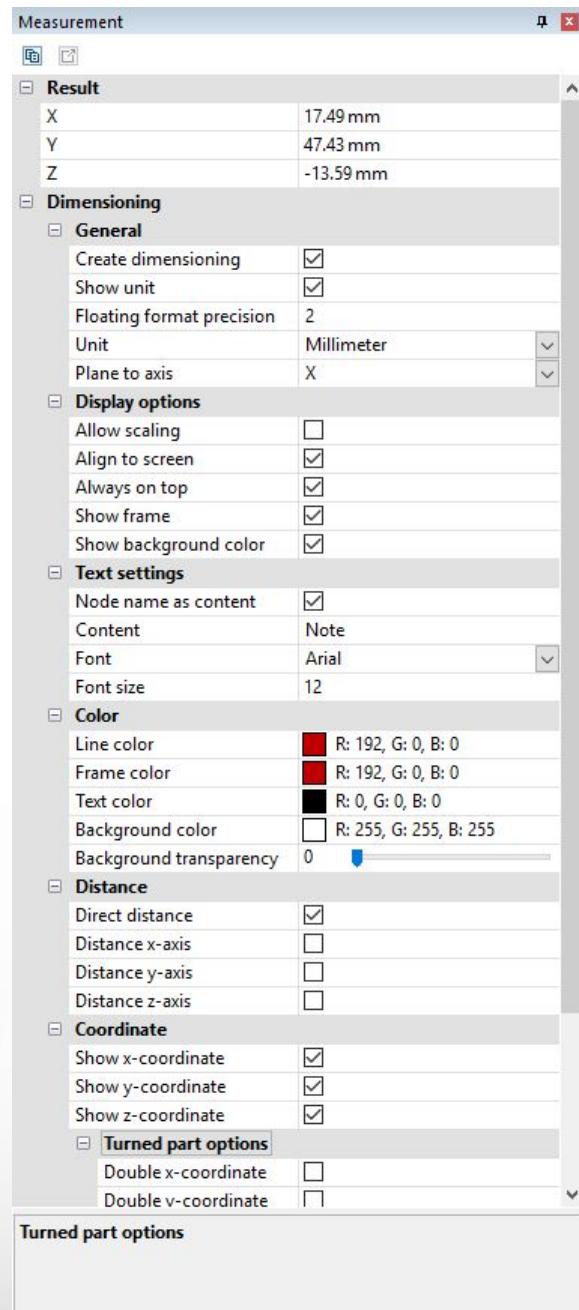

2.13 尺寸

可在尺寸标注模式中将测量结果作为注解(标记)插入模型的视图中(模型区)。在模型树中**CREATEDNODES** >
DIMENSIONINGSET节点项下创建作为尺寸的测量选项:

- 开始标注尺寸之前在测量选项卡中激活尺寸模式，并选择其中一个测量功能。
- 除了已知的、**测量**35一章的条目之外，您也可以确定不同的参数来创建尺寸标注注解。这些设置与未来将要创建的注解相关。若要编辑已创建的标记，则请首先结束当前所选功能。接着可以选定、删除或与在属性窗口中一样编辑所需对象(参见**显示和修改选定对象的属性**26一章)。
- 按照与**测量**35一章中测量功能应用类似的方式进行操作。
- 在模型区中将结果创建为注解。接着可以使用鼠标左键实现其拖放操作。
- 在尺寸标注中生成的注解可以保存在一个视图中。同样建议在开始标注尺寸之前创建一个视图，以便能随时返回至实施尺寸标注之前的状态(参见**视图**33一章)。

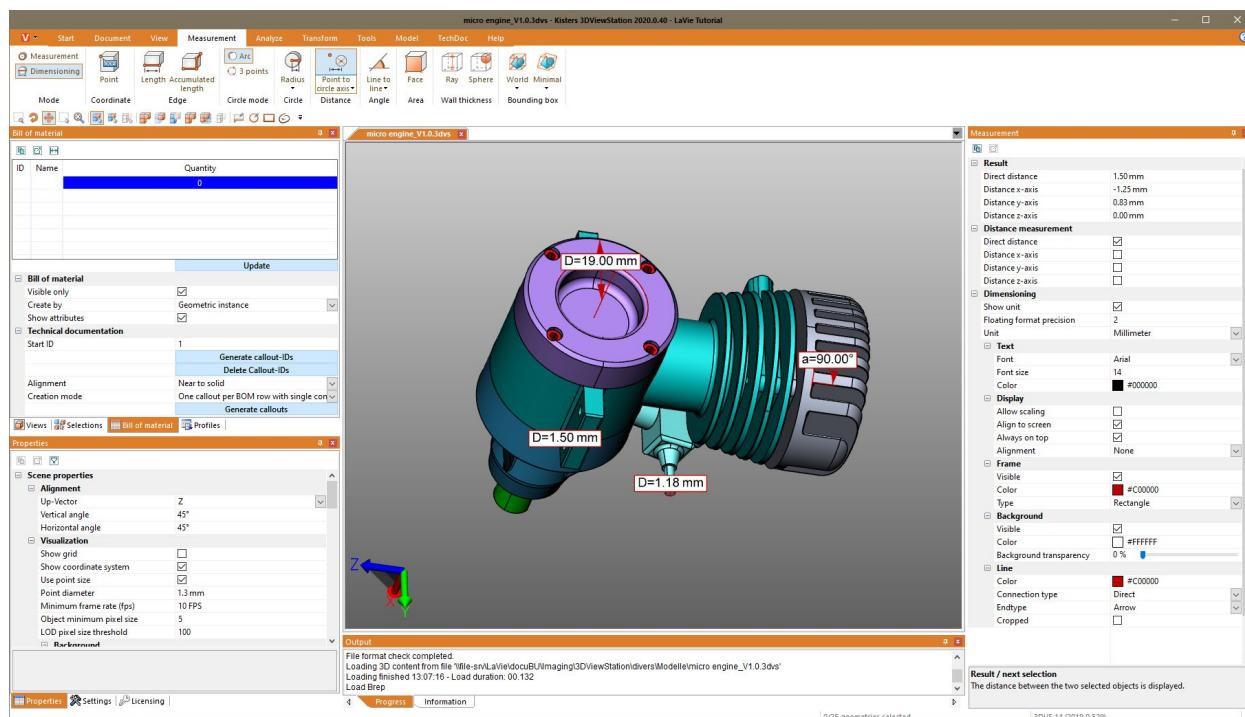


2.14 切割


若要进一步分析，则可以以多种方式切割模型：

功能	描述
法线	在曲面法线上方的选定点处创建一个切割平面。
轴	在模型边界框的中心创建一个切割面。
三点	创建三个任意固定点的切割平面。
3圆心	在三个选定圆的中心创建一个切割平面。
线条	创建一个与所选线条的中点垂直的切割平面。

- 通过分析选项卡中的相应按钮激活所需切割功能。

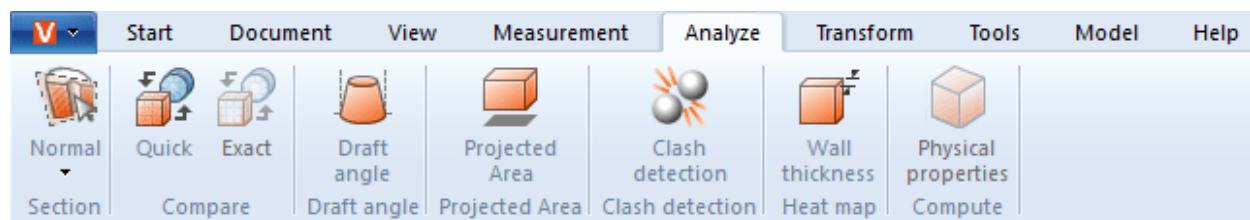

2. 由此出现一个切割窗格, 用于显示和修改切割面属性。
3. 通过点击帮助对象和相应地移动鼠标或在运动栏中移动 的方式来移动切割面。
平移和回转表示偏移到初始位置。也就是说, “0”的输入设置的切割表面回到原来的位置。原始位置通过使用辅助对象(手柄)或输入位置坐标来重新定义。
4. 如果辅助对象(手柄)不再可见(例如通过放大), 则可以使用按钮 置中 将其放置在可见区域的中央。
5. 在工具窗口的上部区域, 提供了各种可视化选项。
6. 当前活动的临时区段可以根据需要导出为矢量图形(DXF和SVG)。使用工具选项卡中的截图功能(参见2D导出(截图)[91](#)一章), 您可以保存整个模型区域, 包括该部分。
7. 切割也可以在模型树中创建为几何体, 为进一步分析和导出做好准备。切割几何体可以创建为线或区域。步长为0.0或者创建多个已取消激活时, 只会将当前部分创建为几何体。通过以模型为单位输入步长, 可以进行多次切割。在模型树中, 它们可以在新创建的节点 CREATEDNODES 中找到。

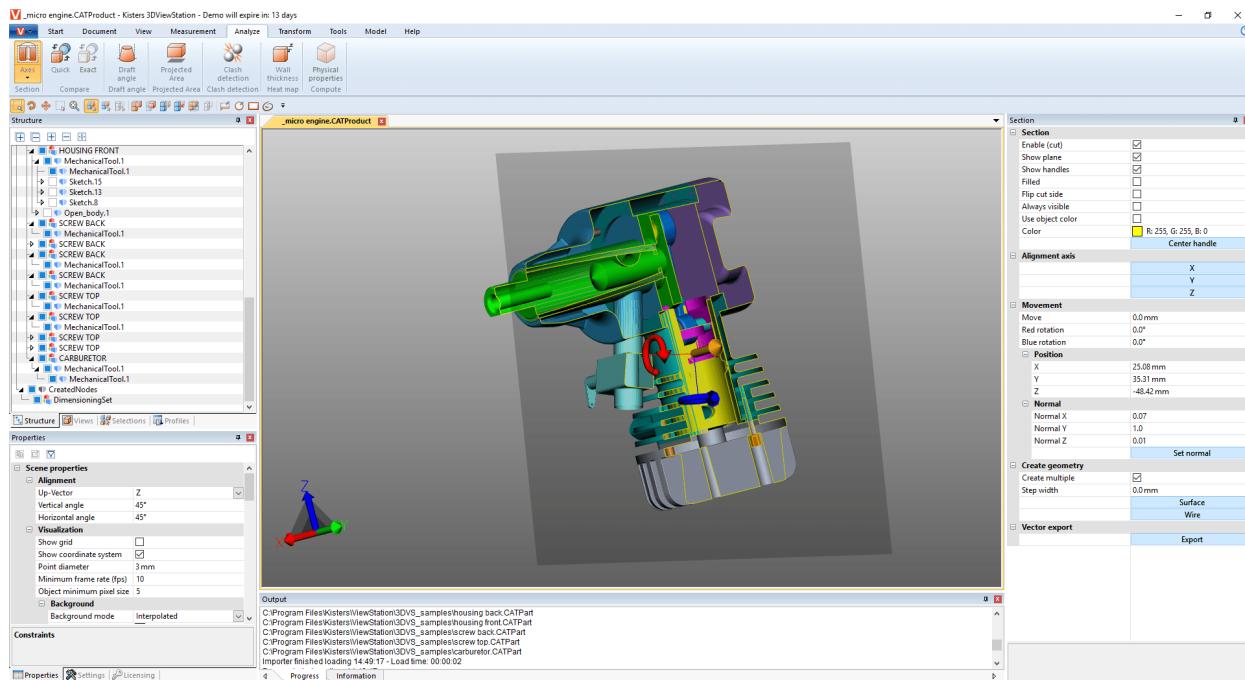


8. 再次单击该功能或按或按 [ESC] 键结束编辑功能。

2.15 部件、组件和图纸的比较 (和) 3D 2D

对比功能用于找出部件或整个组件之间的区别。可在快速对比(3D和2D)和精确对比(仅限3D)之间进行选择。


快速对比以所示3D或2D模型图为基础, 无需事先进行计算, 可通过对比色实现快速概览。

但“精确对比”仅可基于3D几何数据(BREP), 并需要执行结果计算。这将作为模型树中的一个新几何体锚定在 COMPARERESULTS 节点下, 以供进一步分析和导出。在这个节点上, 在两个模型的几何体相同或不变(不变)而第一个模型的几何体(名称 - 首先模型)从第二模型不同, 并且所述第二模型的几何体(名称-的-第二模型)第一偏差。

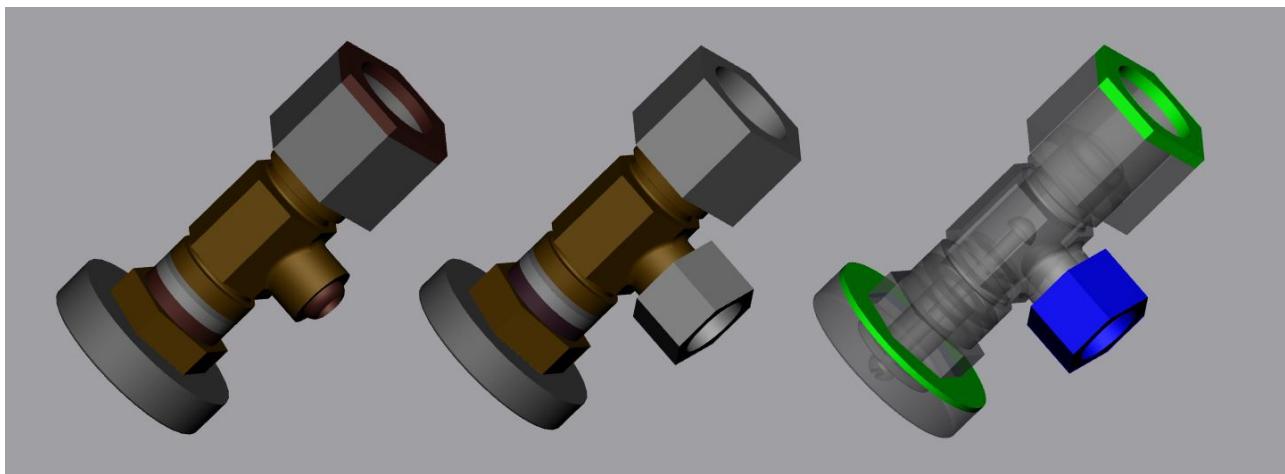

要使用此对比功能, 请执行以下操作:

- 通过打开或“拖放”将第一个部件(或第一个组件)载入至3DViewStation。
- 可通过导入或“拖放”至模型区中将第二个待比较部件(或组件)至已经打开的模型中。这两个部件组或图纸必须叠加一致, 如果不是这种情况, 可以使用章节*转换(平移、旋转、镜像、分解)*〔55〕中介绍的变换操作来定位模型。
- 在模型树中选择要比较的两个模型。未选定时, 将对模型树中的最上方的两个 ROOT 节点进行比较。
- 通过 **分析** 选项卡中 **快速** 或 **精确** 按钮启动所需对比功能。可以在工具窗口中设置比较的可视化, 确切的比较必须通过计算功能开始。
- 可根据需要使用工具选项卡中的截图功能将对比结果导出为各种图像格式(参见章节*2D 导出(截图)*〔94〕), 也可以另存为视图(参见章节*布局调整*〔33〕)。由于准确的比较会生成新的几何体, 因此它们也可用于进一步分析和导出。
- 通过再次点击功能区中的按钮或使用[ESC]退出对比功能。

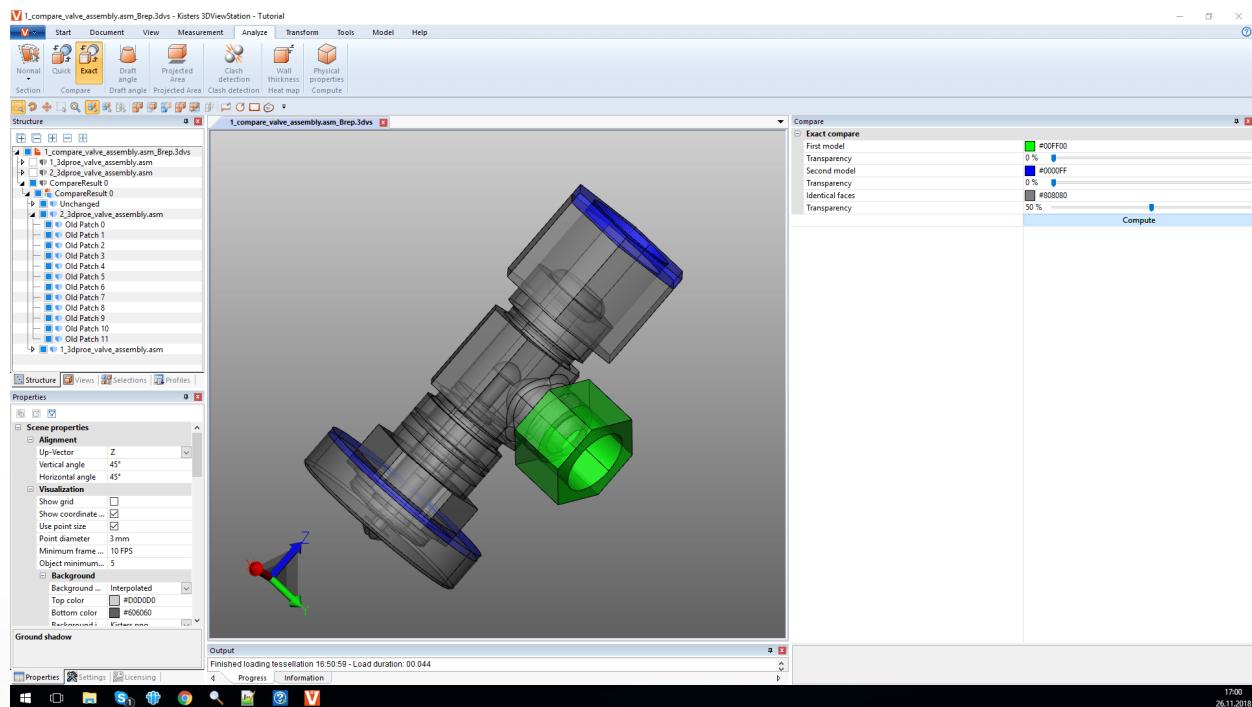


2.16 投影面

在分析功能区中可使用投影面工具将部件和组件的投影面可视化并计算面积内容。


要计算一个选择的投影面积，步骤如下：

- 创建一个选择(参见章节**选定对象**^[24])。
- 在选项卡分析中激活功能**投影面**。
- 在**工具区**^[9]中，确定相对于当前活动坐标系的投影轴(参见**创建坐标系**^[78]一章)。
- 在**工具区**中点击**[计算]**按钮。
- 页面中将显示出**投影区域**。
- 面积内容将显示在**工具区**中的**面积内容**项下。


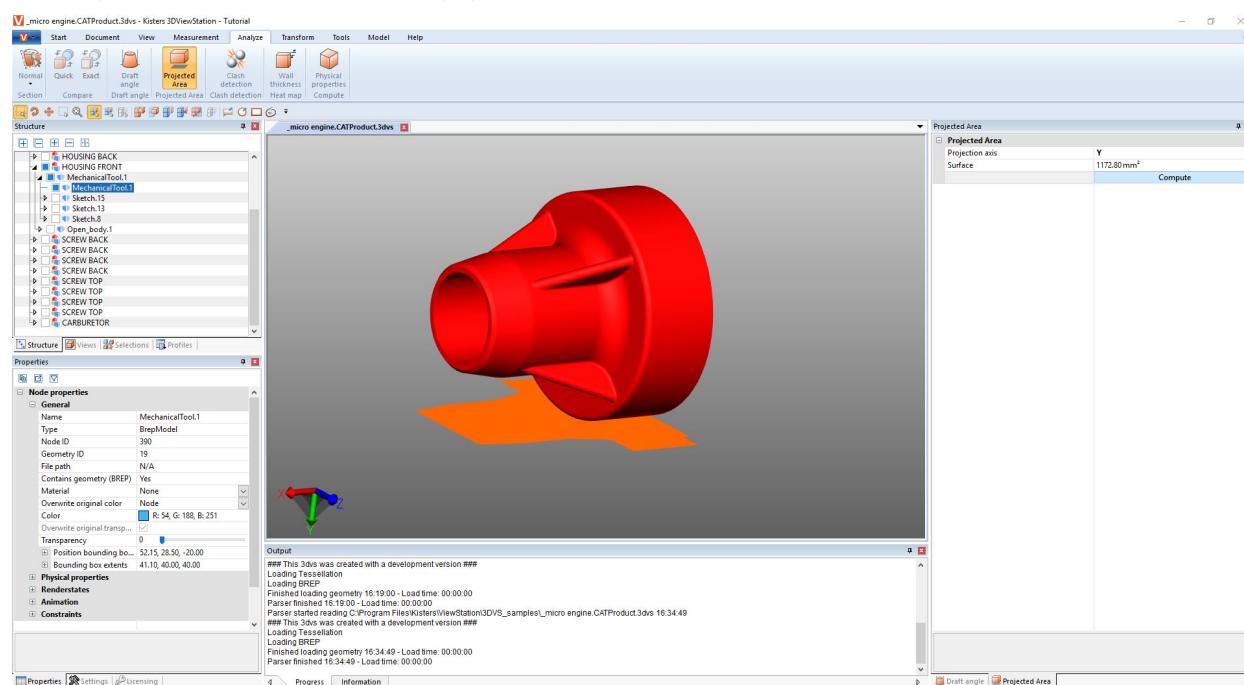


2.17 中性纤维，计算拉伸长度

可通过分析 > 特征识别选项卡调用中性纤维功能。

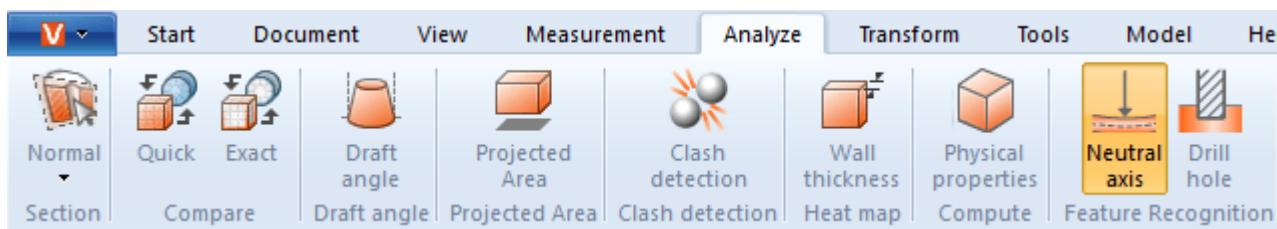

这种柱状或管状截面的纤维或层被称为中性纤维(轴线)，其长度在扭转或弯曲时不会改变。使用此工具可确定圆管拉伸的长度，与弯曲度无关。正因如此，该功能有时也被称为“拉伸长度计算器”。基于各个段计算中性纤维。一个段被构建为两个圆周，通过一条直线连接或一个弧构建。

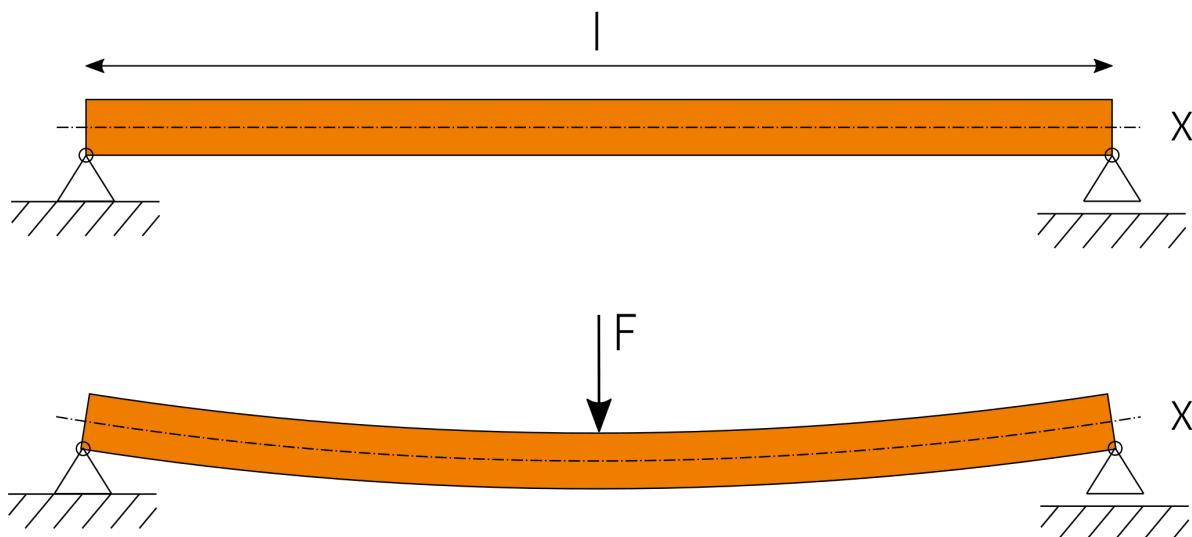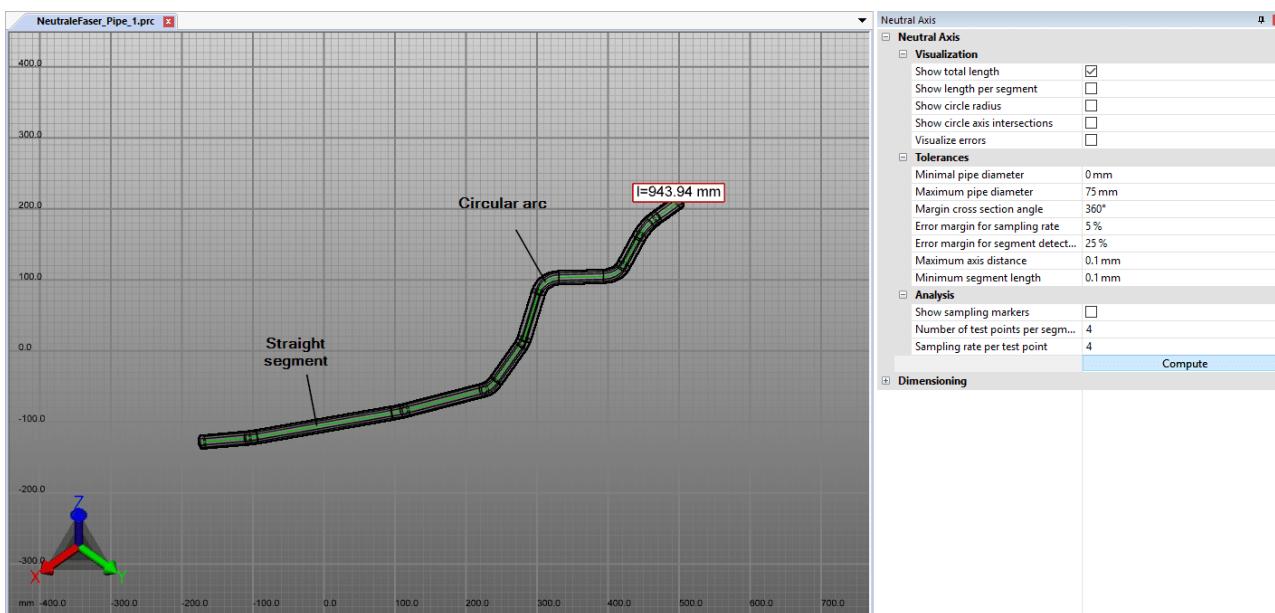


要计算中性纤维，步骤如下：

- 通过分析选项激活中性纤维功能。
- 生成计算选择。无需选择所有可见圆形截面几何体的中性纤维。
- 必要时调整设置，然后通过[计算]按钮开始分析。
- 在**CREATEDNODES**节点下生成可视化几何体和尺寸作为**NEUTRALAXISSET**。

在工具区域中点击设置来获取关于各设置的提示。在下部区域这种 - 所谓的帮助工具箱 - 中 - 获取各项设置的详细说明。

2.18 拔模角度分析

为了评估部件或组件可能的脱模方向，您可以在分析选项卡中使用工具脱模。根据给定方向，整个可见模型将按照规范着色。

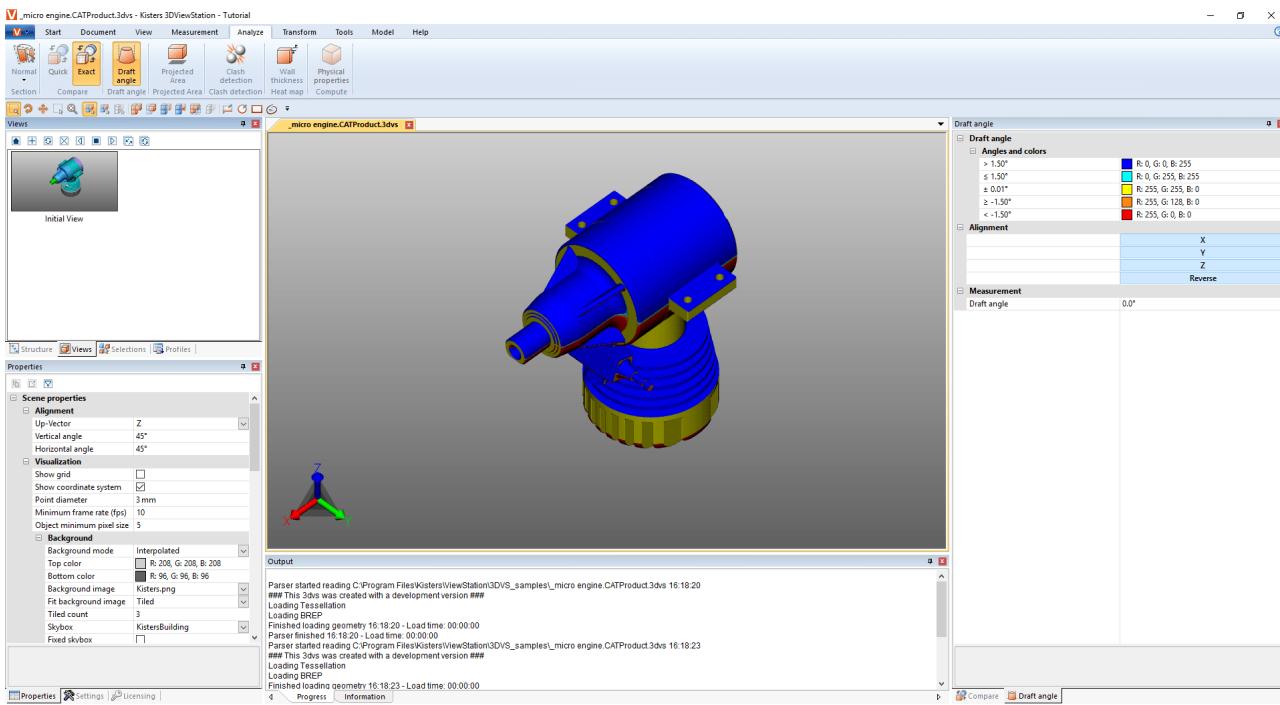

请执行以下操作启动脱模分析：

- 启动脱模分析，鼠标指针现在将显示为橙色箭头。
- 将鼠标指针移到模型上。指针总是垂直于其下方的表面。但是，它也遵循线对象和坐标系轴，以检查模型中给出的方向。
- 在所需的位置按下鼠标左键，根据此脱模方向为模型着色。
- 您可以在工具窗口中设置形状斜度及其相关颜色。与脱模方向呈此处指定角度的表面将相应地着色。
- 在工具窗口中，还可以反转脱模方向或将对齐到活动的坐标系（参见章节[创建坐标系](#)）。
- 用于对齐脱模方向的橙色指针也可以与直线和坐标系对齐。
- 将鼠标指针再次移动到模型上，以便在形状斜度工具窗口中读取指针下方垂直表面与当前脱模方向之间的角度。

2.19 壁厚：热图

▶ 工具区的设置

本章介绍波段分析功能的设置。


设置/按钮	默认值 (如果有多个选项， 默认值为粗体。)	说明
壁厚分析		
显示设定		<p>快速计算或视觉定性计算的预设。 默认为“用户定义”（有关具体设置，参见“用户定义”部分）。 ！！！可以自定义和添加预设： Installation directory\Resources\presets.xml</p>
用户定义		

设置/按钮	默认值 (如果有多个选项, 默认值为粗体。)	说明
模式	<ul style="list-style-type: none">▪ 基于射线▪ 滚球	基于辐射:通过发射射线穿过几何体来计算壁厚。 滚球:通过几何体所能容纳的最大球体来计算壁厚。
使用相对 精确	true	开:使用“相对精确”。 关:使用“绝对精确”。
相对精确	0.01 %	用于定义计算精度的百分比值。数值较小可以改善结果,但会增加处理时间。
绝对精确	1.0	用于定义计算精度的绝对值。数值较小可以改善结果,但会增加处理时间。
滚球		
角度公差	25.0	通过忽略低于公差值的角度来优化滚球计算的结果,这些角度会产生非常小的球体。
检查结果	true	通过光线投射检查结果,例如定位未闭合或无效的几何图形。
计算		开始壁厚计算。在计算之前和之后可以更改以下设置。 !!!! 如果“冻结最小/最大值”关闭,新的计算将覆盖彩色图值。
可视化		
最小/最大 限值		关:高于定义的“彩色图”最大值或低于其最小值的值,将以“外部最下/最大颜色”定义的颜色显示。 开:最小值或最大值的颜色将分配给彩色图范围之外的值。
外部最小/ 最大颜色		如果关闭设置“最小/最大限值”,则此颜色将分配给“彩色图”范围之外的值。
外部最低/ 最高透明度		关:用“外部最小/最大颜色”定义的颜色显示超出颜色贴图值范围的值。 打开:如果数值超出了色彩图的最小/最大值,则将其隐藏。
冻结最小/ 最大值		关:新计算将覆写“彩色图”值。 开:将保留彩色图值以用于新计算。
彩色图预 设		包含预定义颜色和“彩色图”的“值的数量”的预设。 当没有预设与所选的“彩色图”设置匹配时,显示“用户定义” !!!! 可以自定义和添加预设: Installation directory\Resources\presets.xml。
反转颜色		开:反转“彩色图”的颜色顺序。
显示色带		关:显示几何体上的颜色和图例中颜色之间的渐变过渡。 开:改为显示色带。
彩色图		

设置/按钮	默认值 (如果有多个选项, 默认值为粗体。)	说明
值的数量		值和颜色的数量。 ！！！更改此数值将触发中间值和颜色的重新计算。
重置最小/最大		将所有“彩色图”值重置为计算的最小/最大值。 ！！！忽略“冻结最小/最大值”。
值自动化		
更新中间值		对彩色图的中间值进行插值。 ！！！在编辑彩色图的最小/最大值后很有用处。
应用分位数		从彩色图中删除异常值。顶部和底部 5% 的值将被忽略, 以重点关注中间的值。
应用对数刻度		在彩色图上使用对数刻度。 ！！！有时, 线性间隔会掩盖非常小但很重要且非常接近的值范围。此功能会扩展这些小范围并为它们分配更大的色谱, 使其更具表现力。
其它		
将选择应用至其他		具有不同设置的彩色图结果无法在图例中有意义地显示。该功能会将所选结果的设置应用于所有其他可见结果, 并相应地更新彩色图和图例。
统一属性		如果选择了两个或多个具有不同可视化属性的热图节点(同一类型), 则必须先统一它们, 然后才能显示可视化设置。
图例		
显示直方图	false	开: 彩色图例显示虚线, 表明值的频率分布。
小数位数	4	指定彩色图值的显示小数位数。
显示等距值	false	关: 所有图例间隔均根据其数值进行设置。 开: 所有图例间隔都以相等的距离设置, 无论其数值如何。 ！！！此功能将提高非常小的间隔的可见性。


▶ 使用教程

壁厚: 功能可通过分析 > 热图选项卡调用热图。

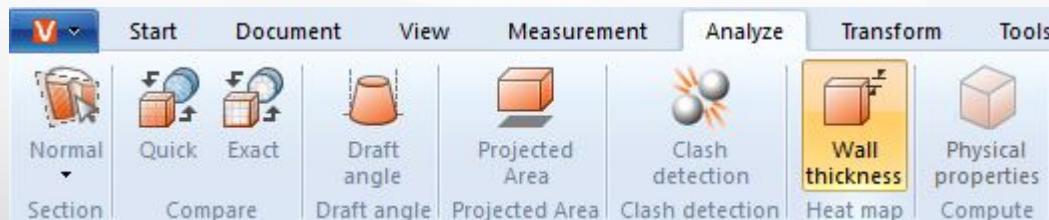

与壁厚测量(测量³⁵选项卡)不同, 进行壁厚热力型数据地图分析时会对某个选定项的整个表面进行着色。壁厚对应的颜色请参见模型区右侧边缘处的色标。

与壁厚测量类似, 可以根据基于射线或球基的方法计算壁厚热图(下面的章节⁴⁵)。通过预设可在两种方法以及更快速、更详细或用户定义的计算之间进行选择。

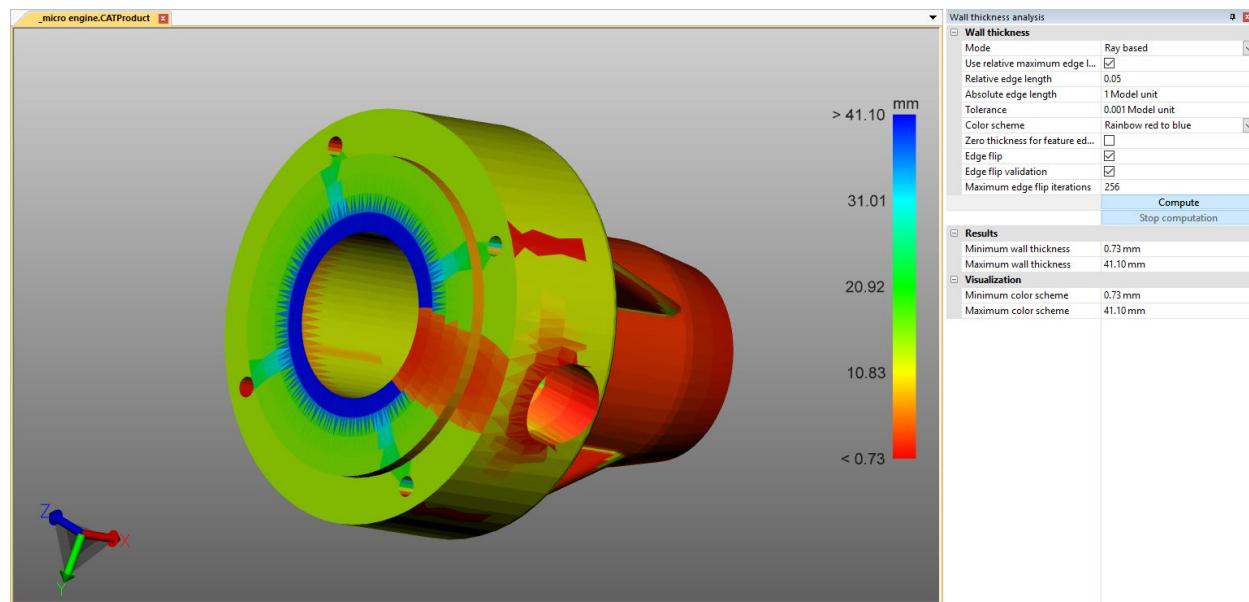


基于射线和球基方法之间的区别

为了说明两种方法的区别和益处, 可按[F9]键显示镶嵌图形(在下方示例中分别位于左侧截图内)。通常更高的镶嵌质量(更多三角形)提供更详细的结果(参见打开一个CAD文件 - 导入设置¹⁶一章)。

基于射线

在以下截图的左侧可以看到逐点的壁厚测量(测量>壁厚>射线选项卡)。橙色鼠标指针与其下方的镶嵌三角形垂直。为了测量壁厚, 在该点上已垂直于三角形平面发射了一条射线, 直至遇到另一个三角形。如此生成的两个交点定义了此处测量的距离或壁厚。


为了计算壁厚热图(右侧截图), 根据设置或预设增加三角形数, 针对每个三角形的重心发射一条射线。根据测量的距离通过三角形对模型进行插值着色。

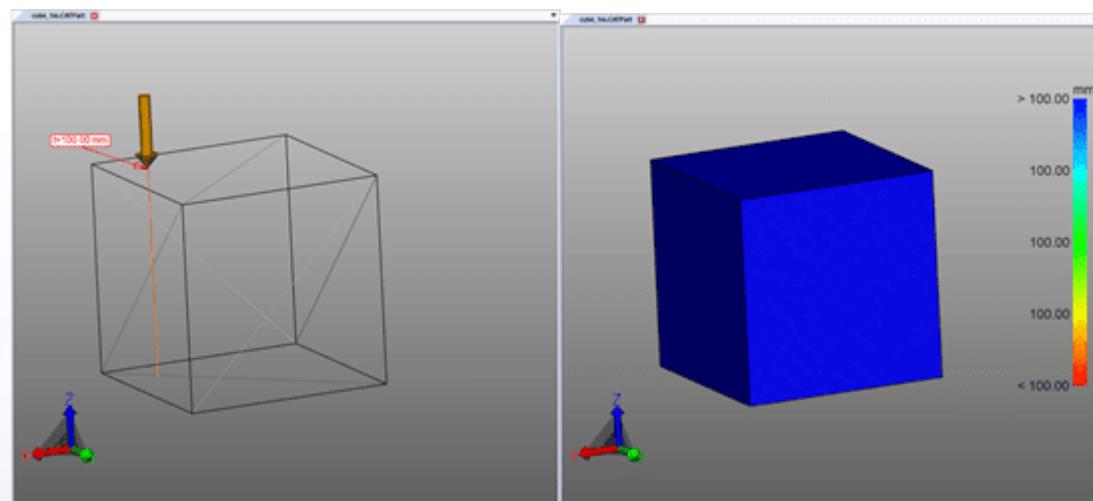

球基

在以下截图的左侧可以看到逐点的壁厚测量(测量>壁厚>球选项卡)。在点击的点切向生成一个球并让其扩大, 直至球触及镶嵌图形的另一个三角形。球的直径与测量的壁厚相同。

为了计算壁厚热图(右侧截图),根据设置或预设增加三角形数,针对每个三角形的重心生成一个球。然后根据测量的直径通过三角形对模型进行插值着色。

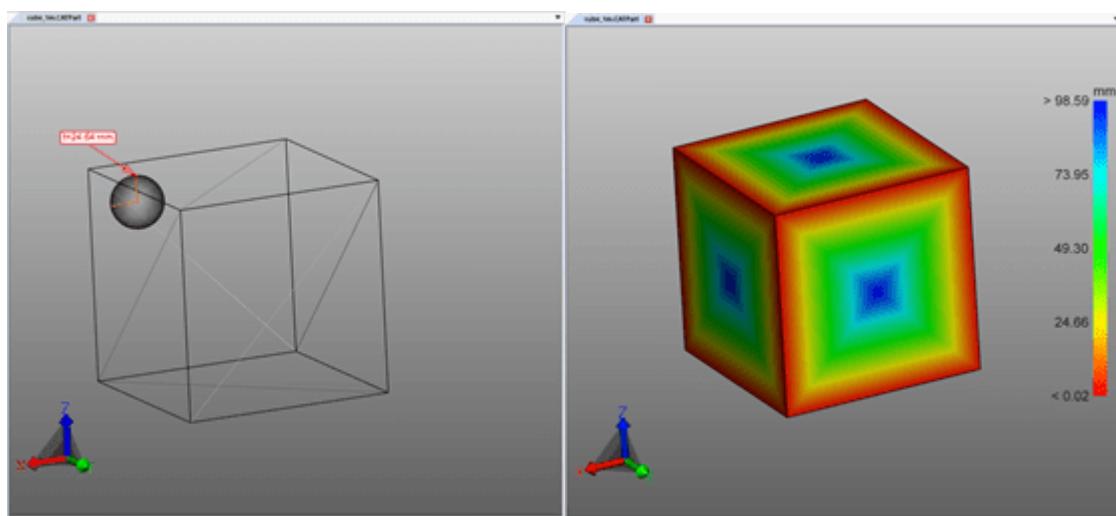

生成壁厚热图

要创建壁厚热型数据地图,请执行以下操作:


- 通过分析选项激活壁厚功能。
- 选定待查部件。无需选择计算所有可见部件的壁厚。
- 在工具窗口中可选择预设或进行用户定义设置。
- 点击按钮[计算]。计算时间与镶嵌图形质量、设置/预设、选择和可用的计算效率的组合有关。
- 结束计算后会隐藏原始几何体并显示壁厚分析的结果。

更多提示:

- 壁厚热图作为新几何体壁厚计算锚定在CREATEDNODES/HEATMAPSET节点上。热图可以如其他几何体那样再次隐藏、测量和编辑(参见[隐藏、删除和幻影化对象的选择模式](#)一章)。
- 图例的配色方案会首先调至计算出的最小值和最大值。它们等同结果一节中的数值。
- 为了更好地进行可视化管理,可以限制感兴趣的壁厚上的颜色图间隔(参见下图),以便在特定的间隔可视化小的壁厚更改。
- 在下图中,您可以看到最大和最小壁厚的计算结果,然后是手动限制最大壁厚的可视化效果,由此使字符可见。

在右下图中仅将图例的最大值限制为0.1英寸。因此,所有大于0.1英寸的壁厚比着色为蓝色,但整个配色方案会在0.0421到0.1英寸的间隔范围内进行划分。结果是字样可见,因为这小小的壁厚更改已经分配于新颜色。

壁厚分析热型数据地图可以像往常一样保存为一个视图(参见[视图](#)一章)。

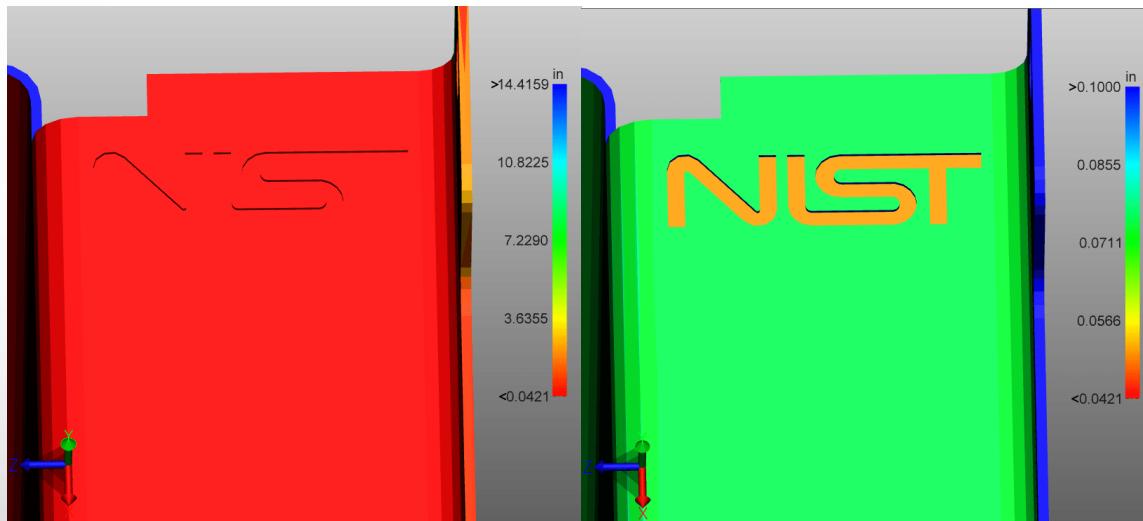


2.20 碰撞检测

碰撞识别系统为一个组件计算出可能会发生碰撞的组件的列表。此时可计算诸如穿透深度等其它更多参数并选择不同的显示方式。



- 可通过分析选项卡中相同的按钮激活碰撞识别功能。
- 工具区的上方将显示碰撞对列表。在下方区域中可设置以下参数进行碰撞计算：
 - 在树状结构的碰撞检测 > 计算下，您可以计算各种测量值，例如切边、碰撞深度、碰撞体积等。
 - 接触/碰撞极限值 确定模型单元中的穿透深度，从该值开始碰撞对无法再归为 接触 类。此外，该允差可用于平衡镶嵌图像的不精确性。
 - 在计算碰撞选择列表，您可以选择应计算可能的碰撞的组件：
 - 可见组件：它们包含所有未幻影或隐藏的组件。
 - 已保存的选择：仅计算以前已存选项的碰撞。
- 通过 计算 按钮启动碰撞识别。计算时间取决于模型尺寸和计算效率。计算过程中，您仍可继续与 3DViewStation 交流互动。通过[计算中] 按钮显示继续计算详细信息。
- 可通过选定一行高亮显示出相应的碰撞对，并在交互一节中确定图示类型：
 - 显示碰撞物：
 - 选择：选定碰撞对。
 - 隐藏其他部分：隐藏除选定碰撞对之外的所有其它部分。
 - 幻影化其他部分：除选定碰撞对之外的所有其它部分以幽灵模式表示。
 - 适配缩放：所选碰撞对适应于所需图像。
 - 碰撞对透明度：透明控制器用于分析隐藏区中的碰撞情况。

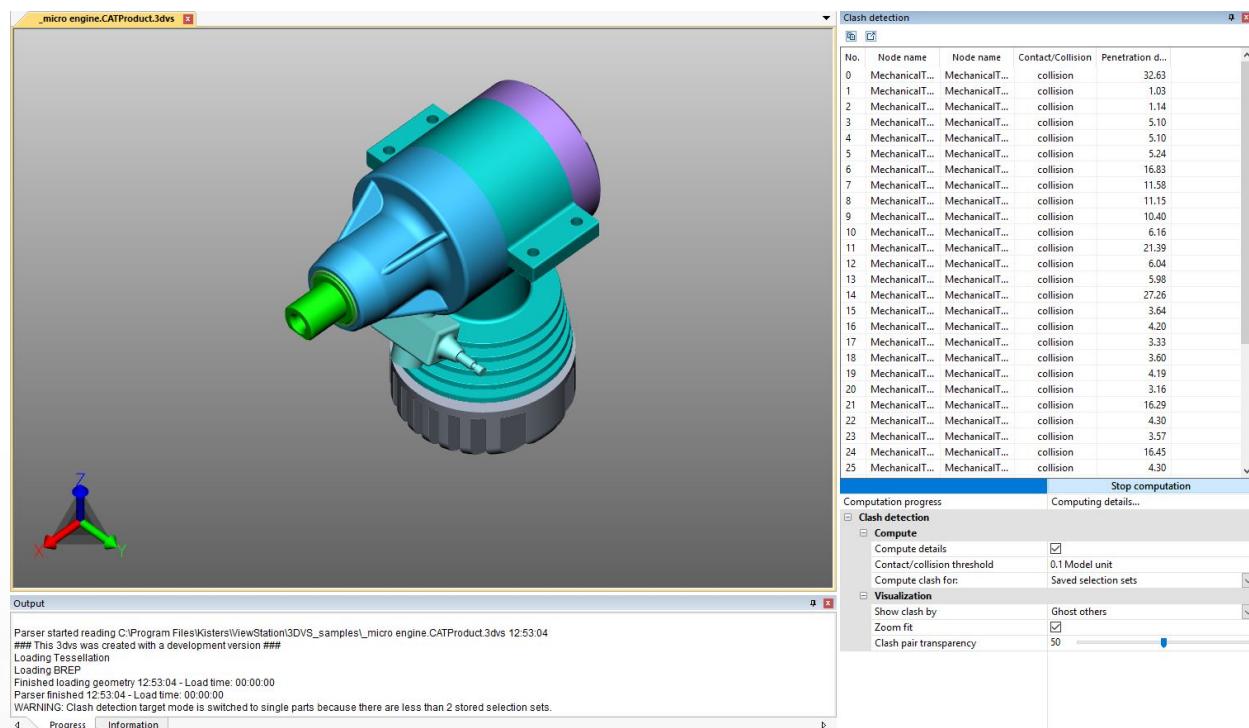

2.21 条带分析

▶ 工具区的设置

本章介绍波段分析功能的设置。


设置/按钮	默认值 (如果有多个选项, 默认值为粗体。)	说明
条带分析		
精确度	5.0 mm	定义计算的精确度。减小该数值可提供更准确的结果，但会增加计算时间。
计算		开始距离范围计算。在计算之前和之后可以更改以下设置。 ！！！如果“冻结最小/最大值”关闭，新的计算将覆盖彩色图值。
可视化		
最小/最大限值		关：高于定义的“彩色图”最大值或低于其最小值的值，将以“外部最下/最大颜色”定义的颜色显示。 开：最小值或最大值的颜色将分配给彩色图范围之外的值。
外部最小/ 最大颜色		如果关闭设置“最小/最大限值”，则此颜色将分配给“彩色图”范围之外的值。
冻结最小/ 最大值		关：新计算将覆写“彩色图”值。 开：将保留彩色图值以用于新计算。
彩色图预设		包含预定义颜色和“彩色图”的“值的数量”的预设。 当没有预设与所选的“彩色图”设置匹配时，显示“用户定义” ！！！可以自定义和添加预设： Installation directory\Resources\presets.xml。
反转颜色		开：反转“彩色图”的颜色顺序。
相对值		关：将“彩色图”值显示为绝对距离。 开：将彩色图值显示为间隔。
彩色图		
值的数量		值和颜色的数量。 ！！！更改此数值将触发中间值和颜色的重新计算。
重置最小/ 最大		将所有“彩色图”值重置为计算的最小/最大值。 ！！！忽略“冻结最小/最大值”。
值自动化		
更新中间值		对彩色图的中间值进行插值。 ！！！在编辑彩色图的最小/最大值后很有用处。
应用分位数		从彩色图中删除异常值。顶部和底部 5% 的值将被忽略，以重点关注中间的值。
应用对数刻度		在彩色图上使用对数刻度。 ！！！有时，线性间隔会掩盖非常小但很重要且非常接近的值范围。此功能会扩展这些小范围并为它们分配更大的色谱，使其更具表现力。

设置/按钮	默认值 (如果有多个选项, 默认值为粗体。)	说明
其它		
将选择应用至其他		具有不同设置的彩色图结果无法在图例中有意义地显示。该功能会将所选结果的设置应用于所有其他可见结果，并相应地更新彩色图和图例。
创建条带几何体		将显示的条带可视化转换为每个色带的单独几何体。这些几何体可以导出。
统一属性		如果选择了两个或多个具有不同可视化属性的热图节点(同一类型)，则必须先统一它们，然后才能显示可视化设置。
图例		
显示直方图	false	开：彩色图例显示虚线，表明值的频率分布。
小数位数	4	指定彩色图值的显示小数位数。
显示等距值	false	关：所有图例间隔均根据其数值进行设置。 开：所有图例间隔都以相等的距离设置，无论其数值如何。 ！！！此功能将提高非常小的间隔的可见性。

▶ 使用教程


波段分析法根据成分之间的最小距离对成分段进行着色。

- 打开以下文件夹中的 3D 模型：
>/Samples/micro_engine.CATProduct.3dvs
- 在结构区对外壳 和 化油器的几何形状 进行隔热处理。
- 激活功能区中的“分析”选项卡。
- 从 距离 功能组中选择 频带分析功能  。
- 点击[计算]。
相互间距离最小的区域(距离小于 6.8 毫米)用红色标出。

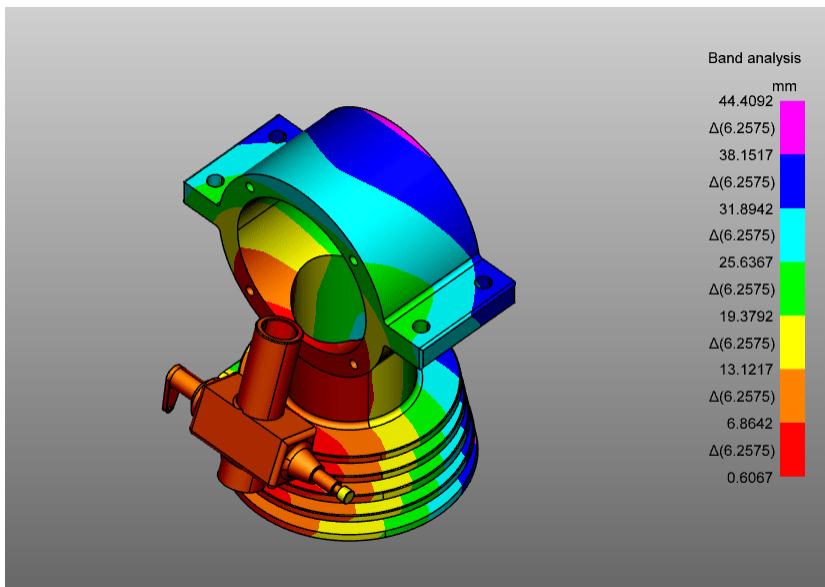

在这个例子中，我们试图找出哪些表面区域的距离小于 2.5 毫米。

- 为此，请将颜色表中的第一个数值改为 2.5。

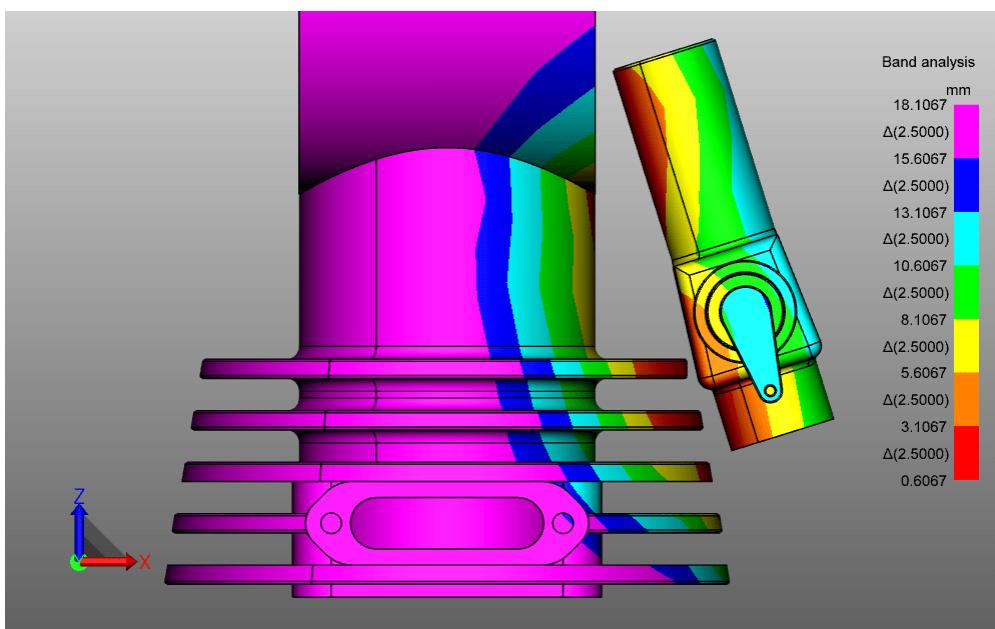

小贴士

- 如果激活了“相对值”选项，则可以更改颜色表的第一个值，其他值也会自动更改为该值。
- 如果您已经定义了感兴趣的颜色表值，请激活保留最小/最大值，以防止在计算过程中覆盖。
- 打开显示直方图，查看数值的分布情况。
- 颜色表中已选和未选节点的区别：颜色较浅。
- 对可视化和图例设置的更改，只有在选中颜色表中已创建的节点时才会应用。

▶ 博客文章

以下视频演示了曲率分析功能和扩展彩色表格(热图)，用于显示壁厚和带状分析等扩展 3D 功能的某些结果。



博文链接

2.22 曲率分析

▶ 工具区的设置

本章介绍曲率分析功能的设置。

设置/按钮	默认值 (如果有多个选项, 默认值为粗体。)	说明
计算		开始曲率计算。在计算之前和之后可以更改以下设置。 ！！！如果“冻结最小/最大值”关闭，新的计算将覆盖彩色图值。
可视化		
曲率类型	<ul style="list-style-type: none">▪ 高斯▪ 平均值▪ 最大	选择要显示的曲率分析类型。每个曲率点都有一个最小和最大曲率值，这些值可以有不同的解释： - 高斯：两个曲率值的乘积用于检测两侧弯曲的表面（极点或鞍点）。 - 平均值：最小和最大曲率值的算术平均值。可帮助识别曲率突然变化的曲面。 - 最大值：显示最大曲率值。可帮助识别有问题的表面，以进行铣削和刀具路径的规划。
使用绝对值		关：使用曲率计算的正值和负值来显示颜色。使用“高斯”类型时关闭。 开：改为使用绝对值。
最小/最大限值		关：高于定义的“彩色图”最大值或低于其最小值的值，将以“外部最下/最大颜色”定义的颜色显示。 开：最小值或最大值的颜色将分配给彩色图范围之外的值。
外部最小/ 最大颜色		如果关闭设置“最小/最大限值”，则此颜色将分配给“彩色图”范围之外的值。
外部最低/ 最高透明度		关：用“外部最小/最大颜色”定义的颜色显示超出颜色贴图值范围的值。 打开：如果数值超出了色彩图的最小/最大值，则将其隐藏。
冻结最小/ 最大值		关：新计算将覆盖“彩色图”值。 开：将保留彩色图值以用于新计算。
彩色图预设		包含预定义颜色和“彩色图”的“值的数量”的预设。 当没有预设与所选的“彩色图”设置匹配时，显示“用户定义”

设置/按钮	默认值 (如果有多个选项, 默认值为粗体。)	说明
		！！！可以自定义和添加预设: Installation directory\Resources\presets.xml。
反转颜色		开:反转“彩色图”的颜色顺序。
显示色带		关:显示几何体上的颜色和图例中颜色之间的渐变过渡。 开:改为显示色带。
彩色图		
值的数量		值和颜色的数量。 ！！！更改此数值将触发中间值和颜色的重新计算。
重置最小/最大		将所有“彩色图”值重置为计算的最小/最大值。 ！！！忽略“冻结最小/最大值”。
值自动化		
更新中间值		对彩色图的中间值进行插值。 ！！！在编辑彩色图的最小/最大值后很有用处。
应用分位数		从彩色图中删除异常值。顶部和底部 5% 的值将被忽略, 以重点关注中间的值。
应用对数刻度		在彩色图上使用对数刻度。 ！！！有时, 线性间隔会掩盖非常小但很重要且非常接近的值范围。此功能会扩展这些小范围并为它们分配更大的色谱, 使其更具表现力。
其它		
将选择应用至其他		具有不同设置的彩色图结果无法在图例中有意义地显示。该功能会将所选结果的设置应用于所有其他可见结果, 并相应地更新彩色图和图例。
统一属性		如果选择了两个或多个具有不同可视化属性的热图节点(同一类型), 则必须先统一它们, 然后才能显示可视化设置。
图例		
显示直方图	false	开:彩色图例显示虚线, 表明值的频率分布。
小数位数	4	指定彩色图值的显示小数位数。
显示等距值	false	关:所有图例间隔均根据其数值进行设置。 开:所有图例间隔都以相等的距离设置, 无论其数值如何。 ！！！此功能将提高非常小的间隔的可见性。

▶ 使用教程

如果 颜色表中 没有定义数值, 则会自动填入所选 曲率类型 计算的最小值和最大值。


最大

使用最大曲率类型查找可能难以进行路径规划的曲面。

- 打开以下文件夹中的 3D 模型:<3DViewStation>/Samples/micro_engine.CATProduct.3dvs 的安装目录
- 对 机壳前部 结构区域的几何形状进行隔热处理。
- 激活功能区中的 " 分析 " 选项卡。

- 从 模具制造 功能组中选择 曲率功能  。
- 选择 最大 曲率类型。
- 点击[计算]。

有问题的区域用蓝色至紫色标出。

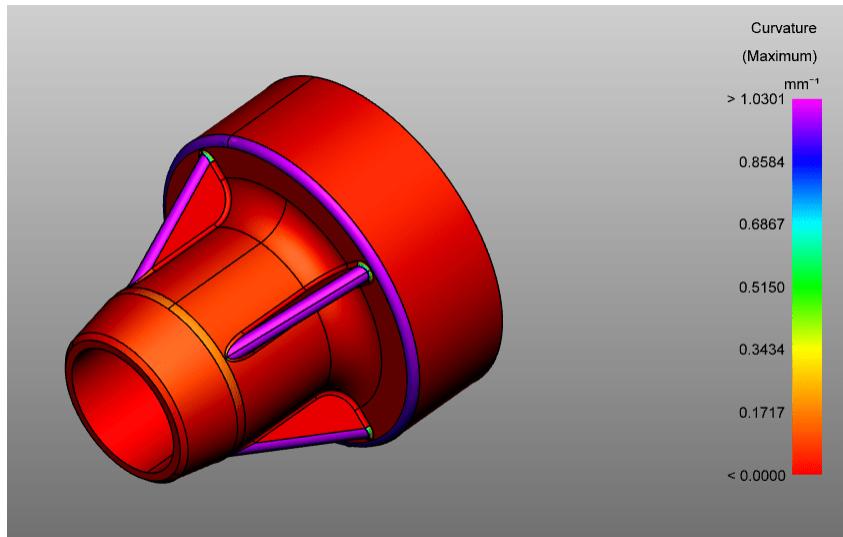


高斯

使用高斯曲率类型查找曲面上的极值点或鞍点。


- 打开以下文件夹中的 3D 模型:<3DViewStation>/Samples/micro_engine.CATProduct.3dvs 的安装目录
- 对 机壳前部 结构区域的几何形状进行隔热处理。
- 激活功能区中的 " 分析 " 选项卡。

- 从 模具制造 功能组中选择 曲率功能  。
- 选择 高斯 曲率类型。
- 点击[计算]。
- 停用 使用绝对值设置。

极值点和鞍点已清晰可见。

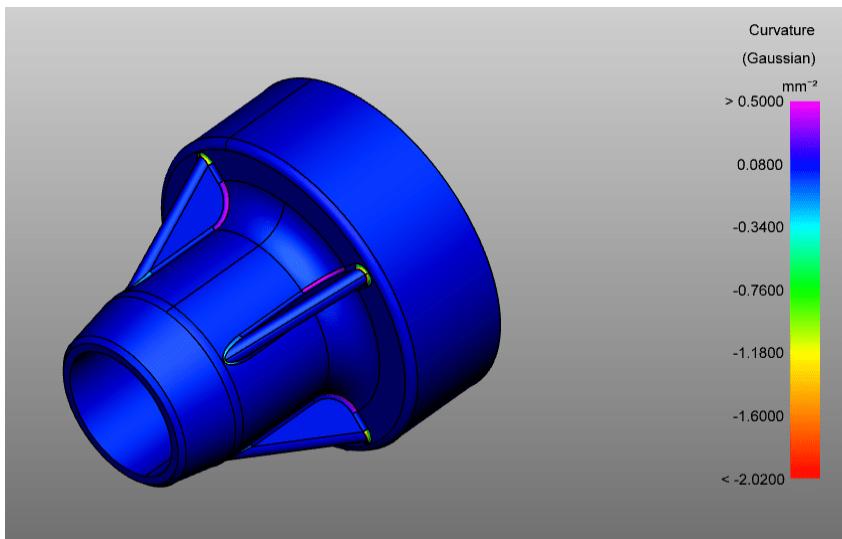


要获得更好的可视化效果, 请单击 "应用量化"。

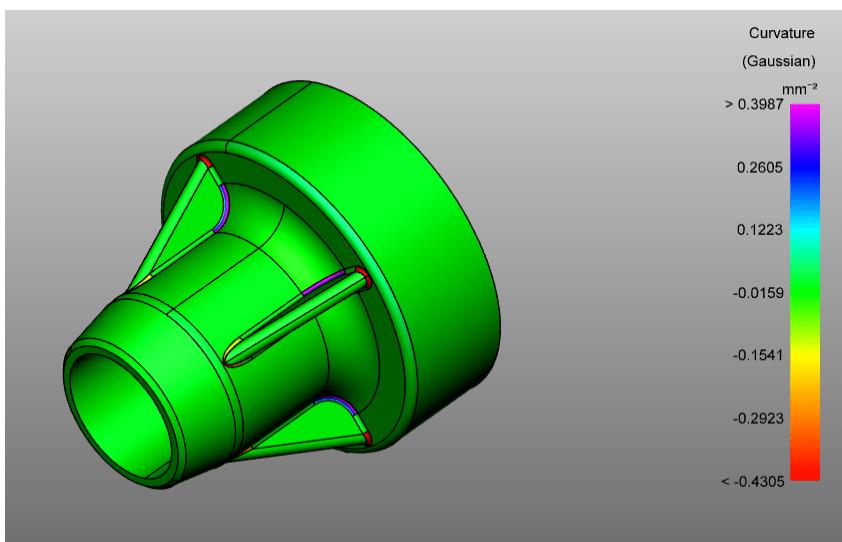

平均值

使用中等曲率类型检测曲率的突然变化。

- 打开以下文件夹中的 3D 模型:<3DViewStation 安装目录>/Samples/micro_engine.CATProduct.3dvs
- 对 机壳前部 结构区域的几何形状进行隔热处理。
- 激活功能区中的 "分析" 选项卡。
 - 从 模具制造 功能组中选择 曲率功能 。
 - 选择 平均值 曲率类型。
 - 点击[计算]。
- 数值越大, 曲率变化越大, 即紫色区域。

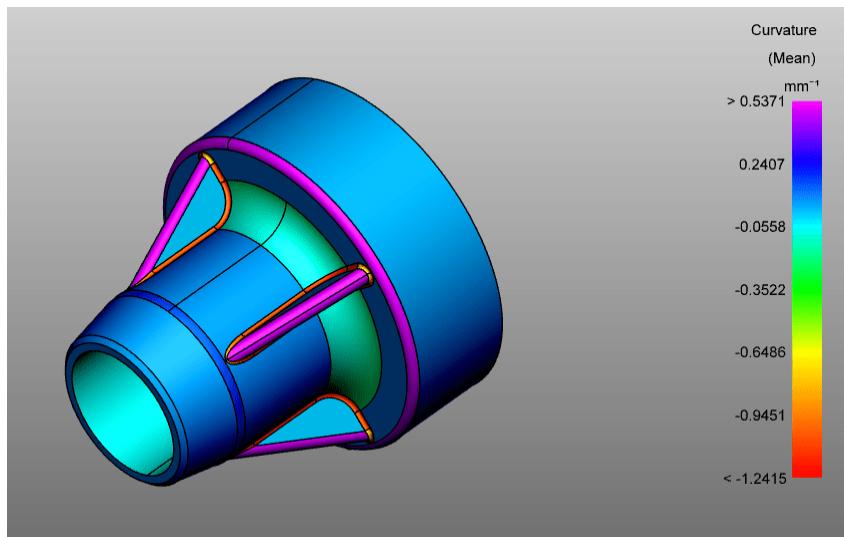

小贴士

- 如果您已经定义了感兴趣的颜色表值,请激活 保留最小/最大值,以防止在计算过程中覆盖。
- 打开 显示直方图,查看数值的分布情况。
- 颜色表中已选和未选节点的区别:颜色较浅。
- 对可视化和图例设置的更改,只有在选中颜色表中已创建的节点时才会应用。

▶ 博客文章

以下视频演示了曲率分析功能和扩展彩色表格(热图),用于显示壁厚和带状分析等扩展 3D 功能的某些结果。



博文链接

2.23 转换 (平移、旋转、镜像、分解)

由于下一章中描述的所有转换都是在选择后进行的,所以您应该查阅相应的章节[选定对象](#)²⁴和[保存选择](#)²⁵以熟悉相关内容。

要转换对象,可使用以下选项:

- 通过辅助对象进行转换(手柄)
- 通过输入值进行转换


- 用边界条件进行变换
- 通过引用对象转换


通过辅助对象进行转换(手柄)

- 可通过点击(必要时使用[CTRL]或[⇧]按键多选)模型区或通过模型树选定所需对象或多个对象。
- 使用转换选项卡中的按钮激活相应的转换功能。



- 可通过点击帮助对象和相应地移动鼠标直接平移或或旋转模型区中的对象。可使用自由平移功能通过“鼠标拖放”将一个对象移动到新的位置。在此, 当前已选择的模型视图可实现平面上的位移操作。
- 通过再次点击功能区中的按钮或使用[ESC]退出转换功能。
- 可以通过[重置位置]按钮恢复至初始位置。您可以在开始选项卡中通过撤销撤销相应的转换步骤。

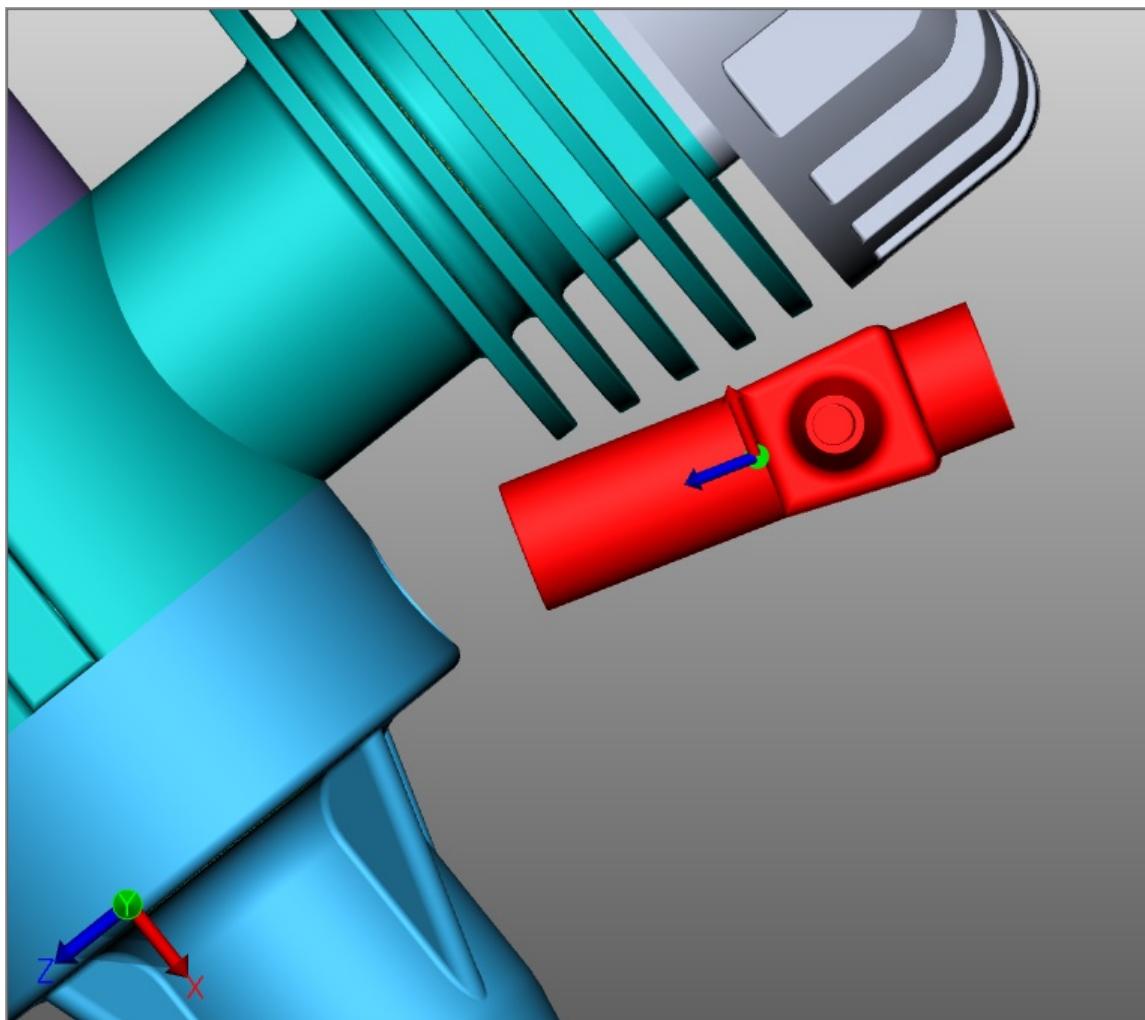

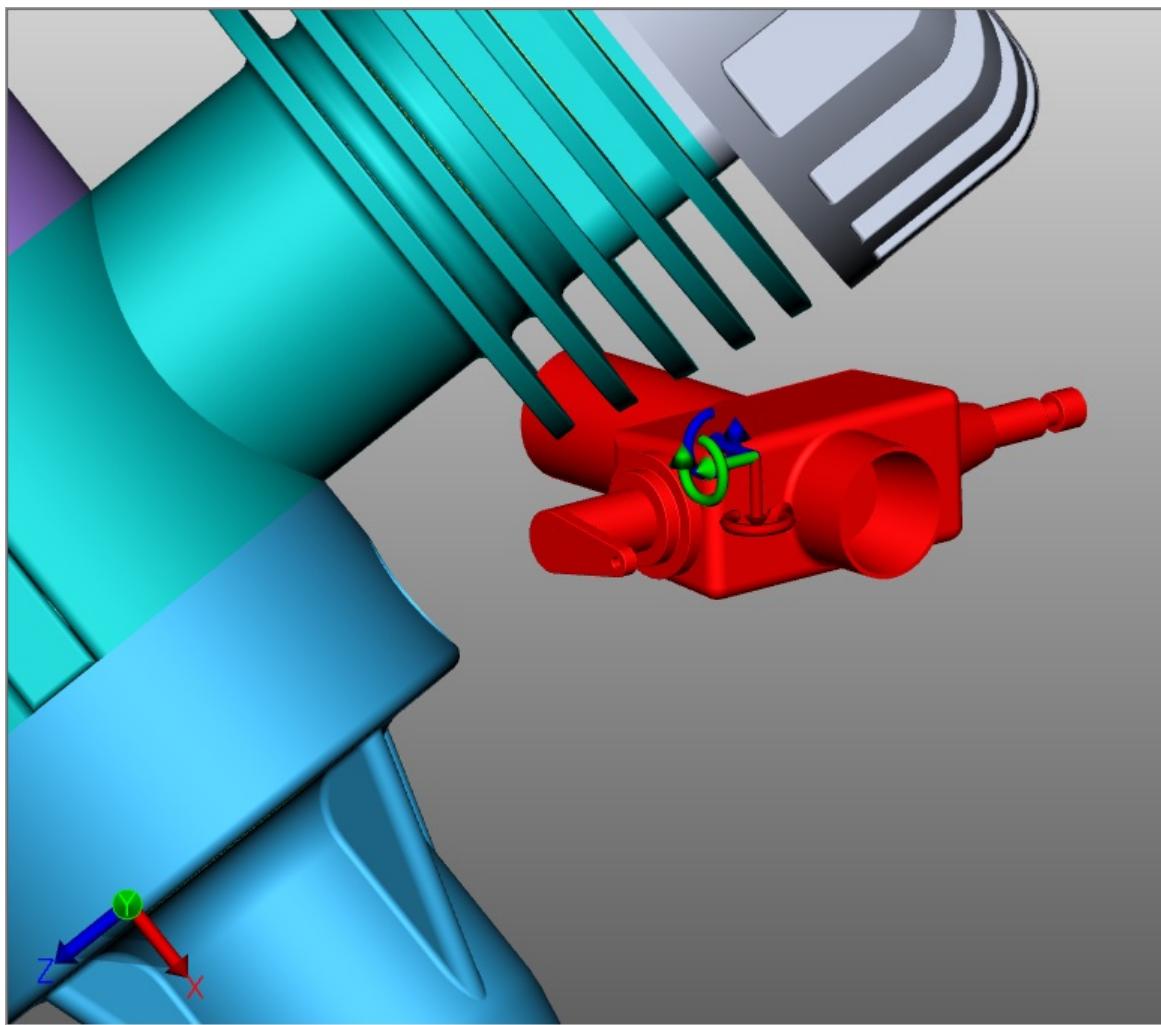

通过输入值进行转换

或者，按照上一节所述，开始自由移动、移动、旋转或缩放。对于位置的确切变化，以下选项在现在可见的工具窗口中可用：

输入位置坐标进行转换

在 边界框中心位置下，您可以找到当前选择的坐标。如果您在此处更改坐标，则所选对象将移动到相应的新位置。

通过输入平移值进行转换

与输入位置坐标类似，可基于当前位置移动一个选定项。这种转变是对初始位置的偏移。这意味着，一方面，在输入 [0] 之后，选择被重置为初始位置，另一方面，可以尝试各种值，而无需为先前的输入计费需要。输入的值以及初始位置将保留，直到取消选择，通过辅助对象(手柄)执行变换或旋转时输入。

输入旋转角

类似于位移，可以在 旋转 下输入角度来旋转围绕相应轴的当前选择。如果没有设置边界条件，旋转轴将通过边界框中心。


更改模型大小

在缩放功能下，您可以更改所选物体的大小。为此，请在 功能区「」的缩放 > 缩放至中按百分比输入所需大小。

创建关联线

此外，移位可以通过关联线展示出来。

- 为此，请激活工具区中的复选框创建关联线。
- 如有必要，应调整线条类型、路径类型和颜色。
- 使用转换功能自由移动或移动可将所需对象移出组件。
- 点击工具区中的删除关联线按钮，删除您创建的关联线。

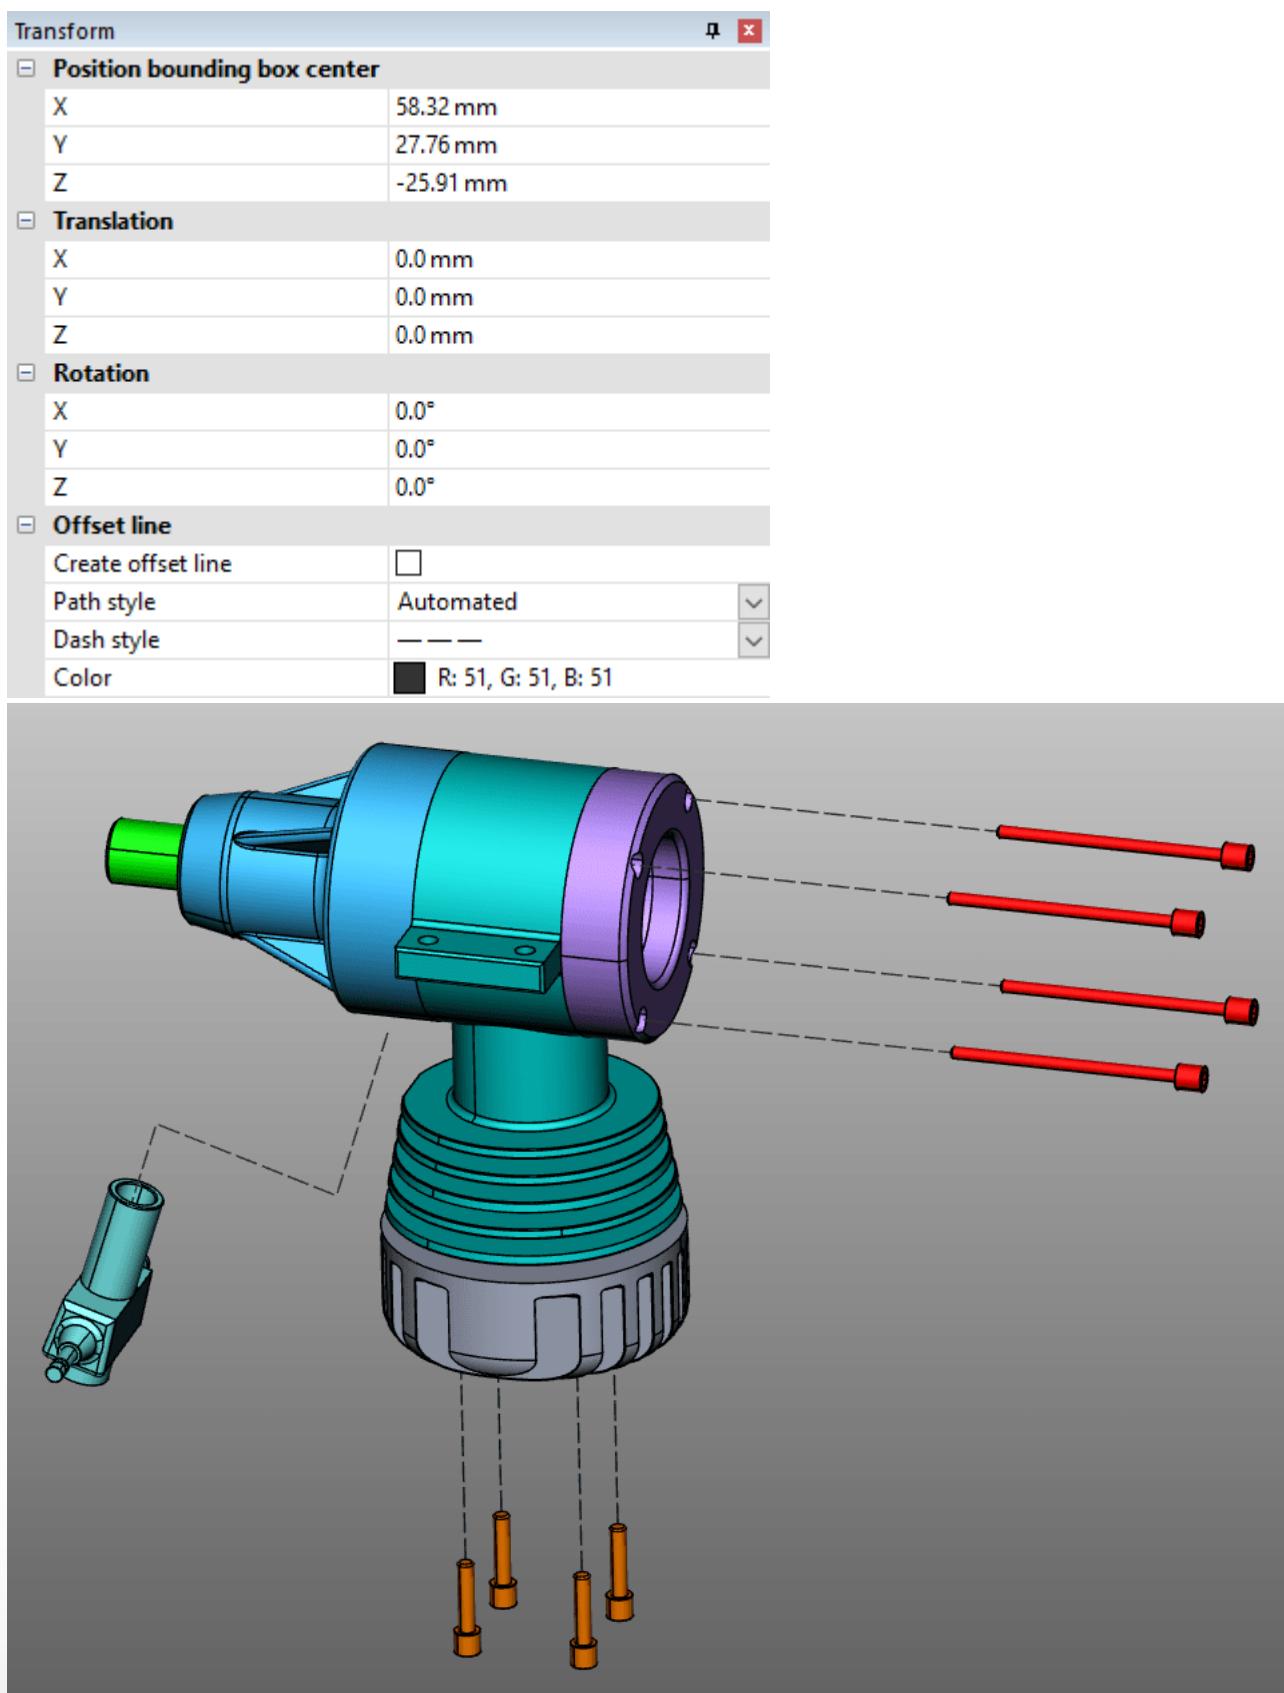


边界条件


由边界条件装置可以不限于所定义的轴的转换。这对通过参考点进行转换特别有用。作为边界条件，线可以在几何体、圆形轴或坐标系轴的边缘被用于示例。

- 选择一个类型的边界条件：线、圆轴、X轴、Y轴或Z轴。在本例中，边界条件为圆轴。


请注意:如果选择X、Y、Z轴之一作为边界条件,则世界坐标系中对应的X、Y、Z轴将作为边界条件。但是,如果您使用自定义的坐标系,则将使用该坐标系的相应X、Y、Z轴。参见章节[创建坐标系](#) [78]

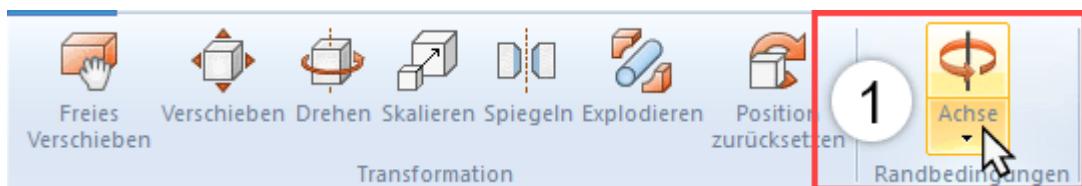


- 将鼠标移到几何体上。突出显示边界条件的可能位置。

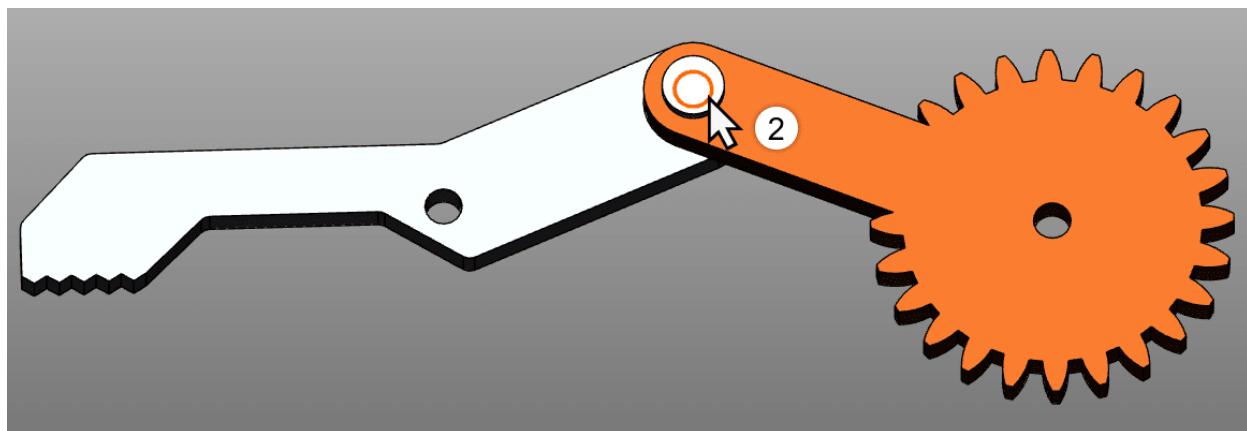


- 通过左键确认一个位置。
- 边界条件现在处于活动状态,并通过橙色辅助几何体在3D场景中可视化,此外还有按钮[边界条件],轴现在突出显示。

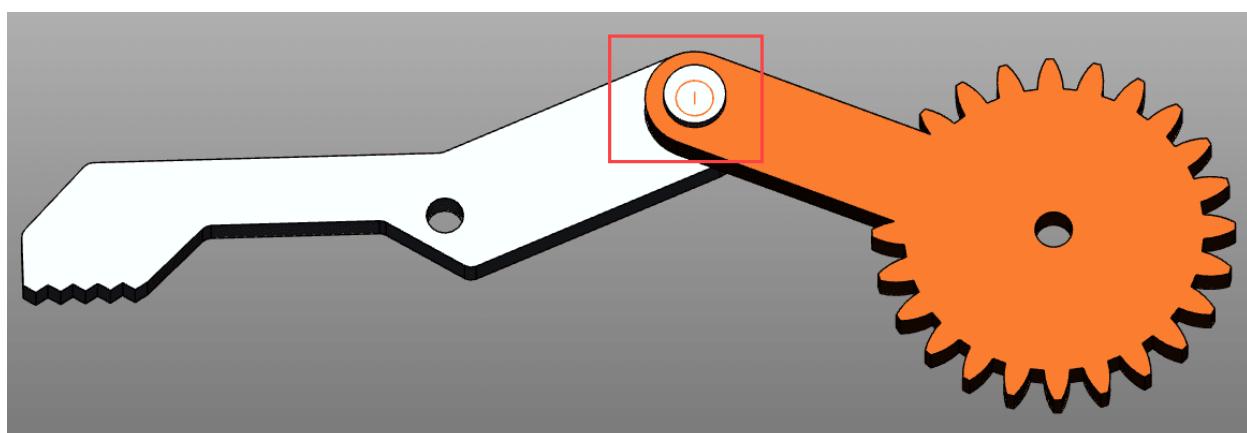

- 选择所需的转换模式。

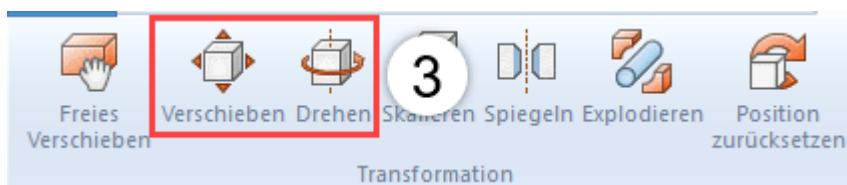


- 选择您想要围绕边界条件进行移动或旋转的对象。
- 如果如上所述进行移动或旋转,则只能在刚设定的边界条件下进行。

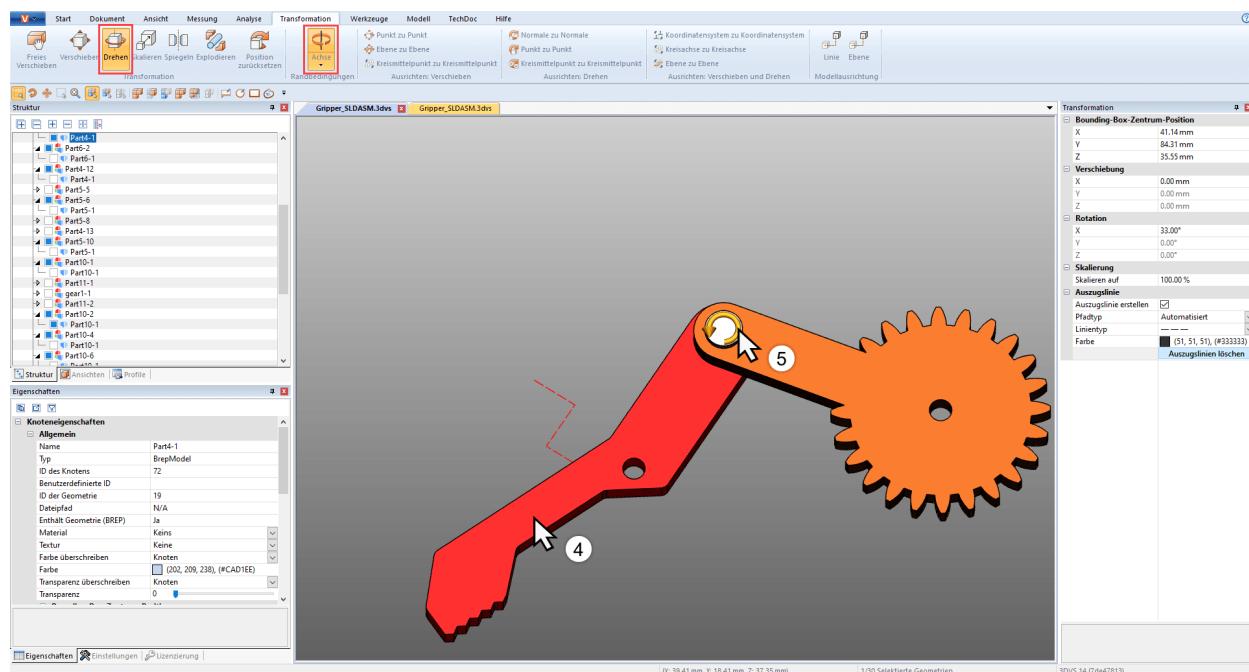

通过参考点进行转换

要通过参考点转换对象，有几个选项可用。为了更好地概述，这些分为三类：移动，旋转，移动和旋转。某些变换需要有效的边界条件（参见上文）。



平移

在这个类别只针对不旋转移动的功能都包括在内。

点对点移动

- 首先选择想要移动的组件。
- 选择点对点功能。
- 选择平移的起点。线条，边缘，角落，坐标系等被固定住以准确地放置原点。通常，必须首先在所选对象上选择一个点，以实现预期的转换。
- 选择平移的终点。
- 选择现在移动，以便所选点在不执行旋转的情况下全等。

从“平面”转换到“平面”

- 选择一个类型的边界条件：线或圆轴。
- 首先选择想要移动的组件。
- 选择平面对平面功能。
- 选择您要移动的组件上的一层。
- 选择要移动的水平。

从圆心到圆心移动

- 首先选择想要移动的组件。
- 选择圆心到圆心功能。
- 选择您要移动的组件上的一个圆。

圆心到点移动

- 首先选择想要移动的组件。
- 选择圆心到点功能。
- 选择您要移动的组件上的一个圆。
- 请选择您需要将所选对象移动到哪一点
- 所选对象移动，直到圆心与点重合。

旋转

该类别仅包含无位移旋转的功能。

法线到法线

可通过该功能基于平面法线对齐对象，以便例如将两个平面置于一个平行位置。

- 首先选择想要旋转的对象。
- 现在选择法线到法线功能。
- 点击想要对齐其法线的平面。通常，必须首先在所选对象上选择一个点，以实现预期的转换。
- 现在点击此平面，将其法线与第3点下所确定的法线对齐。
- 选定的曲面现在相互平行。

两点之间的距离

你必须先定义一个边界条件使用这种转变。然后可以使用此功能围绕由边界条件定义的轴围绕两个轴旋转对象。

- 如上所述设置边界条件。
- 首先选择想要移动的组件。
- 现在选择类别旋转功能 两点之间的距离。

- 选择旋转的任何出发点。线条, 边缘, 角落, 坐标系等被固定住以准确地放置原点。通常, 必须首先在所选对象上选择一个点, 以实现预期的转换。
- 选择旋转的终点。
- 该对象围绕先前定义的边界条件旋转, 以使得这些点尽可能全等或彼此之间的距离最小。

圆心到圆心

你必须先定义一个边界条件使用这种转变。然后可以使用此功能围绕由边界条件定义的轴围绕两个轴旋转对象。

- 如上所述设置边界条件。
- 首先选择想要移动的组件。
- 现在选择类别旋转功能 圆心到圆心。
- 选择任何一个圆作为旋转的起点。通常, 必须首先在所选对象上选择一个点, 以实现预期的转换。
- 选择旋转的终点的圆圈。
- 该对象围绕先前定义的边界条件旋转, 以使得这些点尽可能全等或彼此之间的距离最小。

移动和旋转

这一类功能包含同时执行包括旋转在内的功能。

坐标系统到坐标系统

为了使用从坐标系到坐标系的转换, 您应该熟悉[坐标系的生成](#)。

- 首先选择想要对齐的部件。输出坐标系统可以是该选择的部分。
请注意: 必须禁用边界条件。
- 选择坐标系对坐标系功能。
- 在3D场景中, 选择偏移量的输出坐标系(通常是选择的一部分)。
- 在3D场景中, 选择位移的目标坐标系。
- 您的选择从源变换到目标坐标系, 以便坐标系一致。


两条圆形轴之间的距离

有了这个功能，选择可以通过圆定位。

- 首先选择想要对齐的部件。
- 选择圆轴到圆轴功能。
- 选择任何电路作为转换的输出电路。通常，必须首先在所选对象上选择一个点，以实现预期的转换。
如果输出电路成功地确定，这橙色被突出显示。在该电路中，还示出了坐标系。请注意，此坐标系相对的位置到圆形轴第5步。
- 选择另一个圆圈将先前选定的圆圈移至。如果确定了目标圆，则它也将以橙色突出显示，并且还会绘制另外一个坐标系。
- 要完成转换，必须确定对齐方式。将鼠标移动到目标圆的一侧或另一侧。位于圆形轴上的坐标系的预览遵循鼠标指针。按下鼠标左键设置对齐并完成转换。
- 现在选择被转换，以便考虑到坐标系的方向，这些圆是一致的。

镜像


- 选择需要镜像的对象。
- 通过转换选项卡中的按钮激活镜像功能。
- 在工具菜单中，选择镜像面。
- 若要创建一个新镜像对象，而非对原对象进行镜像处理，则请选择创建副本复选框。通过镜像创建的对象存储在树节点 CreatedNodes / MirrorGeometrySet 下。
- 在工具窗口中按 镜像。在下图中已接着移动了对象。

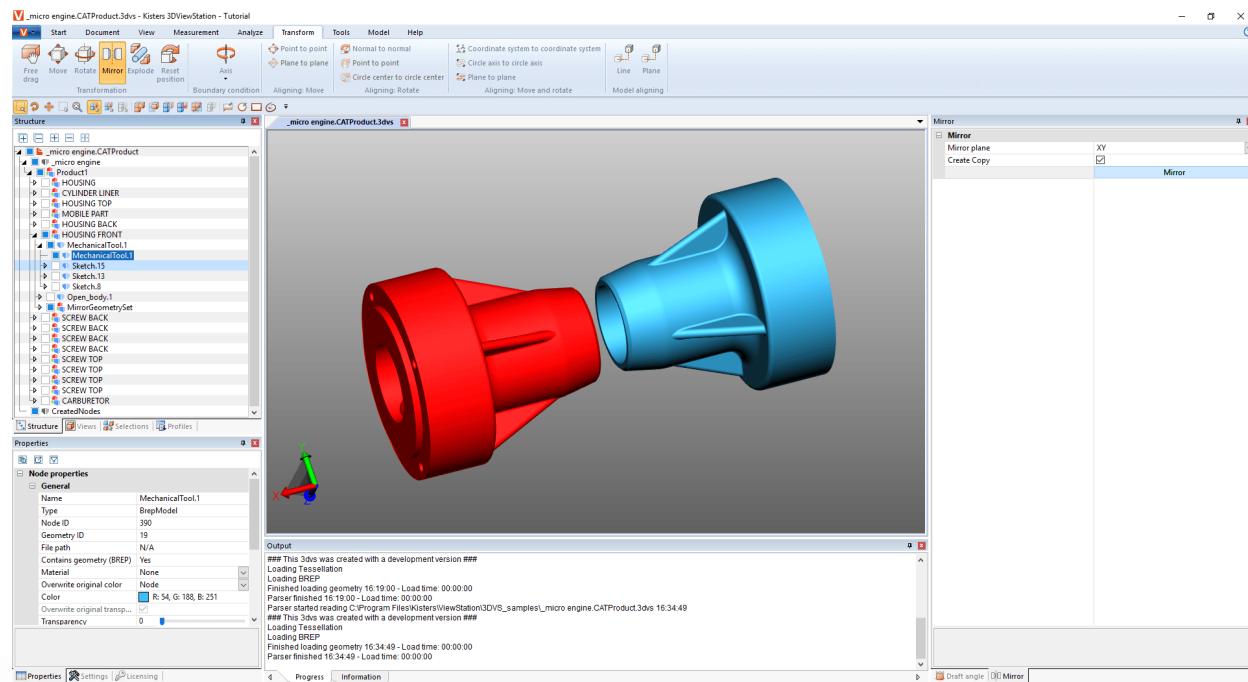

爆炸

可通过分解功能将模型的部件从中心向外移动。此时可以确定是否考虑模型树的结构层。

- 使用 转换选项卡中的按钮激活分解功能。
- 如果想在分解时考虑模型树的结构层，则请选择分层分解控制面板，并在必要时激活关联线功能。
- 现在通过滑块设置所需的分解阶段。结果将立即显示出来。

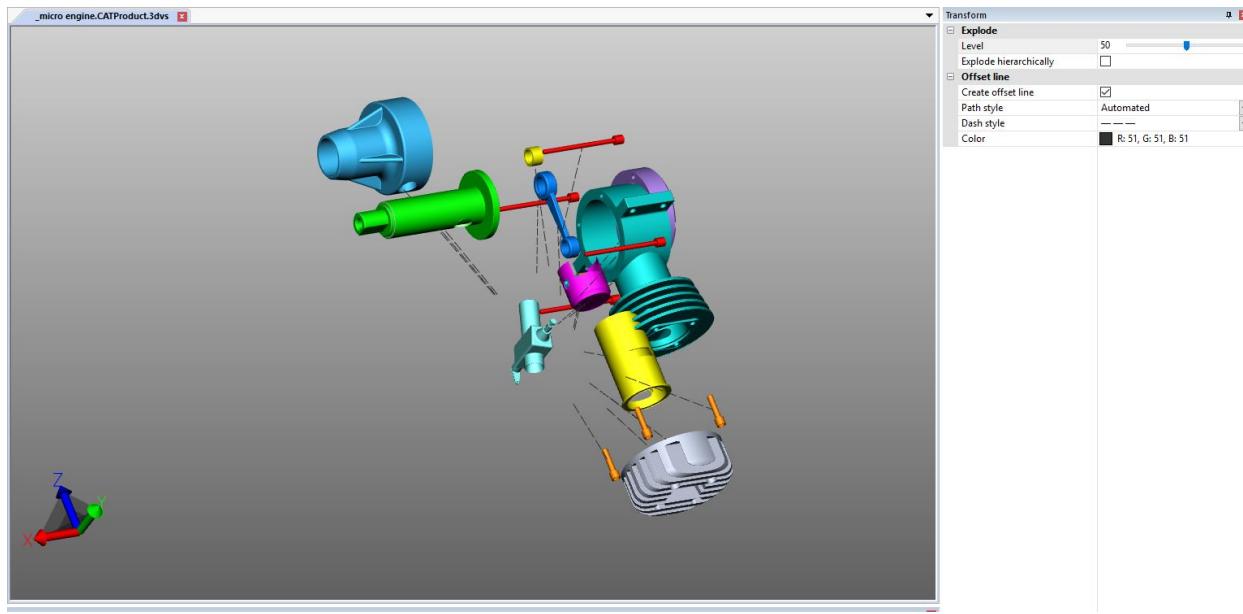

重置位置


如果组件已经转换，它们可以重置到原来的位置。选择其中一个或多个部件，然后按下按钮[重置位置]。

模型对齐

如果已经导入了多个部件或组件，则可以通过按下相应的按钮将其对齐在一条线或一个平面中。这些功能不适用于选定对象。

2.24 注解 / 标记

可使用下列3D标记工具在模型区中添加注释：文本、圆周、矩形和手画线。它们可以被存储在一个视图 中。

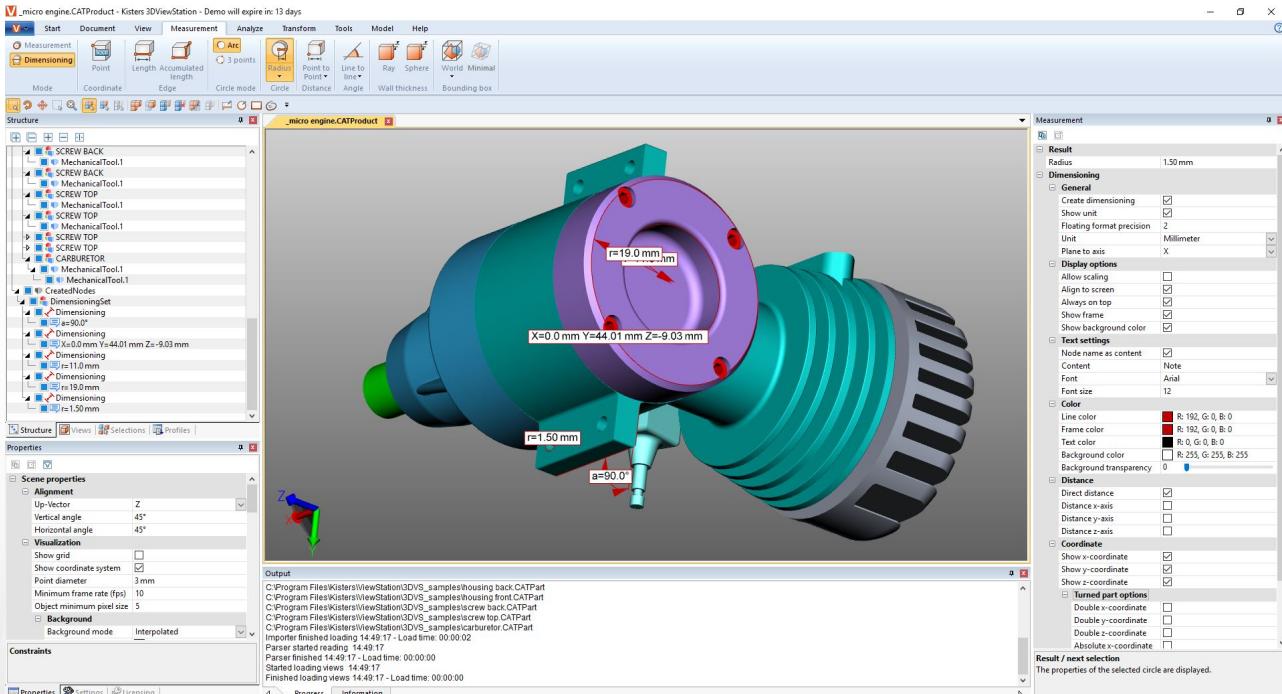

启用模型注释操作需执行以下步骤：

- 通过工具选项卡激活3D-MARKUP区中所需功能。

- 颜色属性可以在工具窗口中定义标记，然后再创建3D标记。若要编辑已创建的标记，则请首先结束当前所选功能。接着可以选定、删除或与在属性窗口中一样编辑所需对象。
- 使用鼠标左键点击模型区，确定某个3D标记的起点，然后按住鼠标右键，直至到达终点为止。
- 从中心点处开始撑开一个圆。
- 必须在几何体上创建文字标记。
- 可以随时选择并移动文字标记的文字容器。请使用**转换功能**⁵⁵移动整个标记和圆周、矩形及手画线。
- 保存视图，以便将3D标记和生成的标记添加至模型视图中。同样建议在开始标注注解之前创建一个视图，以便能随时返回至操作之前的状态(参见**布局调整**³³一章)。

2.25 搜索（过滤）

若要使用过滤功能查找模型中的对象，请执行以下步骤：

1. 从工具选项卡激活搜索功能。

- 根据名称进行搜索利用模型树中所有对象的名称搜索匹配项。
- 根据PMI、标记、文本搜索可搜索匹配项，例如尺寸、标注和文本。
- 根据属性进行搜索在所有对象的所有属性中搜索。可以仅填写两个方框中的一个或填写两个方框，以便进一步限制搜索结果。
- 根据类型进行搜索选择某类型的所有对象。
- 根据颜色进行搜索通过颜色属性选择对象。

2. 输入想要搜索的文字并通过按下[RETURN]按键或[选择]按键开始搜索。

- 可以使用“*”作为任意字符数的占位符，“?”作为一个任意字符的占位符。


要按颜色搜索对象，请先按 **更新** 按钮进行操作。显示所有可见对象 的颜色列表。点击您要选择的颜色。颜色旁边的编号表明该颜色对象的数目。

可使用[CTRL]或[⇧]选择多个颜色。

3. 选定找到的对象。

4. 显示仅在模型区找到的对象，可通过在模型区点击右键并选择隔离或在开始 > 选择选项卡中使用[隔离]按钮。

5. 不再需要它时，可关闭搜索窗口。

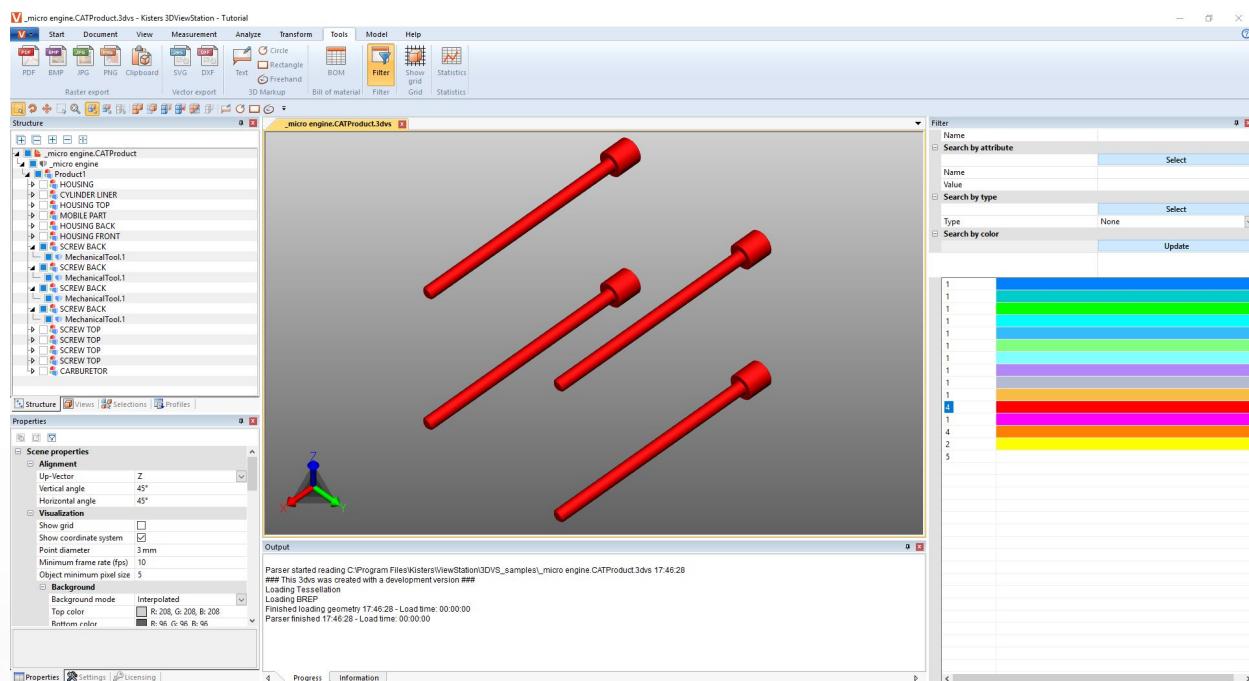


2.26 技术文档（TechDoc）和零件清单（BOM）

使用此功能，您可以在模型中添加标注⁷²，以此生成技术文档。您可以手动创建技术文档，也可以从零件清单⁶⁸自动创建技术文档。您可以选择多种方案编辑标注的内容和视觉效果。

您可以在工具选项卡中打开和使用零件清单，并且无需额外的许可证选项。

如要使用TECHDOC选项卡中的功能，您需要相应的许可证选项。如果您有兴趣，请联系**我们的销售部门**。

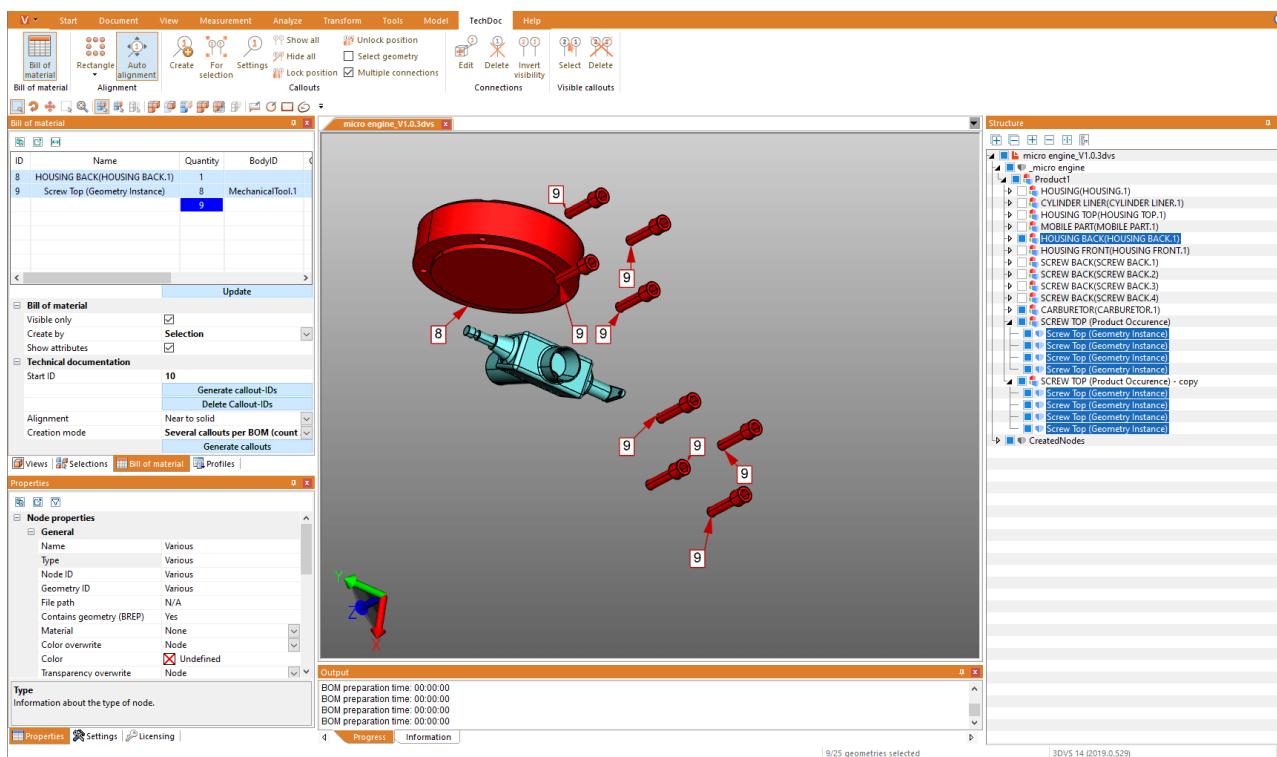

更多信息参见下一章内容：

- **创建物料清单** [68]
- **标注** [72]


2.26.1 创建物料清单

零件清单是可用零件的列表。零件清单在创建时可以针对整个加载的模型，也可以仅针对可见的零件。

为此，请在工具选项卡中激活零件清单功能。



零件清单工具窗口将在3DViewStation的左侧结构区域中作为子选项卡打开。

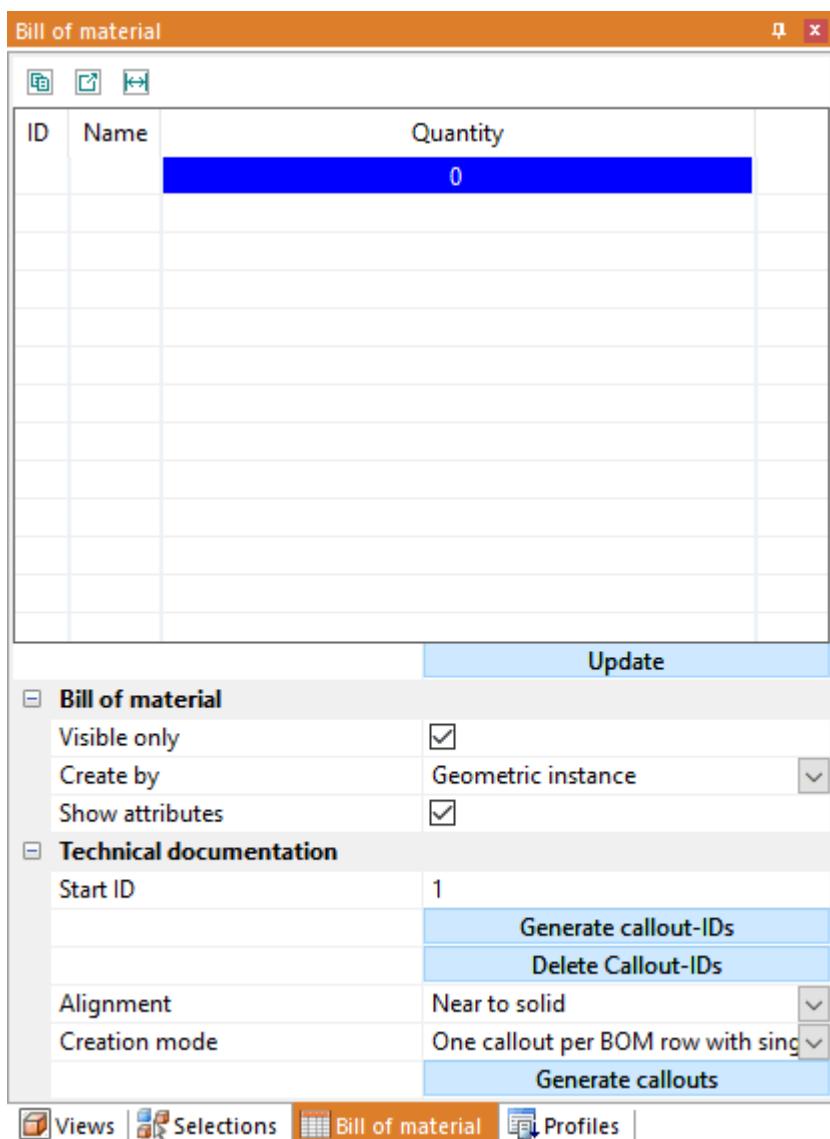

- 点击[更新]按钮可基于已保存的设置以及您在模型中的选择来创建或更新零件清单。

Bill of material

ID	Name	Quantity	BodyID	CV5
	MechanicalTool.1	1	MechanicalTool.1	Ch
	MechanicalTool.1	1		GSMP
	Screw Top (Geometry Instance)	8	MechanicalTool.1	Th
		10		

Update

Bill of material

- Visible only
- Create by **Geometric instance**
- Show attributes

Technical documentation

Start ID	1	Generate callout-IDs Delete Callout-IDs Generate callouts
Alignment	Near to solid	
Creation mode	One callout per BOM row with sing...	

Views | **Selections** | **Bill of material** | **Profiles**

您可以从零件清单中选择参考几何体。进行此操作后，您在模型中选择的所有零件都会在零件清单中突出显示。您可以在显示属性设置中向零件清单添加属性。点击零件清单窗口标题栏下方的小按钮，您可以将创建的零件清单导出到剪贴板(或导出为CSV文件(。您可以在设置中定义所需的分隔符；参见章节**设置**[\[18\]](#)。


您可以参考下方描述来创建零件清单。

请注意：

- 为了便于浏览，结构窗口已固定在屏幕的右边缘；参见章节**界面方案**[\[8\]](#)和**编辑界面**[\[11\]](#)。
- 为了显示相关属性，本章中的插图选择了已计数的层面。这种方式对于通过几何实例和产品出现来创建零件清单并不是必要的。


几何图形

此零件清单包含所有几何实例的数量(最低结构层，例如类型**BREPMODEL**)。

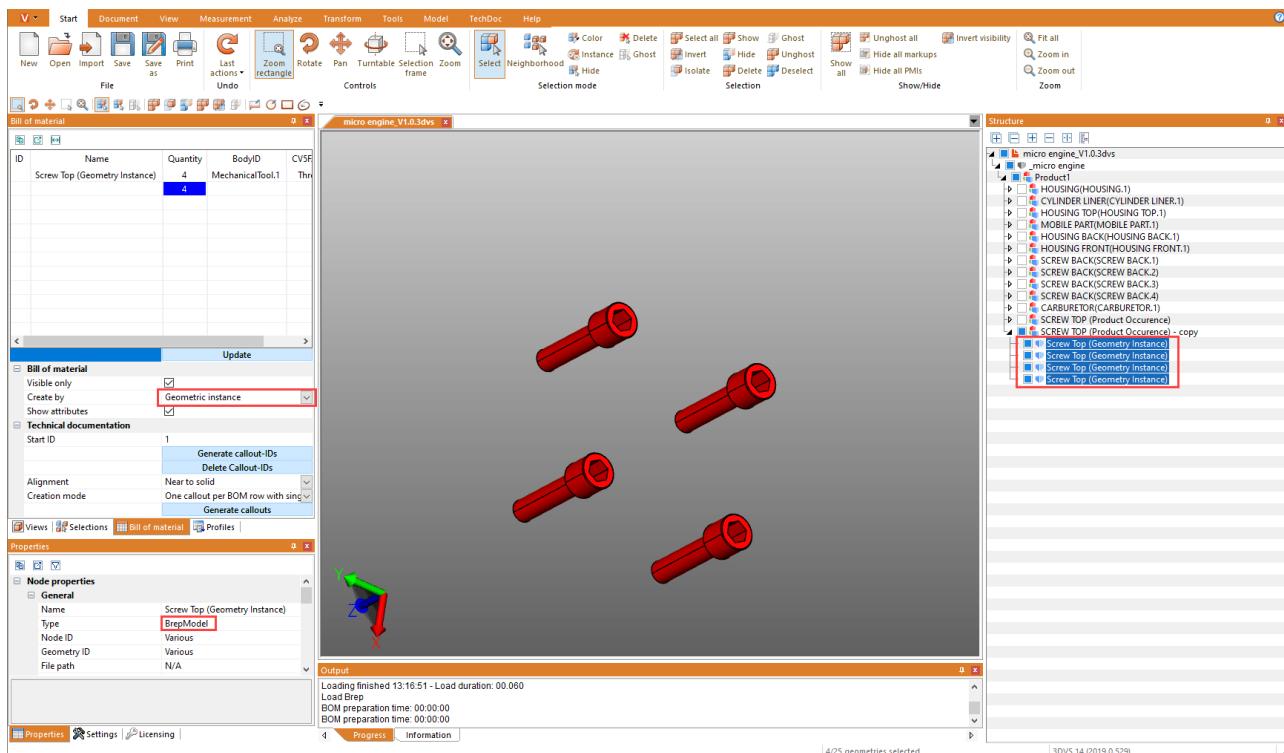

产品出现(组件)


此零件清单包含机构中最低层的产品出现数量(类型PRODUCTOCCURRENCE)。

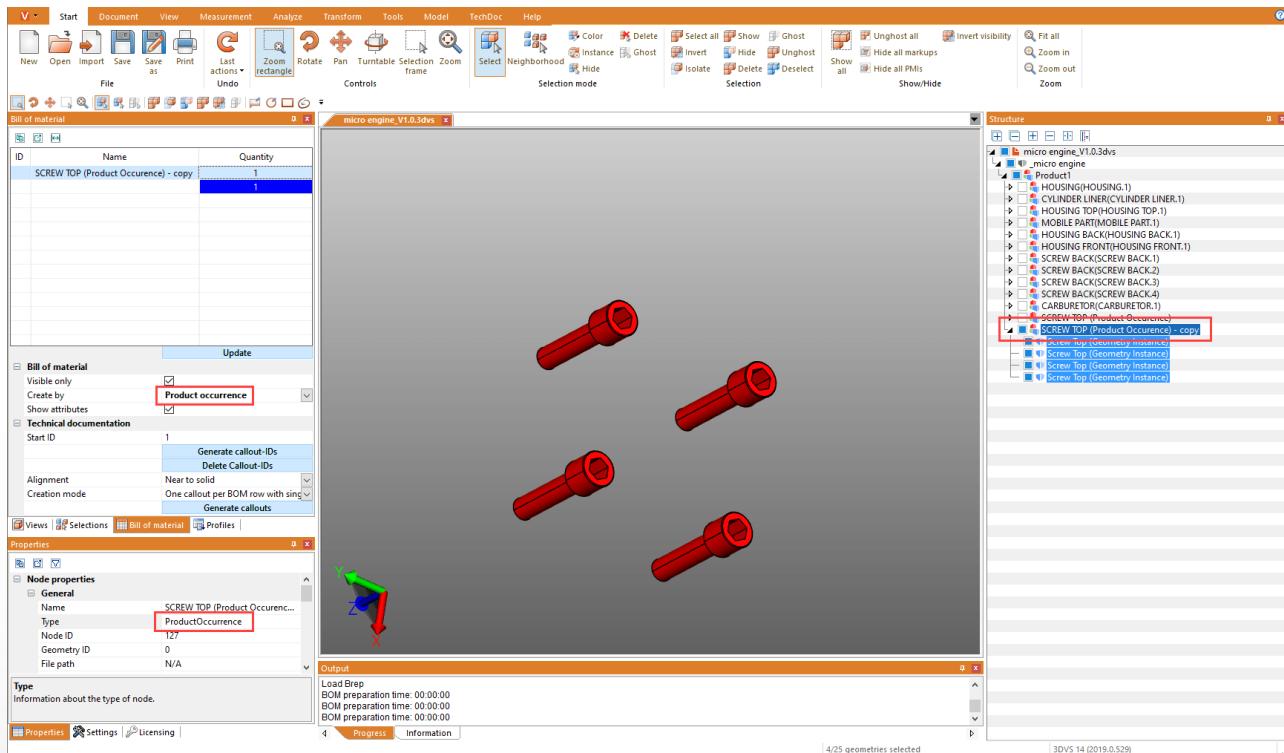

选择

此零件清单包含所选定的最高结构层的数量。对于较复杂的模型，可以在任意级别的层面上创建零件清单。


注意事项:您可以轻松地在特定的结构层上为整个模型进行选择。为此，请选择所需结构层，然后点击结构窗口()标题栏下方的最后一个按钮，以选择同一层面上的所有节点。

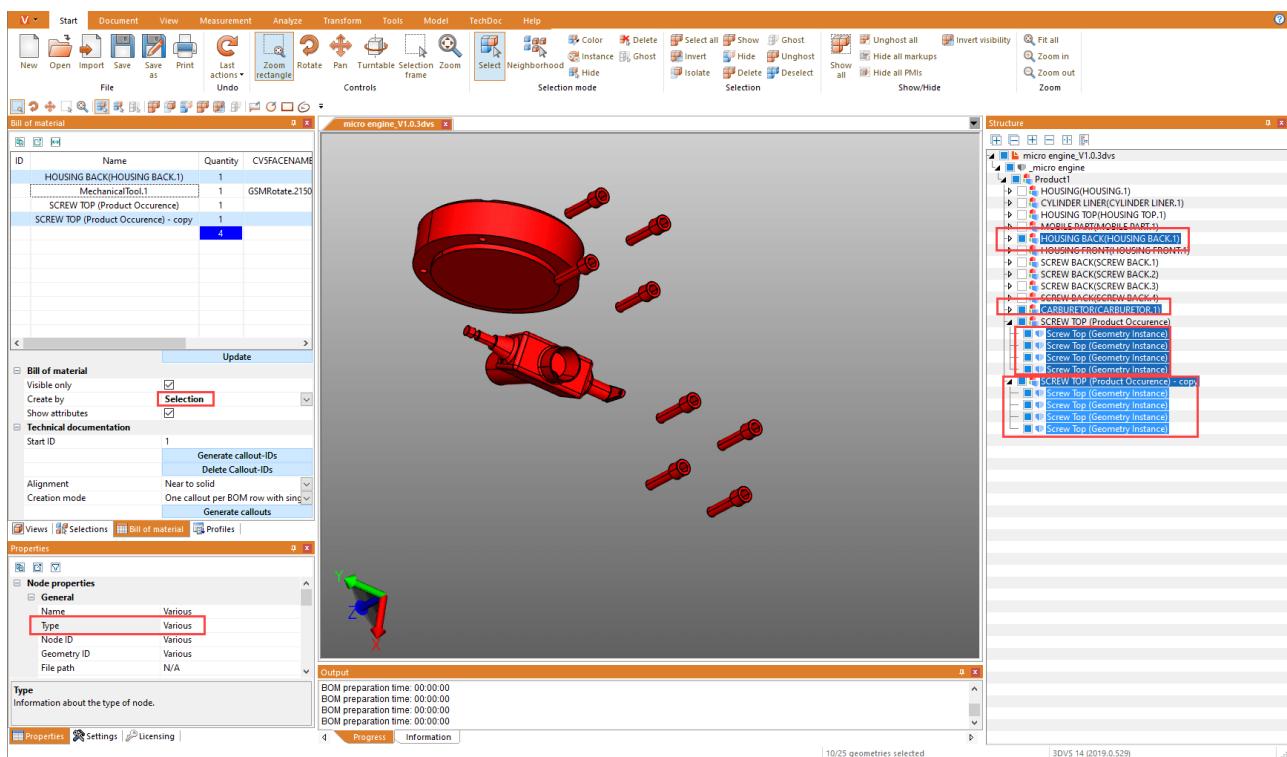

2.26.2 标注

标注是一种文本格式的标记元素，通过线条、箭头或类似的图形将一个零件连接至模型。

基于先前创建的零件清单⁶⁸，可自动生成标注并进行定位。为此，请在零件清单工具窗口的类别技术文档中执行此功能。

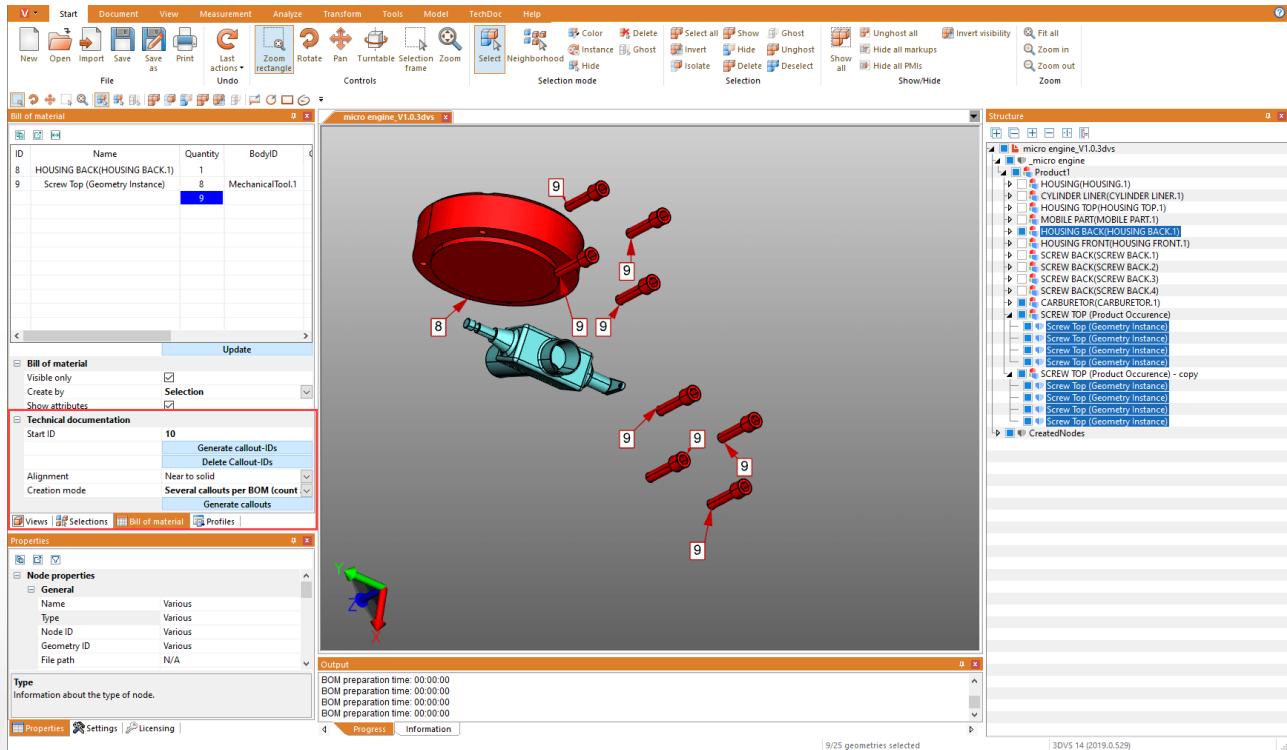

标注的创建过程始终遵循以下操作：

1. 创建零件清单(参阅章节零件清单⁶⁸)
2. 为零件清单的各个元素生成标注ID(参见下文)
3. 在模型中生成标注(参见下文)

生成标注ID

如要在模型中显示标注，必须首先为零件清单生成用于识别标注的ID。请点击[生成标注ID]按钮，为整个零件清单自动生成标注ID。

点击[删除标注ID]按钮可删除标注ID。您也可以手动输入、更改和删除标注ID。

请注意：

- 如果您更新零件清单，则您之前生成的所有标注ID将被删除。
- 标注ID的名称将从起始ID字段中保存的数值开始。每当标注ID生成后，其名称将从该数值开始依次计数。这意味着，在新的零件清单中不会出现重复的标注ID。您可以手动将起始ID设置为所需的数值。

生成标注

如果您已经生成了标注ID（如上所述），您现在可以将标注自动添加到模型中。请点击[生成标注]按钮。


您在生成标注时有两种设置可以选择：对齐和创建模式。

在对齐设置下，您可以决定将标注以矩形显示在整个模型的四周，或是仅在顶部显示。

在创建模式下，您可以决定为每个几何体创建标注，或是像示例中针对每个螺栓创建一个带连接的标注。

编辑标注（菜单功能说明）

在选项卡TECHDOC下，您可以创建更多标注、编辑现有标注或删除标注。具体来讲，您可以使用以下功能：

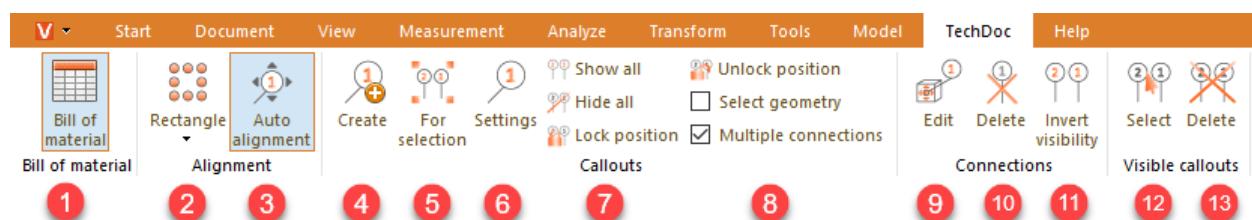


“零件清单”类目

元素	描述
1 材料清单	此功能可以打开或关闭零件清单窗口。

“对齐”类目

元素	描述
2 矩形	使用此功能，您可以选择如何对齐已创建的标注（例如，以圆形或矩形放在模型周围、模型上方和/或下方、模型左侧和/或右侧等）。
3 自动对齐	如果您重新调整相机的位置，则创建的标注会自动适应新的视角。如果禁用此选项，标注将保持其位置不变。

“标注”类目

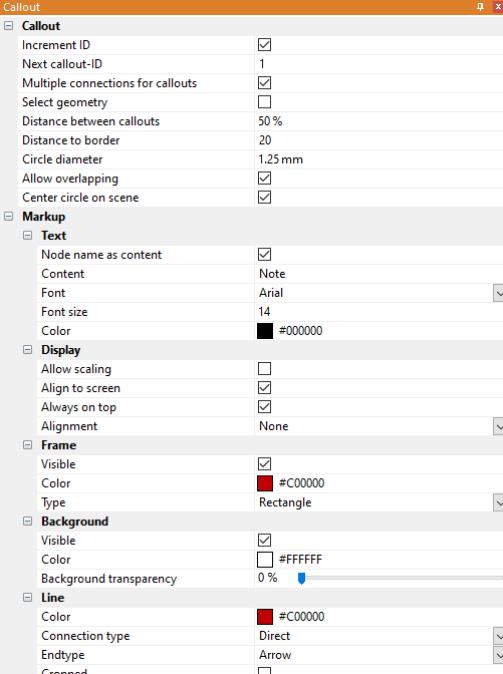元素	描述
4 创建	<p>使用此功能，您可以在几何体上单独创建标注。</p> <p>请注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果您点击没有标注的几何体，则会创建ID为1的标注或将标注ID递增1。 您可以在“标注设置”中为下一个ID读取并设置计数器(参见6)。
5 用于选择	<p>使用此功能，您可以为选定的所有几何体创建标注。</p> <p>请注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 每次选定都会生成一个标注。 如果激活了多个连接功能(参见8)，则每个几何体会生成一个带有一个连接的标注。
6 设置	<p>点击此按钮可以打开标注的设置窗口。您可以在此处确定标注的方式和可视化。</p> 
7 显示所有	此功能可显示所有隐藏的标注。标记和PMI的可见性不会发生更改。
隐藏所有	此功能可隐藏所有可见的标注。标记和PMI的可见性不会发生更改。
锁定位置	此功能可固定标注的位置，由此不可进行手动或自动对齐。所有可见的或所有选定的标注均将被锁定。选定标注后，可在属性窗口中的限制类别下找到该属性。
8 解锁位置	此功能可解锁已锁定的标注，由此允许手动和自动对齐标注。所有可见的或所有选定的标注均将被解锁。选定标注后，可在属性窗口中的限制类别下找到该属性。
同时选择几何图形	激活此复选框，您在选定标注时也将同时选定关联的几何体。与此对应，当您选定几何体时，也将选择其标注以及该标注所关联的所有其他几何体。
多个连接	如果您选择多个几何体并为该选定创建标注(参见功能5关于选定)，则可以通过此功能指定是为每个几何体创建一个标注，还是创建一个与选定的所有几何体相连接的标注。

“连接”类目

元素	描述
9 编辑	如果您已经创建了标注，例如通过零件清单(BOM)，您仍可以通过此功能编辑标注的连接。首先请激活此功能。然后，您有以下选择： <ul style="list-style-type: none"> ■ 您可以点击某个标注关联的几何体，以重新定位其连接。此时也将选定标注！ ■ 您可以选择一个标注，然后点击几何体，以更改现有的连接或创建一个(额外的)连接。
10 删除	您可以使用此功能删除现有标注。首先请激活此功能。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 点击标注或其连接，则此标注将被删除。 ■ 点击此标注关联的几何体，则连接将被删除。 ■ 当最后一个连接被删除时，此标注也将被删除。
11 可见性反转	您可以使用此功能反转标注的可见性。首先请激活此功能。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 点击标注或其连接，则将隐藏或显示所有连接。 ■ 点击此标注关联的几何体，则将仅隐藏或显示此连接。


“可见标注”类目

元素	描述
12 选择	您可以使用此功能选择所有可见标注。
13 删除	您可以使用此功能删除所有可见标注。

注意事项：您也可以在开始选项卡中通过“结构”或“选择模式”来编辑单个标注。


2.27 创建、复制和移动节点

可通过按下模型选项卡中的创建按钮在模型树中创建一个新的结构节点。其会作为NODE挂在最上方节点上，且处于列表中最下方。

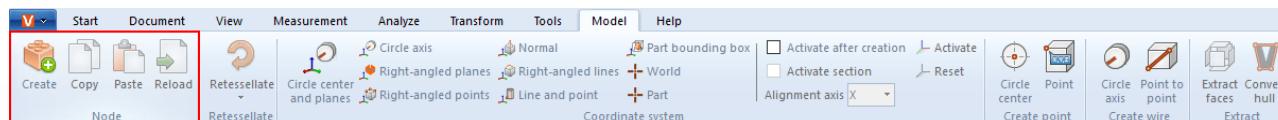

可使用复制和插入按钮从模型树中复制节点（和可能位于其下的几何体）并再次插入在另一个地方。也可通过在模型树中点击鼠标右键出现弹出式菜单实现这些功能。复制的节点具有“copy”辅助标记。


此外，还可以点击节点并移动至另一个节点上，然后挂在目标节点下的最后一个位置上。

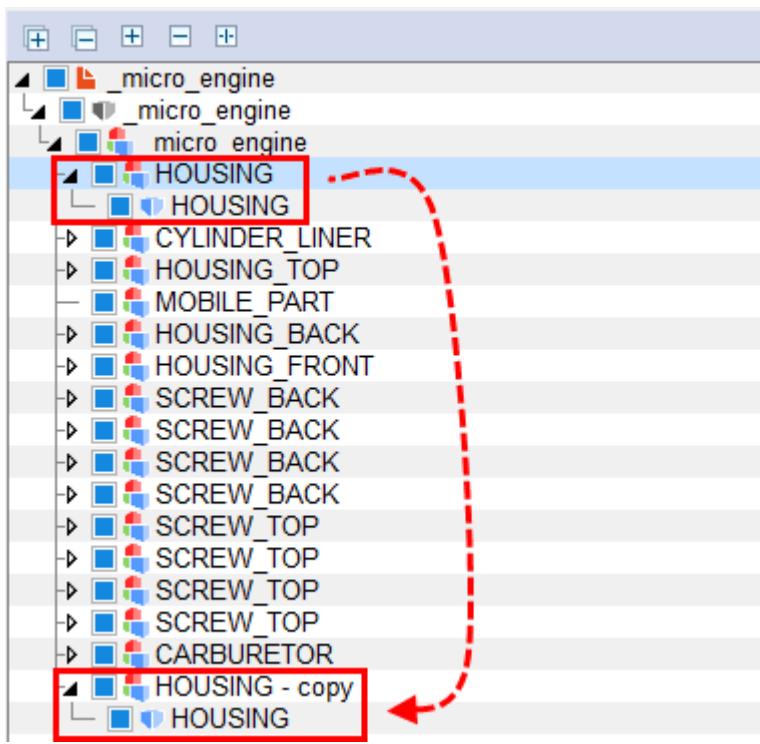

2.28 重新加载节点


重新加载按钮与仅读取结构导入设置项一起使用。此功能用于加载时间较长的大组件。如果该设置项被激活，则仅加载模型的结构并显示在模型树中。现在，您可以单独在相应的节点重新加载各个部件。

选定所需节点或多个节点（参见[选定对象](#)²⁴和[保存选择](#)²⁵章节）并按下重新加载按钮或在选定项上点击鼠标右键使用弹出式菜单。

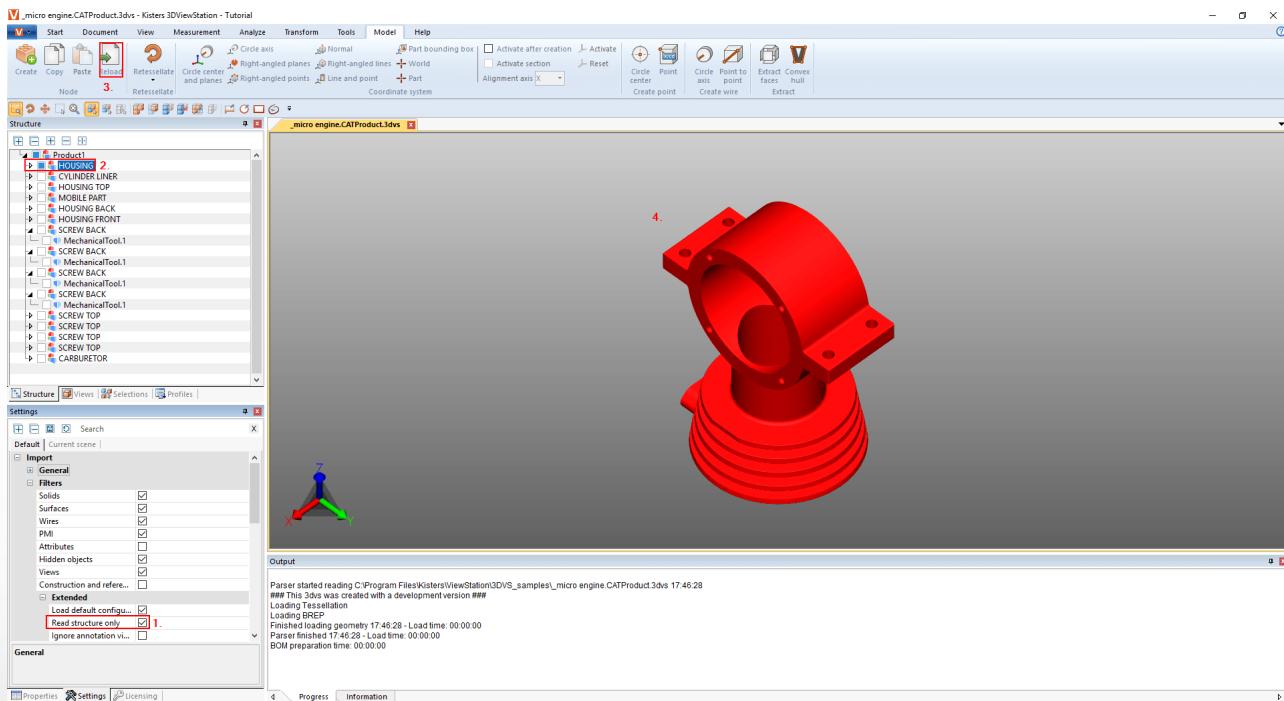


2.29 再镶嵌节点


如果含有几何数据(BREP), 则可使用再镶嵌按钮事后修改镶嵌图像的质量(参见[打开一个CAD文件](#) - [导入设置](#)¹⁶和[显示和修改选定对象的属性](#)²⁶章节)。

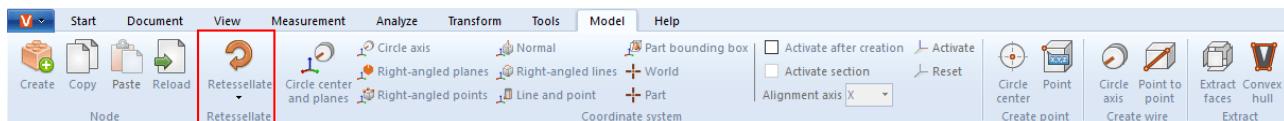

- 若要修改镶嵌质量, 则请选定模型树中的节点或模型区中的相应几何体。
- 然后点击模型选项卡中的镶嵌按钮并确定所需镶嵌质量。也可以选择使用鼠标右键点击模型树中的选定项和选定的几何体, 以便通过弹出式菜单进行镶嵌。
- 可在设置中的导入设置项下确定用户自定义的质量设置。更多信息请点击[帮助工具箱](#)¹⁹。

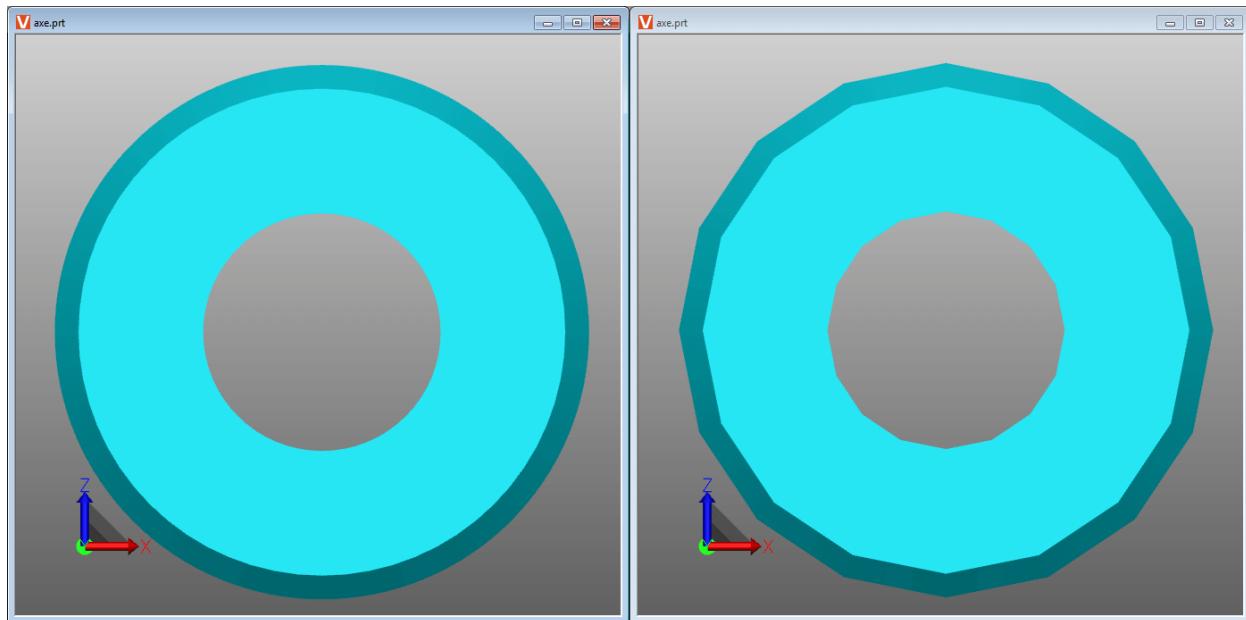

极高镶嵌质量(左)和极低镶嵌质量(右)之间的差别。

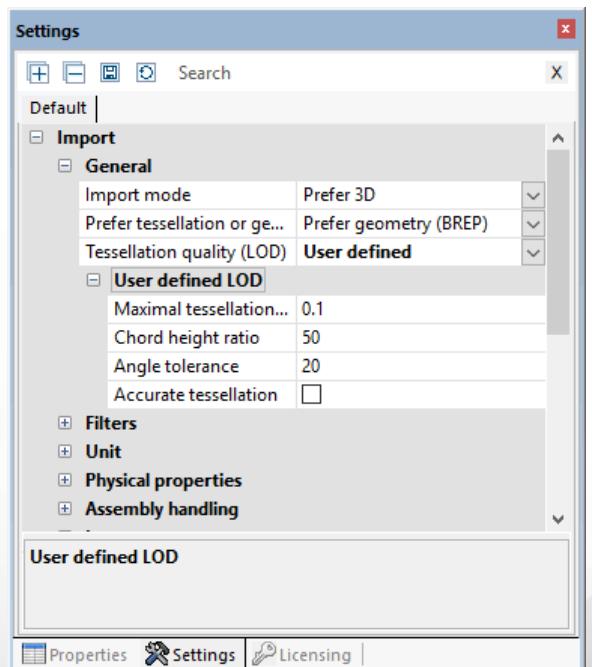

2.30 创建坐标系

可借助3DViewStation创建并激活自己的坐标系，以便将其作为多种不同功能的参考（例如用于转换⁵⁵）。

可以使用不同的方法创建坐标系。显示坐标系预览：

圆心和平面:首先，选择一个应该放置坐标原点的圆。现在通过点击至少两个相互垂直的表面来确定它们。会相应显示出坐标系的预览：在后台创建点击完成。如果在将鼠标放在背景上时未看到预览，则说明区域太少。

圆轴:首先选择一个圆，然后通过再次点击确定对齐剩余轴。

直角图层:连续选择3个彼此成直角的平面。在选定的区域再次点击刚刚反转当前轴。

三点正交:第一个点确定起点，第二个点确定x轴，第三个点确定y和z轴。捕捉线和边，以便例如在直角平行六面体的角部创建一个坐标系。

法线:创建垂直于一个平面的坐标系。

垂直线:与三点正交方法类似，可以依次选择2条彼此呈直角的线创建一个坐标系。

线和点:首先选择一条线确定z轴的位置。接着可通过再次点击（点）确定剩余轴。

边界框零件:在几何体的零件边界框的中心创建一个坐标系。首先激活此功能，然后选择组件。

球形:在几何体的部件边界框中心创建一个坐标系。

部件:在选定零件的原点创建一个坐标系。


激活坐标系:若要将一个已创建的坐标系作为测量参考，则必须激活它。对此，必须先在模型区中或模型树中选定它，然后通过^g 激活按钮进行激活。处于活动状态的坐标系显示为彩色。会在模型区的左下角根据活动着的坐标系状况调整坐标系显示的位置。

若要再次使用全局坐标系，则必须按下复位按钮。

您可以按照以下方式自动激活创建的坐标系：


- 在**信息区**^g中点击设置选项卡。
- 在设置中选择激活的场景选项卡。
- 在树状结构中前往**坐标系 > 操作**。
- 激活复选框生成后激活。

下面的选项也可用于在此坐标系的指定对齐轴中创建一个切口。

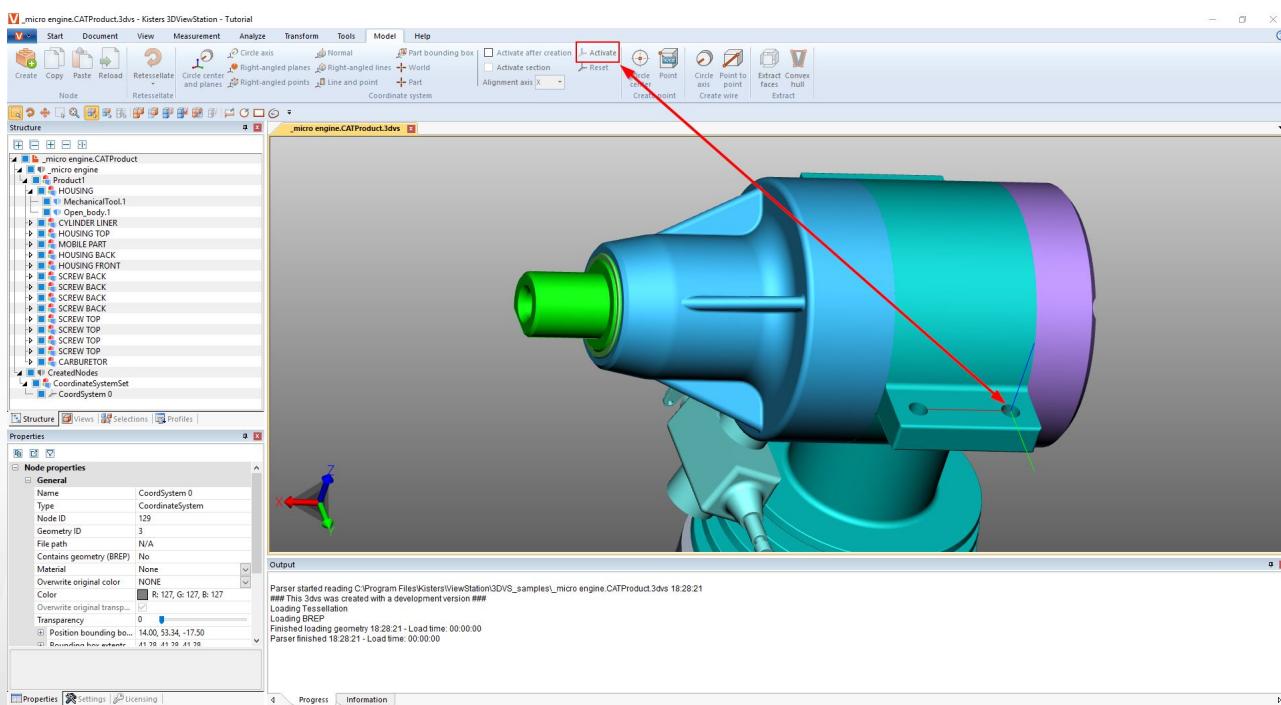



2.31 创建辅助几何体

评估部件时，会需要辅助几何体，例如点、线或平面。如果不存在，则可使用下列辅助几何形状。





功能	描述
圆心	通过选定一个圆弧段(左图)创建圆心。
点位	在几何体的任意一个选定位置创建一个点。
交叉点	在两条线的交点处创建一个点。
圆轴	通过一个圆弧段创建其圆轴(中间图)。
两点之间的距离	为了能在两个点之间创建一条线，可以在一个几何体上选择任意两个点。
提取平面	从一个立体模型中创建一个平面模型。对此，必须先选定几何体，然后接着通过提取平面拆分成多个平面(右图)。
合并目标	将所有选定的对象合并为一个对象，并创建一个新的几何节点。
分层合并	合并选定节点中的所有对象。

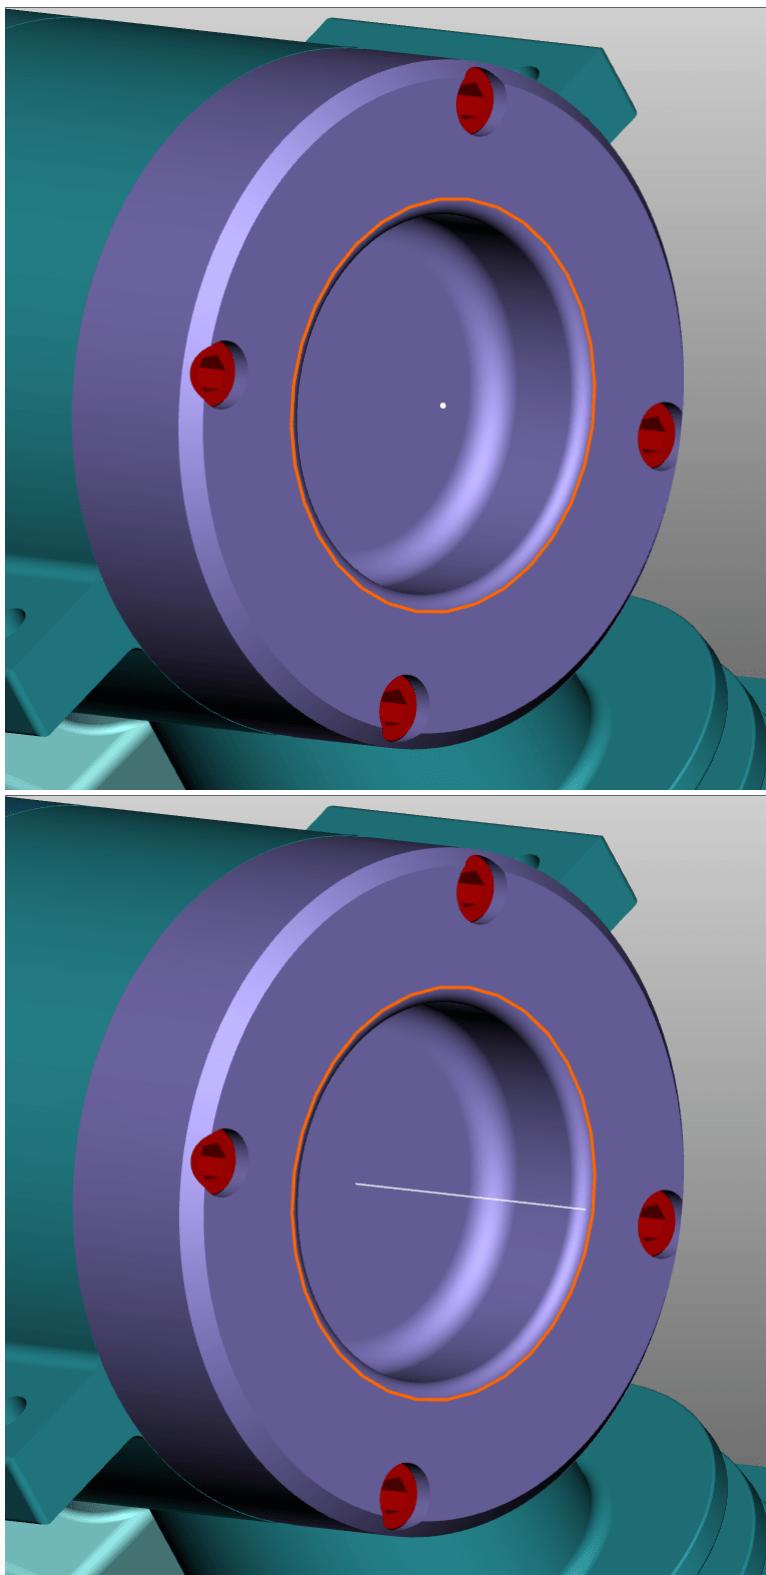

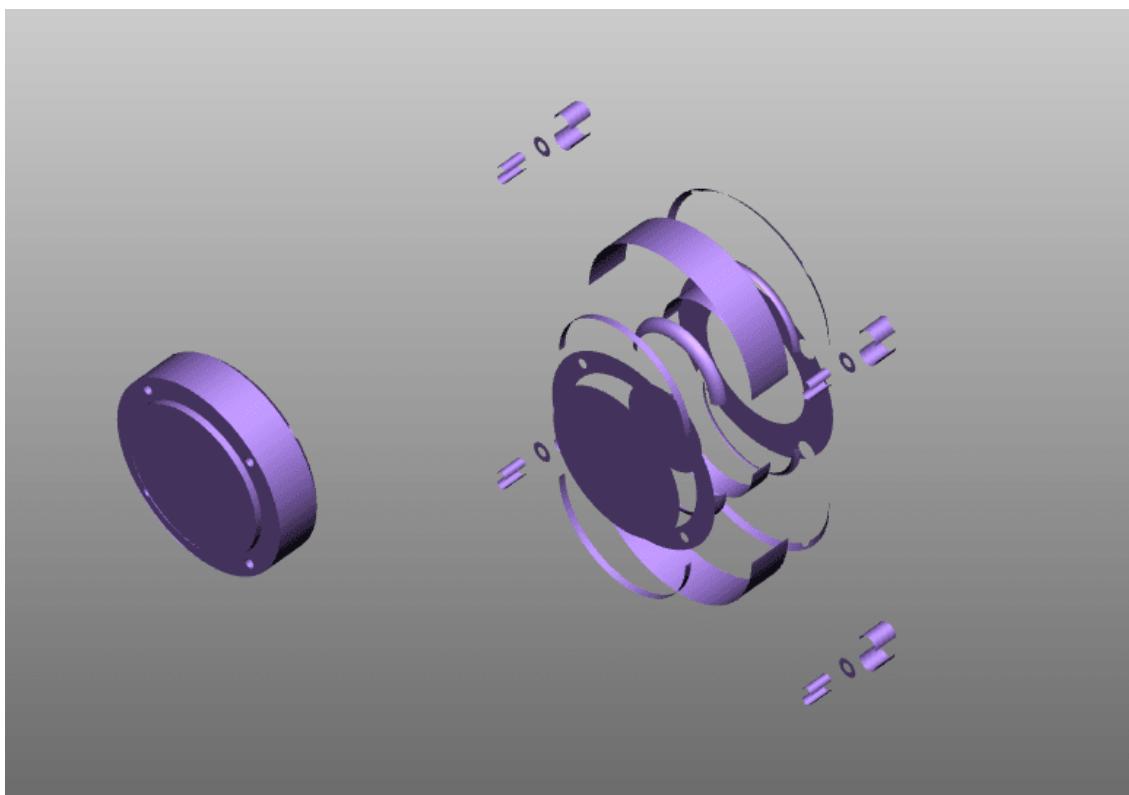

包络几何体: 通过创建一条包络线隔离一个几何体。将隐藏原始几何图。

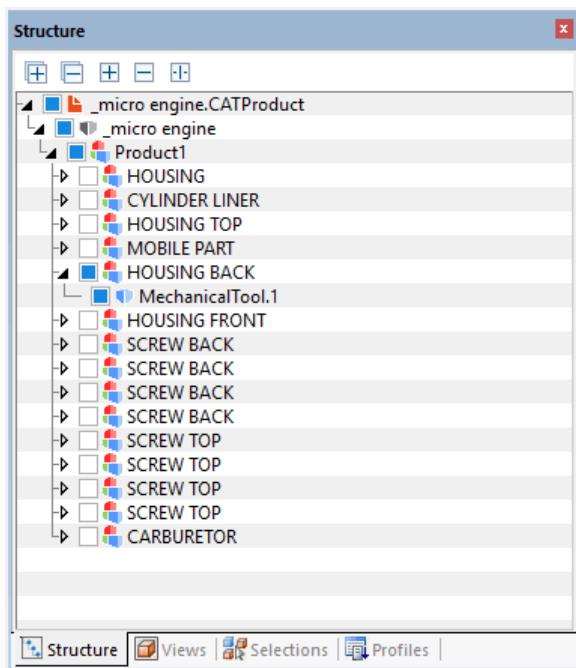

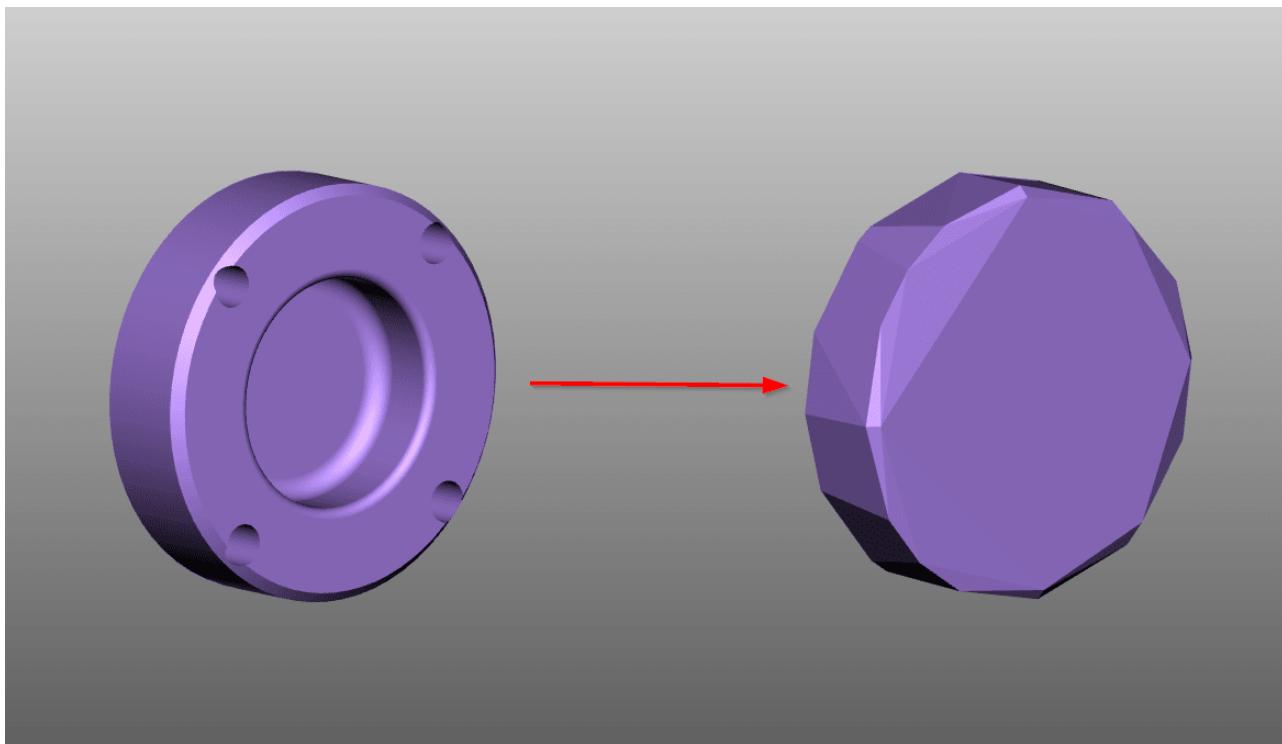

3DViewStation创建的所有辅助几何体保存在模型树中**CREATEDNODES** 节点下。使用“提取平面”功能创建的几何体属于除外。它们直接排序在相应的产品节点下，并提供后缀面。

2.32 字体替换 () 2D

导入图纸时，3DViewStation将检查图纸中使用的字体在系统中是否可用。如果图纸使用的字体在系统中不可用，则可以进行字体替换。

请注意：此设置仅适用于来自 von CATIA、Creo/ProE、NX、SolidEdge 和 SolidWorks 的图纸格式。

您可以在导入设置中调整字体替换设置。


- 在信息区中选择设置选项卡。参见 [设置](#) 18
- 请在树状结构中导航至：导入 > 字体 > 图纸

您有以下选择：


光栅化所有字体

如果激活光栅化所有字体，则所有字体都将光栅化。这意味着字体检测和字体替换将被关闭，而且每个字符都将显示为线条的集合。

取消光栅化

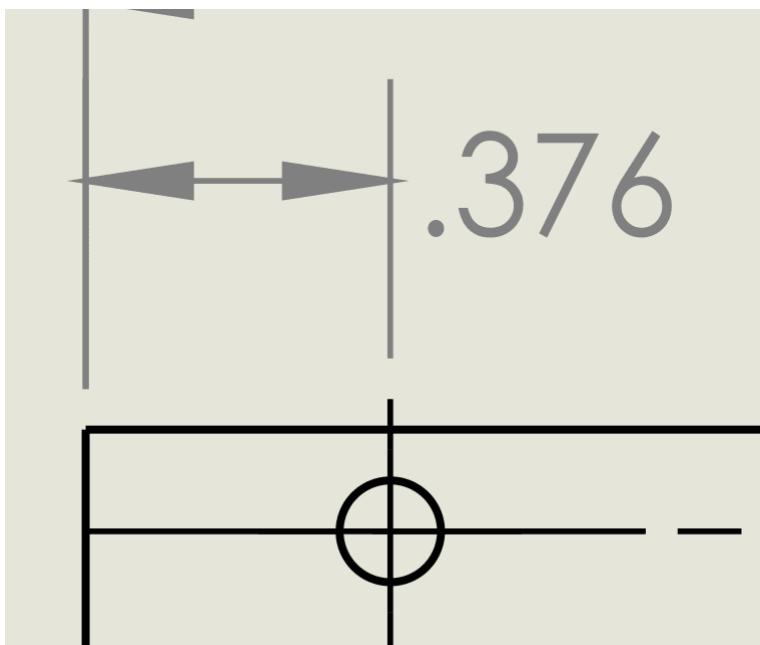

激活光栅化

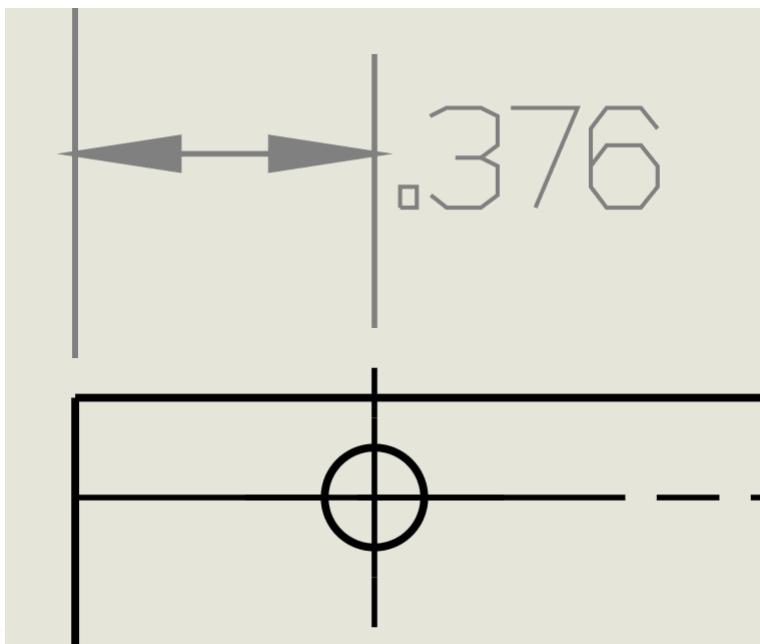


默认替换字体

在选项默认替换字体中，您可以定义默认替换字体。这表示，当图纸所使用的字体在系统中不可用时，就会使用定义的字体。

显示字体对话框

如果激活显示字体对话框选项，则当您导入的图纸含有系统中不可用的字体时，将立即显示一个对话框。

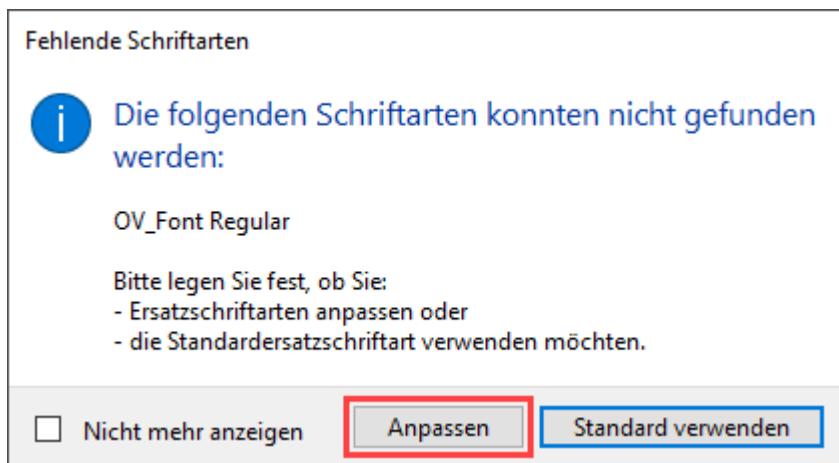

如果您要为未找到的字体自定义替换字体, 请点击[自定义]。

在自动打开的表格(CSV格式)中, 您可以定义将哪些字体用作替换字体。


- 请删除需要自定义的条目(字体)前面的 # 符号。
- 在第二列中输入替换字体的存储位置。
- 将文件保存在原始位置。

请注意:

- 该文件必须保存为CSV格式。
- 3DViewStation在导入图纸时仅支持TTF、TTC类型的字体和选定的OTF字体。


您定义的替换字体以后将始终应用于这些字体。

如果您在对话框缺省字体中单击[使用默认]按钮, 则对于不可用的字体将使用**默认替换字体**

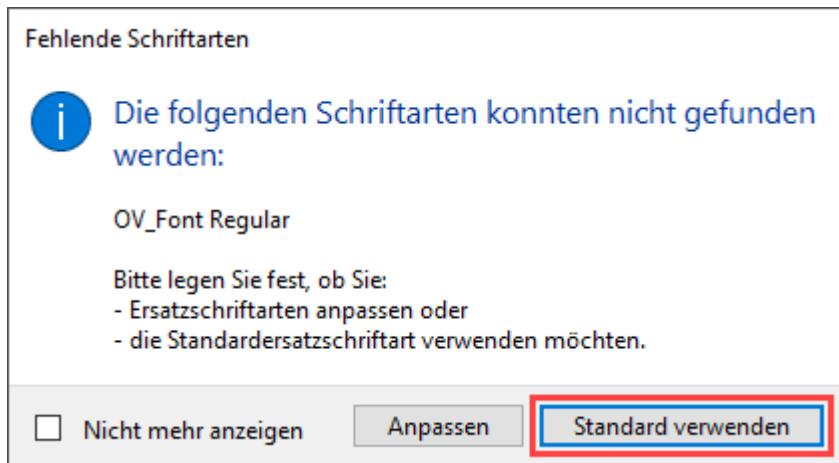


请注意:此选择仅适用于当前导入过程。如您在导入其他图纸时出现不可用字体, 该对话框将再次出现。

如果您在缺省字体 对话框中激活不再显示复选框, 则未来在导入带有未知字体的图纸时, 将自动应用**此处** 定义的选项。

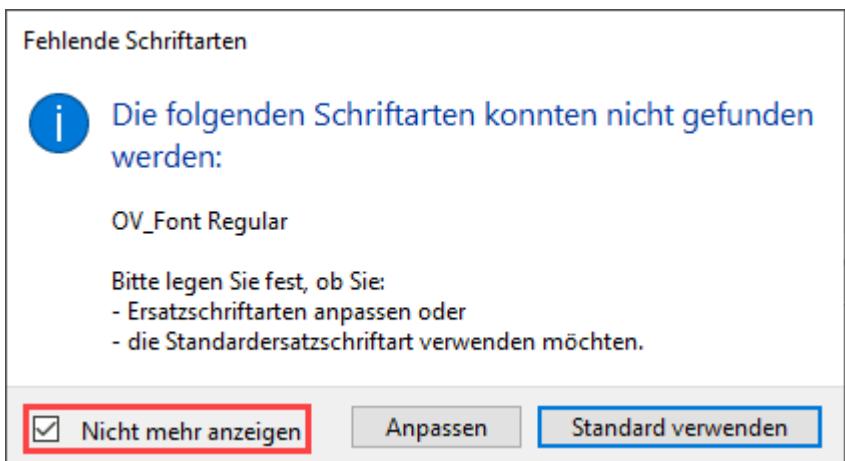

您也可以撤销该设置。

- 在信息区中选择设置选项卡。参见[设置](#)
- 请在树状结构中导航至: 导入 > 字体 > 图纸
- 取消选择显示字体对话框复选框。

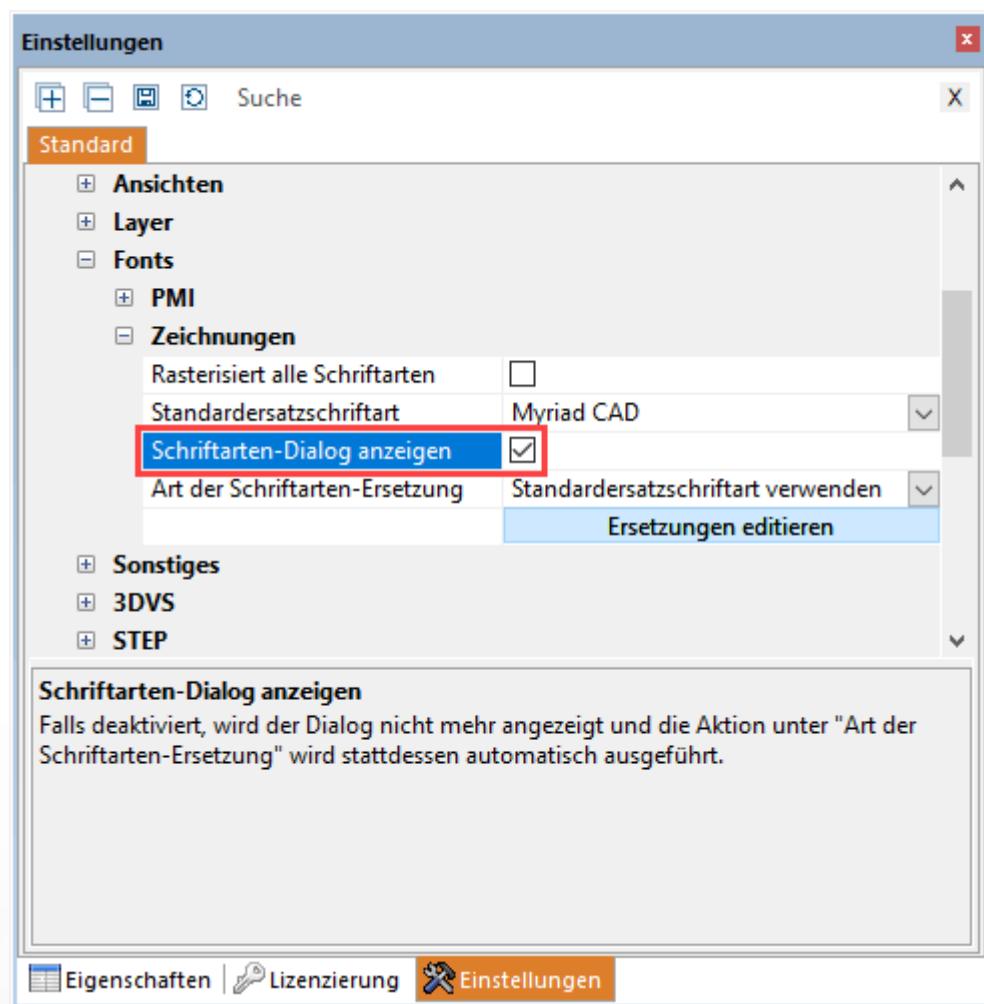

字体替换类型

通过此选项，您可以永久定义3DViewStation在导入带未知字体的图纸时的处理方式。

选项	描述
调整字体替换	您可以 在此 自定义替换字体。


选项	描述
使用默认替换字体	在“默认替换字体”选项中制定的字体将用于替换所有未知字体。

请注意：此选项只有在已禁用显示字体对话框复选框时才有意义。参见上一章节¹⁸⁵。

自定义替换字体

如果您希望在不受加载图纸影响的情况下调用替换字体表格，请按一下步骤操作：

- 在信息区中选择设置选项卡。参见设置¹⁸⁸
- 请在树状结构中导航至：导入 > 字体 > 图纸
- 点击[编辑替换字体]按钮。

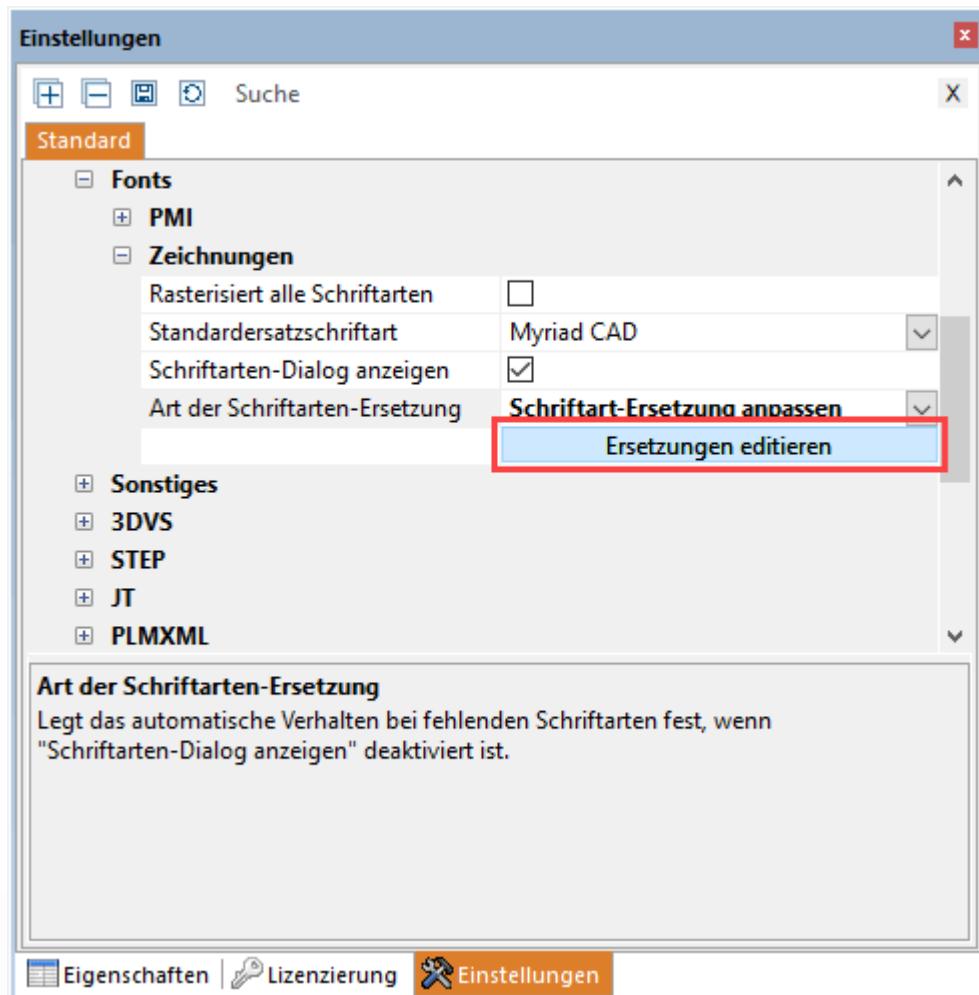

- 如上所述¹⁸⁴执行自定义步骤。

其他方式

- 点击帮助选项卡。
- 点击[用户]按钮。
- 在Windows资源管理器中(自动打开)前往文件夹

```
C:\Users\<Username>\Documents\
Kisters\ViewStation\Resources\Fonts
```

- 使用电子表格软件或文本编辑器打开文件FontSubstitution.csv。
- 如上所述¹⁸⁴执行自定义步骤。

2.33 Attribut-CSV-Import

属性CSV文件的结构

请注意:CSV文件必须以UTF8编码保存。其他编码(例如ANSI)可能会导致错误。

- CSV文件的第一行(1)是标题。

```
# 3DVS Attribute CSV
```

请注意:如果此标题行不存在,该文件将被识别为普通CSV/TXT文件。

- CSV文件的第二行(2)包含属性名称(键)。可以自由分配属性名称和属性数量。
- 第一列(3)包含节点名称(或只有其中一部分)。第二行中定义的键可以分配给每个节点。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 # 3DVS Attribute CSV									1
2 Node name	SAP-ID	Sub-Revision	Class	Status	Editor	approved	Stock pcs		2
3 1393342				released		yes	234		3
4 1472686	4455667788				Albert Einstein	no			
5 1479757	4433221166	1	A	in work	Bob	no	9		
6 1528410_AF0	4488996644	1	A	in work	Steve	no	64		
7 1388836			C	released	Steve	yes	57		
8 8501505		7	C	in work	Steve	no			
9 8501503	33669966	5	D		Bob		8		
10 1493910_176657			D	in work	Bob	no	24		
11 1536684	11554433	5	E	released	Bob	no	46		
12 1397717_SOLID		2		released	Bill	no			
13 H10_7_8_14UNF		2	B	released		yes	51		
14 1399754			M	under review	Mick	no	34		
15 1526807_SOLID		8	M		Mick	no	10		
16 1388959SOLID		5	X	under review	Albert	no	20		
17 1397718		3	A	released	Albert		45		


示例:

```
# 3DVS Attribute CSV
Node name;SAP-ID;Sub-Revision;Class;Status;Editor;approved;Stock
pcs
1393342;;;;released;;yes;234
1472686;4455667788;;;;Albert Einstein;no;
1479757;4433221166;1;A;in work;Bob;no;9
1528410_AF0;4488996644;1;A;in work;Steve;no;64
1388836;;;;C;released;Steve;yes;57
8501505;;7;C;in work;Steve;no;
8501503;33669966;5;D;;Bob;;8
1493910_176657;;;;D;in work;Bob;no;24
1536684;11554433;5;E;released;Bob;no;46
1397717_SOLID;;2;;released;Bill;no;
H10_7_8_14UNF;;2;B;released;;yes;51
1399754;;M;under review;Mick;no;34
1526807_SOLID;;8;M;;Mick;no;10
1388959SOLID;;5;X;under review;Albert;no;20
1397718;;3;A;released;Albert;;45
```

导入

您可以将CSV文件拖放到3D模型上,以此导入属性CSV文件。

或者,在开始>导入选项卡上激活下拉菜单并选择属性CSV导入。

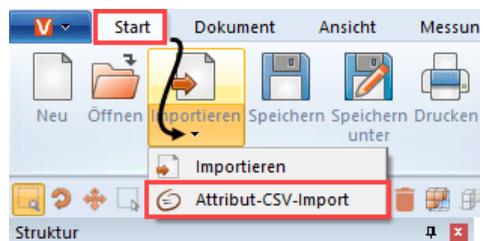

当您将属性CSV文件导入至3D模型时，找到的所有节点都会被分配定义的键值对作为属性。



章
III:

导出和打印

 KISTERS

The Kisters logo consists of a stylized 'K' symbol followed by the word 'KISTERS' in a bold, sans-serif font.

3 导出和打印

3DViewStation可转换格式、保存已编辑的3D模型并导出和打印2D图。

- 保存, 另存为(导出) [\[91\]](#)
- 2D导出(截屏) [\[91\]](#)
- 导出设置 [\[92\]](#)
- 利用模板导出3D PDF格式 [\[93\]](#)
- 打印 [\[98\]](#)

3.1 保存, 另存为 (导出)

可使用开始选项卡中的另存为将载入的模型导出为不同的格式。为了能以3D中性数据格式导出几何数据(BREP)，需要在载入模型时使用首选几何(BREP)模式(参见[打开一个CAD文件 - 导入设置](#)[\[16\]](#)一章)。导入对话框的完全和详细导入预设支持该模式。

若要保存注解、视图和其它调整内容，则可以使用3DViewStation格式(.3dvs)。该格式已针对快速加载和小文件尺寸进行了优化。请对比一个CAD文件与一个3DViewStation文件的加载时间。您可以继续优化加载时间和文件大小，为此请参见章节[打开一个CAD文件 - 导入设置](#)[\[16\]](#)。


在保存之前，请注意相应格式的[导出设置](#)[\[92\]](#)。

保存时仅提供3DVS格式。此选项的优势是仅在第一次保存时必须指定保存位置。后续工作时仅需点击保存来保存工作。不会询问即覆盖之前保存的3DVS文件。如果以另一3DVS文件保存工作，请使用另存为。

3.2 导出 (截屏) 2D

另存为

您可以将模型区域的当前视图保存为2D图形(“屏幕截图”)。

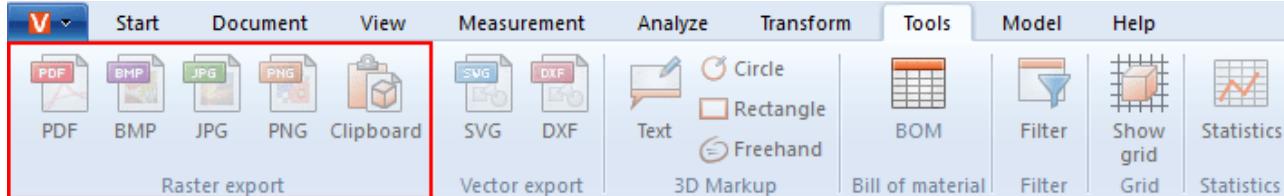

- 点击工具选项卡。
- 在导出/屏幕截图区域中点击文件按钮。
- 在另存为对话框中选择要保存的文件名和文件类型。

您可以选择以下文件类型保存视图：

- 光栅格式：
 - PDF, BMP, JPG, PNG
- 基于矢量的格式：
 - SVG, DXF, CGM
- 最后，点击[保存]按钮。

复制到剪贴板

您可以将模型区域的当前视图复制到剪贴板。

- 点击工具选项卡。
- 在导出/屏幕截图区域中点击剪贴板按钮。

模型区域的当前视图现在作为Bitmap图形位于剪贴板上，可以粘贴到其他应用程序中。

3.3 导出设置


可以在设置值 > 默认窗格中的导出栏中调整导出工作所用的参数。

如果窗口设置不可见，可通过视图 > 显示窗口 > 设置重新显示。

请注意，只有在导入期间导入了几何数据(BREP)（见[打开一个CAD文件 - 导入设置](#)），才能导出几何体(BREP)。

在 导出 > 3D > 通用 下，可以为所有格式指定在目标格式支持它们时应导出哪些信息。如果仅想写入镶嵌图像，则可通过在导出 > 3D > 通用下，将写入模式设为仅写入镶嵌图像的方式加速导出。


其中一些选项以及更多特定格式的选项在所支持格式的各分类中可以找到。通过标记设置可在下部区域 - 所谓的帮助工具箱 中 - 获得详细说明。

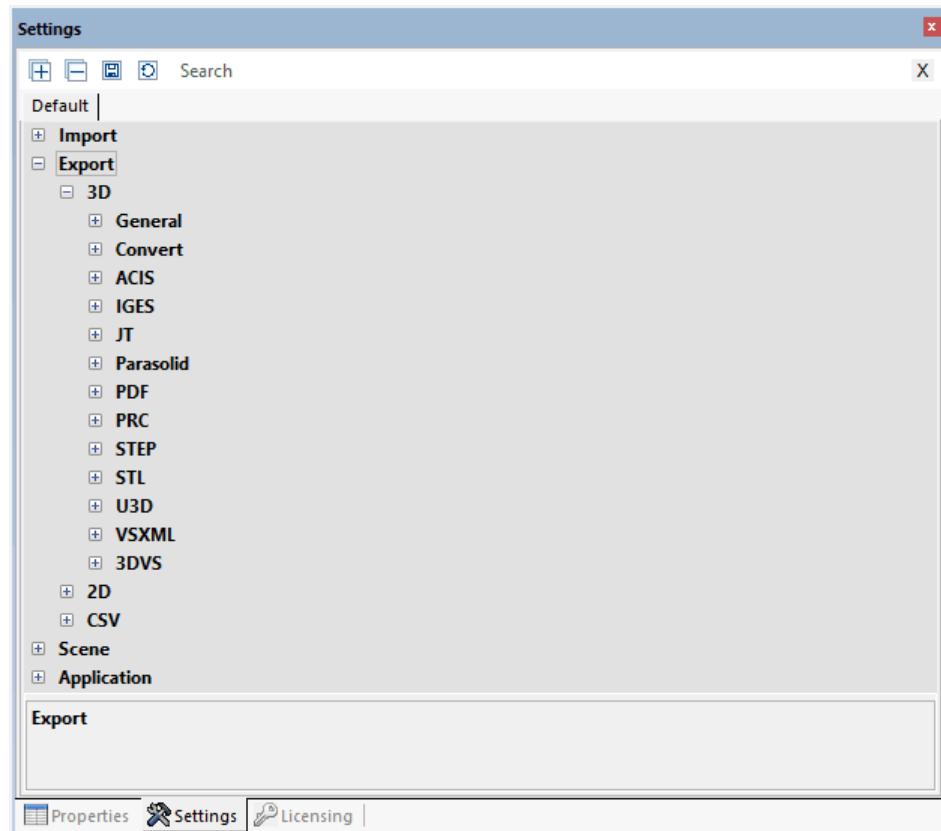

3.4 利用模板导出 格式 3D PDF

使用3DViewStation可将模型以3D PDF的格式导出，也可选择集成2D模板。可直接显示2D模板，无需载入明显更费时费力的3D模型信息。因此，模板可用于快速调用重要信息。需要时可双击模板切换进入3D模型视图。为此我们提供了一些KISTERS Demo模板，您可按照需求对它们进行调整。关于如何使用、调整或创建自己的PDF模板的相关信息，请参阅本章。

通过开始 > 文件 > 另存为进行3D PDF导出。需使用的设置，例如用于选择模板，请在设置 > 标准 > 导出 > PDF下查找。

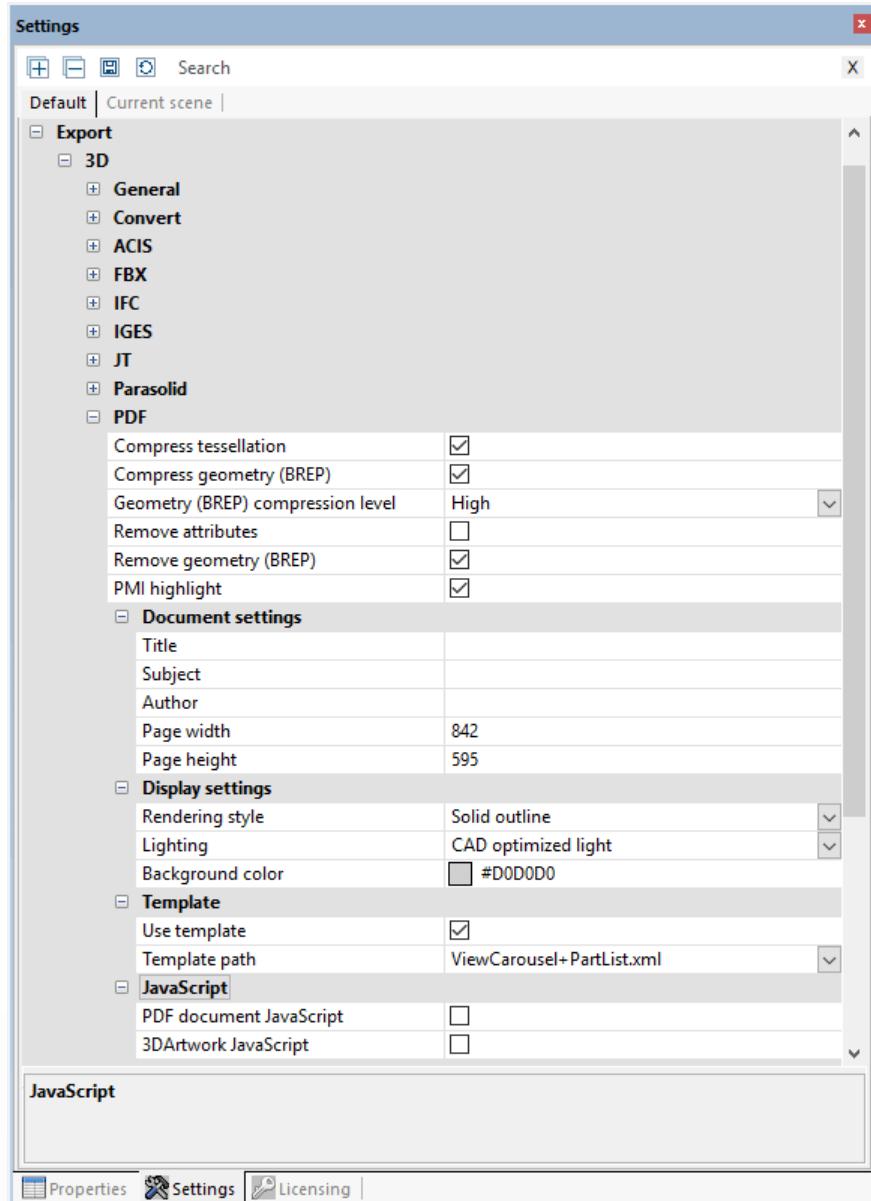

如果设置窗口不可见，可通过视图 > 显示窗口 > 设置重新显示。

为了使用3D PDF模板，请在标准 > 导出 > 3D > PDF > 模板下激活使用模板控制面板。

然后您可以从KISTERS DEMO模板中进行选择。这里显示一些提供模板的方式。例如，模板 ViewCarousel+PartList+Logo.xml 显示一个部件列表、该列表的视图在模板下部区域以转盘形式展现(若存在)以及KISTERS 标志。ViewCarousel+PartList+ActionButton.xml 显示JavaScript在模板中的简单集成。

调整和创建3D模板

一个模板至少由两个组件组成：


- Adobe表(*.pdf)：此处定义了布局，例如日期栏以及若干设计元件的位置。
- XML说明(*.xml)：此处定义内容之间的关系，例如表格中当前的日期和字段。
- 可包含更多组件，如图片(Logo)和JavaScript。

创建模板分三步：

1. 首先创建包含所有静态元件的设计，如背景颜色、线条、固定文本等，并以PDF格式导出。
2. 然后利用Adobe Acrobat Pro将创建的PDF转换为一个包含待填写栏的表格。
3. 最后通过一个XML文件完成内容与表单字段的引用。

1. 创建设计

生成包含如背景颜色、框架、固定文本等静态元件的所需设计，然后导出为PDF格式。使用Microsoft PowerPoint或Word进行转换。文件名与之后在KISTERS 3DViewStation中显示的模板名相同。

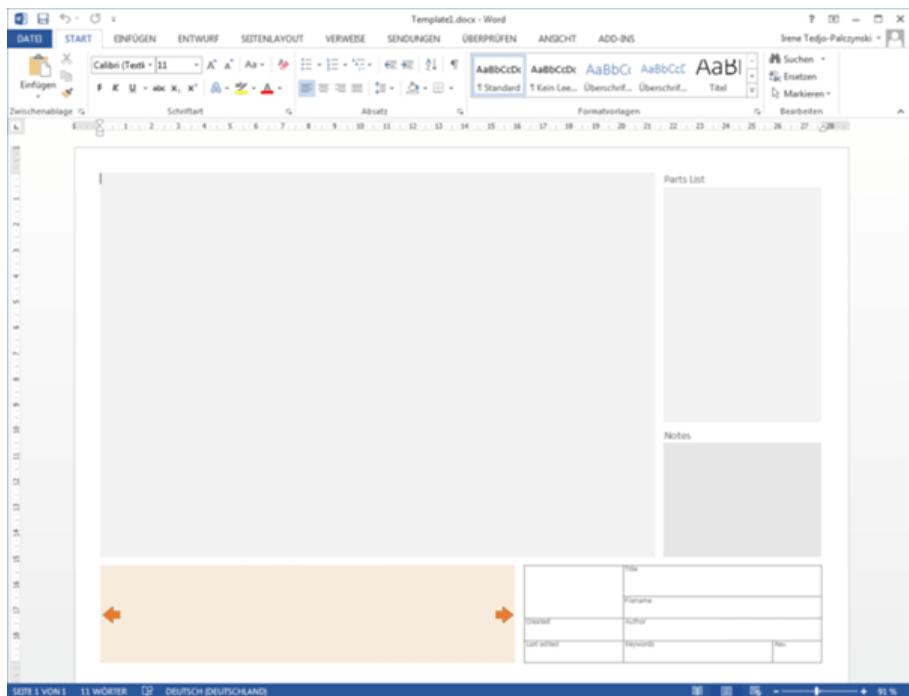


2. 用Adobe Acrobat Pro创建表格

- 用Adobe Acrobat Pro打开之前创建的PDF文件，在选项卡工具中选择选项准备表格，在当前显示页面上点击开始。
- Adobe Acrobat Pro此时自动尝试识别栏，例如识别文本框和带框架的表格。以此为基础可以编辑已识别的栏并添加任意多个其他的栏。对于从KISTERS 3DViewStation导出时传输到栏的不同信息，例如模型预览、视图、日期等，应选择合适的栏类型。通常可根据所需的属性，针对不同栏类型中的信息进行选择。关于所需栏的更多提示可参阅下面的[可用的设计元件](#)一节。为了检查栏的类型，请通过右键单击栏上调用属性。可从属性的标题栏中读取类型。

关于用Adobe Acrobat Pro生成表格的更多提示可参阅制造商的网站。

- 调用栏的名称用于分配内容。因此有必要选择符合内容类型的唯一名称，不含特殊符号、变音字母和空格。
- 如果已定义所有栏，请保存这些更改。

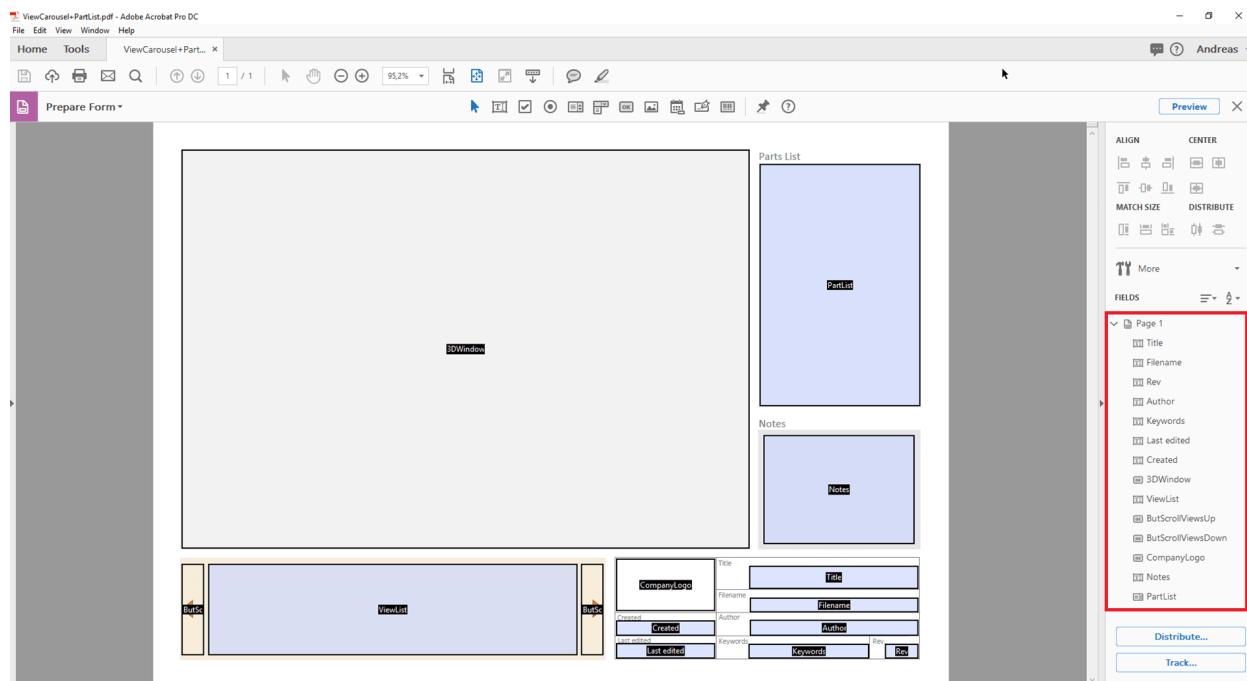

3. 借助XML说明引用包含内容的栏

XML说明用于介绍文本文件格式的分级结构数据。可使用编辑器进行编辑, Notepad++提供有用的舒适功能。

创建一个文本文件, 例如桌面上右键单击鼠标, 请在出现的上下文菜单中选择新建和文本文档。文件名应与之前创建的PDF相同。请将txt的文件后缀名改为xml。

现在您已生成了两个文件:Vorlagename.pdf和Vorlagename.xml。

可参考我们的示例作为比较来进一步编辑XML文件。示例文件位于 3DViewStation 的安装目录 > Resources > Templates > PDF.

每个XML元件分别有一个打开和关闭的条目(在"/"上识别)。条目可包含附加的参数, 在打开和关闭的条目之间可包含更多的XML说明。

首先借助<PDFTemplate>打开一个模板的XML模型树, 但此时还包含两个参数。Type="Form"指定通过一个Adobe表格创建模板, PDFFile="Vorlagename.pdf"定义要使用的表格。此时输入您之前所生成PDF表的名称。借助</PDFTemplate>关闭XML模型树, 获得以下模型树:

```
<PDFTemplate Type="Form" PDFFile="Vorlagename.pdf">
    其他XML说明
</PDFTemplate>
```

此时可在中间区域进行进一步的XML说明, 用于分配之前定义的表格栏。要通过显示预览或者3D模型来引用该栏, 请添加以下条目:

```
<PDFFormField Name="IhrFeldname3DModell" Type="3DWindow"/>
```

使用您为所需栏指定的名称替换条目IhrFeldname3DModell。“类型”已定义, 可查阅下方的表格。

获得以下模型树：

```
<PDFTemplate Type="Form" PDFFile="Vorlagename.pdf">
  <PDFFormField Name="IhrFeldname3DModell" Type="3DWindow"/>
</PDFTemplate>
```

文本框可以包含静态和可变的内容。在此示例中，所导出模型的文件名将通过`<Line Text="%file"/>`传输到栏`Name="Filename"`。获得以下模型树：

```
<PDFTemplate Type="Form" PDFFile="Vorlagename.pdf">
  <PDFFormField Name="IhrFeldname3DModell" Type="3DWindow"/>
  <PDFFormField Name="Filename" Type="Text">
    <Content>
      <Line Text="%file"/>
    </Content>
  </PDFFormField>
</PDFTemplate>
```

此时为所有所需的栏添加更多行，将所有文件(PDF, XML, 必要时包括JavaScript和图形)保存在两个PDF模板目录的其中一个当中：

- 3DViewStation 的安装目录\Resources\Templates\PDF
- %USERNAME%\Documents\Kisters\ViewStation\Templates\PDF

您的模板在下次启动KISTERS 3DViewStation时可用。从两个目录中生成PDF模板列表作为共用列表。

可用的设计元件

3D模型

Adobe表格栏类型： 按钮
XML类型： 3DWindow
XML示例：`<PDFFormField Name="IhrFeldname3DModell" Type="3DWindow"/>`
描述： 对于其中生成模型预览的区域或在激活3D模型时生成的区域，建议使用表格栏按钮。

图片/Logo

Adobe表格栏类型： 图片框
XML类型： Image
XML示例：`<PDFFormField Name="CompanyLogo" Type="Image" File="Logo.png"/>`
描述： 用于集成图形。

文本

Adobe表格栏类型: 文本框

XML类型: Text

XML示例: <PDFFormField Name="IhrFeldname3DModell" Type="3DWindow"/>

描述: 除了静态文本, 借助以下变量还可为文本框传输动态文本。

%user = 用户名

%file = 文件名

%date = 当前日期

%time = 当前时间

转盘视图

Adobe表格栏类型: 文本框和按钮

XML类型: ViewList

XML示例: <PDFFormField Name="ViewList" Type="ViewList"/>

描述: 视图转盘由三个单个组件组成:

- 在其中水平显示三个视图预览图的文本框。
- 按钮[返回]。
 表格名: ButScrollViewsUP
- 按钮[下一步]。
 表格名: ButScrollViewsDOWN

材料清单

Adobe表格栏类型: 选择列表

XML类型: PartList

XML示例: <PDFFormField Name="PartList" Type="PartList"/>

描述: 可滚动的所有部件材料清单。通过材料清单选择部件。

Java脚本

Adobe表格栏类型: 按钮

XML类型: MyActionButton

XML示例:

描述: 更多信息请参阅“在3D PDF中集成JavaScript”一节。

在3D PDF中集成JavaScript

为了扩展3D PDF模板的功能性, 可通过三种类型集成JavaScript。JavaScript文件和其他依赖项一样保存在上述用户目录或安装目录中作为模板。在安装目录中还可找到下列三个示例:

- 打开3D PDF时执行JavaScript(例如: JavaScriptDocument.js).
- 激活3D场景时执行JavaScript(例如: JavaScript3DArtwork.js).


- 通过激活添加的按钮执行JavaScript(如上所述的MyActionButton)(例如:JavaScriptButton.js).

3.5 打印

为了能直接从3DViewStation打印出模型区, 请使用开始选项卡上的打印功能。

可在打印对话框中添加含有标题、日期、作者和其它特定信息的页眉和页脚。将所需信息输入至相应的方框中或使用诸如"%FILE"等预配置变量, 插入相应的文件名。可通过添加变量下拉菜单将变量粘贴至光标位置。可通过字体按钮修改字体类型和大小。

此外, 可在右侧窗口区域中找到与图示及相应预览有关的设置。

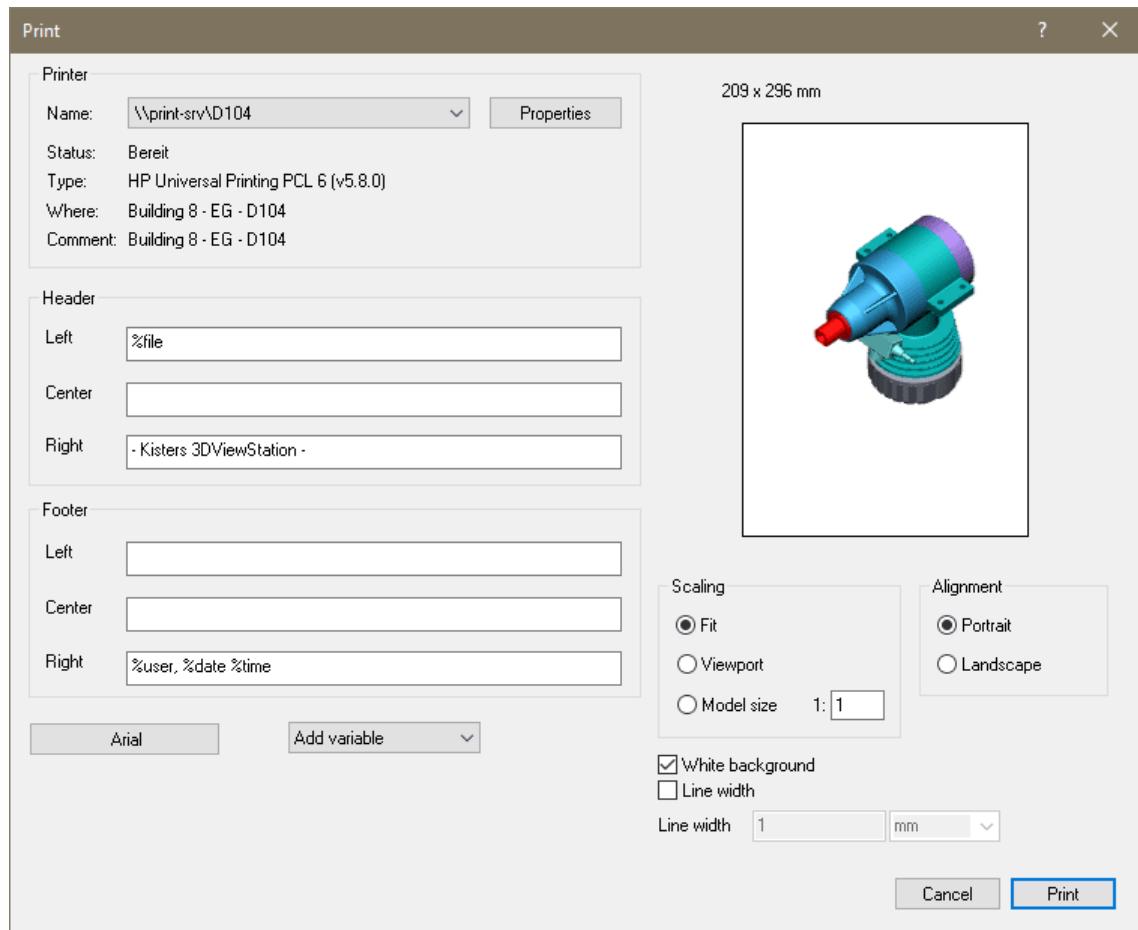



章 IV:
其它

 KISTERS

4 其它

本章包含以下主题：


- 3Dconnexion的3D鼠标 

4.1 的 鼠标 3Dconnexion 3D

该3DViewStation支持制造商3Dconnexion的3D鼠标。请根据“3Dconnexion”制造商的规定安装驱动程序并连接3D鼠标。成功安装之后，请启动KISTERS 3DViewStation。自动识别出并激活3D鼠标。也可以同时继续使用常规的鼠标。

视3D鼠标的模型和软件版本而定，插图和菜单导航可能与此处所述的操作方式略有偏差。

可使用3D鼠标将摄像头的视图改为所有6个自由度的3D模型。握住3D鼠标的控制器并置于您面前，则模型暂停。您的手部动作被转换成模型的运动。如果您觉得鼠标移动过快或过慢，则可以在3Dconnexion制造商软件中设置移动速度。

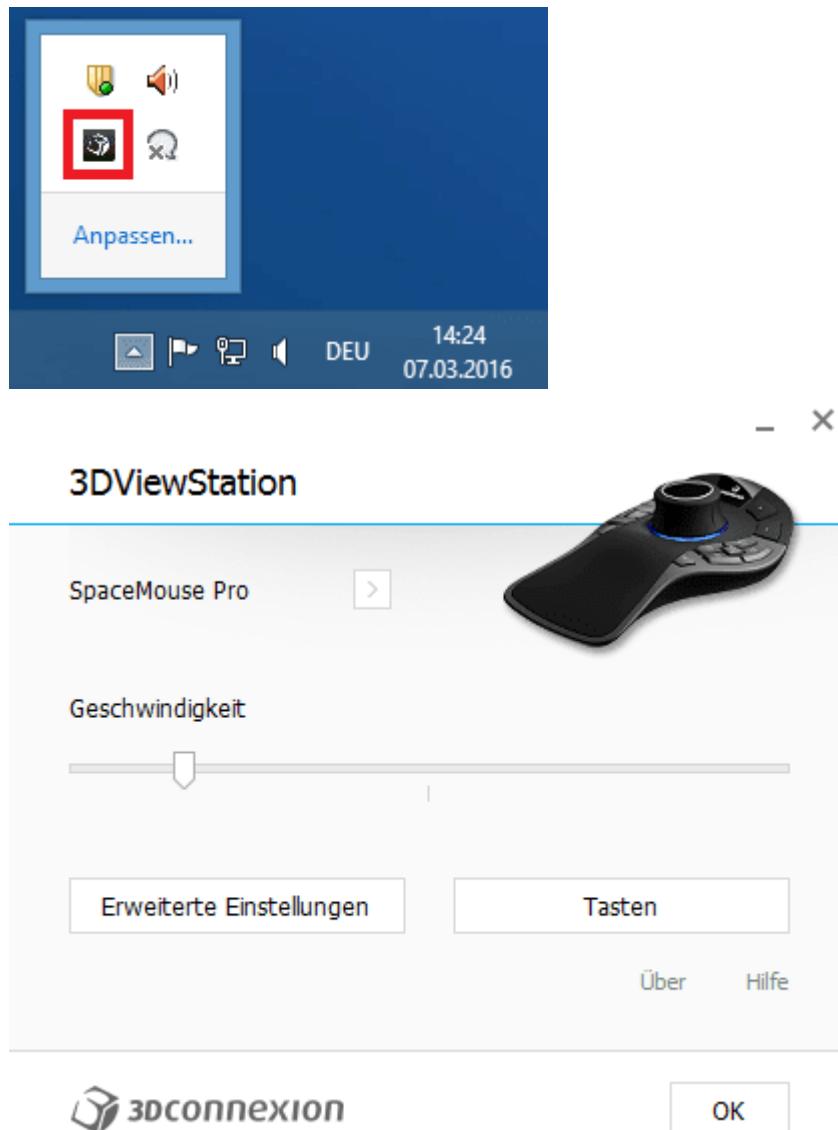



Erweiterte Einstellungen

3DViewStation

Navigation

- Bewegen / Zoomen
- Rotation
- Dominant


Zoom-Richtung

- Vorwärts / Rückwärts
- Hoch / Runter

Geschwindigkeit

Aktiv

Umkehren

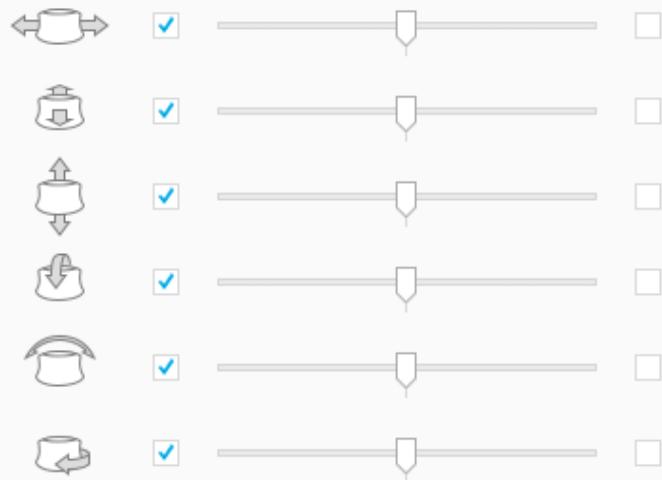[Standardeinstellungen](#)[Schließen](#)

使用右键[FIT]根据模型情况调整视图，使其可以再次完全显示出来。按下左边的[MENU]按键调取3D鼠标的配置菜单(上方中间示图)。同样可以调整按键配置。对此，请按下“按键”按钮(上方中间示图)。

按键配置

